


EMCO CAMConcept M

Instrucciones de software Versión de software desde 2.0

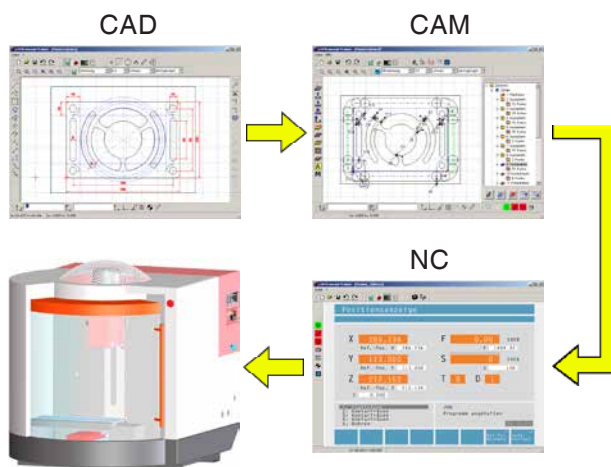

Instrucciones de software EMCO CAMConcept Fresado

N° ref. SP 1828
Edición D 2014-05

Este manual está disponible también en forma electrónica (pdf) a petición.

Manual de instrucciones original

EMCO GmbH
P.O. Box 131
A-5400 Hallein-Taxach/Austria
Phone ++43-(0)62 45-891-0
Fax ++43-(0)62 45-869 65
Internet: www.emco-world.com
E-Mail: service@emco.at





Nota:

En estas instrucciones de software se describen todas las funciones que se pueden ejecutar con CAMConcept.
En función de la máquina con la que CAMConcept trabaje, no están disponibles todas las funciones.

Conformidad con la CE



El signo de CE certifica conjuntamente con la declaración de conformidad con la CE que la máquina y su manual corresponden a las normativas vigentes para el grupo de productos al cual pertenecen.

Todos los derechos reservados, copias unicamente con autorización de la Cia.EMCO GmbH
© EMCO GmbH, Hallein

Didáctica de CAMConcept

La programación de las máquinas NC actualmente se produce normalmente mediante la programación de contorno automática. Sin embargo, para los expertos aún es necesario comprender el programa NC generado automáticamente.

CAMConcept ofrece un concepto didáctico directo, empezando con la sencilla creación de contornos de pieza en el modo CAD, pasando por la creación automática interactiva del programa NC en el modo CAM, hasta el proceso del programa NC en una máquina NC conectada. Mediante la completa ayuda online, CAMConcept es perfecto para la formación.

Volumen de prestaciones de CAMConcept

- Superficie gráfica simple
- Creación de contornos de pieza de trabajo CAD
- Medio de sujeción y piezas en bruto regulables
- Programación de contorno automática
- Soporte de ciclos
- Editor de programa NC
- Indicadores de estado de los estados de máquina programados
- Librería de herramientas
- Interfaces de importación, exportación
- Medición de medio de sujeción y herramienta
- Soporte para varios tipos de máquinas y control
- Funciones de máquina NC online
- Funciones de ayuda online
- Simulación 2D del mecanizado
- Simulación 3D del mecanizado

Conocimientos previos

Para trabajar con CAMConcept se requiere el manejo de MS Windows, así como el manejo y conocimientos de programación de la máquina NC conectada. Para ello, consulte los manuales correspondientes en caso necesario.

Objetivos didácticos

CAMConcept proporciona los siguientes objetivos didácticos:

- Dibujar y modificar contornos CAD
- Generación interactiva automática de programas NC
- Modificar programas NC existentes
- Comprender las relaciones entre ajustes de máquina NC y programación NC
- Controlar una máquina NC

Estructura bibliográfica

Las instrucciones de software CAMConcept tienen la estructura siguiente:

- Bases generales del manejo
- Descripción de las barras de menú
- Comandos CAD
- Comandos CAM
- Comandos NC
- Preparación del trabajo

CAMConcept está concebido a través de su guía de usuario directa (ayuda online y explicaciones en la línea de estado) de forma que las instrucciones solo se necesitan raras veces.

Mover el elemento de forma absoluta o incremental.....	D31	Simulación bloque individual ON / OFF.....	E76
Mover y copiar el elemento de forma absoluta o incremental.....	D32	Alarmas de la simulación 3 D.....	E77
Rotar.....	D33	Lista de ciclos.....	E77
Rotar y copiar.....	D34	Ajustes simulación 3D.....	E78
Reflejar.....	D35	Comandos de Zoom para la simulación.....	E80
Reflejar y copiar.....	D36	Modelación de htas. con el Generador de htas.3D.....	E81
Escalar.....	D37	Crear una herramienta nueva.....	E82
		Copiar herramienta.....	E82
		Modificar herramienta existente.....	E83
		Seleccionar color de herramienta.....	E83
		Visualizar herramienta.....	E84
		Función de clasificar y ordenar.....	E85
E: Comandos CAM.....	E1		
Modalidad CAM.....	E1		
Redibujar.....	E1		
Generar.....	E2		
Ajustes.....	E2		
Máquina.....	E2		
Medición de herramientas.....	E3		
Pieza en bruto.....	E8		
Introducir un contorno.....	E10		
Seguimiento de contornos, segmentos.....	E10		
Seguimiento de contornos, elementos.....	E10		
Seguimiento de contorno, texto.....	E11		
Guardar en memoria el contorno.....	E11		
Cancelar contorno.....	E11		
Colocar nuevo punto de inicio.....	E12		
Cambiar de dirección.....	E12		
Modelo de taladros.....	E13		
Guardar el modelo de taladros.....	E13		
Cancelar modelo de taladros.....	E13		
Ciclos.....	E14		
Definir ciclos.....	E14		
Simulación 2D.....	E15		
Entrada de datos geométricos.....	E17		
Incorporar coordenadas de elementos del diseño CAD.....	E18		
Guardar en memoria los elementos.....	E18		
Cancelar elementos.....	E18		
Incorporar coordenadas de puntos del diseño CAD.....	E19		
Guardar en memoria los puntos.....	E19		
Cancelar puntos.....	E19		
Entrada de datos tecnológicos.....	E20		
Posicionar 1.....	E21		
Posicionar 2.....	E22		
Taladrar 1.....	E23		
Taladrar 2.....	E25		
Taladrar 3.....	E27		
Centrar.....	E29		
Taladrar.....	E31		
Escariar.....	E32		
Roscado con macho.....	E34		
Fresar roscas.....	E36		
Fresado plano.....	E38		
Fresar ranuras.....	E41		
Cajera simple.....	E44		
Fresar escotaduras rectangulares.....	E47		
Escotadura circular 1.....	E50		
Escotadura circular 2.....	E52		
Pivote rectangular.....	E55		
Pivote circular.....	E58		
Vaciar.....	E61		
Fresar contornos.....	E64		
Grabar.....	E67		
Fresado de texto, punto.....	E68		
Fresado de texto, línea.....	E69		
Fresado de texto, arco circular.....	E70		
Ciclo ISO.....	E71		
Transformación d. coordenadas.....	E73		
Simulación.....	E75		
Simulación Inicio (start) CN.....	E76		
Simulación reposición (reset) CN.....	E76		
Simulación parada (stop) CN.....	E76		
		F: Comandos NC.....	F1
		Parte NC.....	F2
		Proceso del programa NC.....	F2
		Distribución de pantalla de la parte NC.....	F2
		Inicio del CN (start).....	F3
		Reposición del CN (reset).....	F3
		Parada del CN (stop).....	F3
		ON / OFF bloque individual.....	F3
		Ensayo en seco (dryrun).....	F3
		Referenciar la máquina.....	F3
		Avance de bloque.....	F4
		Periferie.....	F5
		Husillo, izquierda.....	F5
		Husillo, parada (stop).....	F5
		Husillo, derecha.....	F5
		Abrir/cerrar el dispositivo de sujeción.....	F5
		ON / OFF dispositivo de purga por soplado.....	F5
		Abrir / cerrar puerta automática.....	F6
		ON / OFF refrigerante.....	F6
		Herramienta siguiente.....	F6
		ON / OFF accionamientos auxiliares.....	F6
		Avance F [mm/min].....	F7
		Velocidad de rotación de la broca S [RPM].....	F8
		Desplazar ejes de coordenadas.....	F9
		Establecer/Restablecer punto de referencia.....	F9
		Cambiar herramienta.....	F9
		G: Programación de operaciones.....	G1
		Programación de operaciones.....	G2
		Imprimir la tabla de herramientas.....	G2
		Imprimir planos.....	G2
		Configuración de superficies (capas).....	G3
		H: Alarmas y Mensajes.....	H1
		Alarmas de máquina 6000 - 7999.....	H1
		PC MILL 50 / 55 / 100 / 105 / 125 / 155.....	H1
		Concept MILL 55 / 105 / 155.....	H1
		PC TURN 50 / 55 / 105 / 120 / 125 / 155.....	H6
		Concept TURN 55 / 60 / 105 / 155 / 250 / 460.....	H6
		Concept MILL 250.....	H6
		EMCOMAT E160.....	H6
		EMCOMAT E200.....	H6
		EMCOMILL C40.....	H6
		EMCOMAT FB-450 / FB-600.....	H6
		Alarmas de equipos de indicación 1700 - 1899.....	H19
		Alarmas del controlador de ejes.....	H21
		8000 - 9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000.....	H21
		Mensajes del controlador de ejes.....	H28

Alarmas de control 2000 - 5999.....	H29
Fagor 8055 TC/MC	H29
Heidenhain TNC 426	H29
CAMConcept	H29
EASY CYCLE	H29
Fanuc 31i	H29
Heidenhain TNC640	H29


X: EMConfig X1

Generalidades	X1
Iniciar EMConfig	X2
Activar los accesorios	X3
Activar High Speed Cutting.....	X3
Manejo de Easy2control On Screen	X4
Ajustes	X4
Cámara de la zona de máquinas.....	X5
Guardar modificaciones.....	X6
Crear disquete de datos de máquina o llave de datos de máquina.	X6

Z: Instalación del Software Windows Z1

Requisitos del sistema.....	Z1
Instalación del software	Z1
Alternativas del WinNC.....	Z1
Tarjeta de red (ACC)	Z2
Iniciar el WinNC.....	Z3
Apagar el WinNC.....	Z3
Revisiones EmLaunch	Z4
Indicación de licencia.....	Z6
Administrador de licencias.....	Z6

A: Conceptos básicos

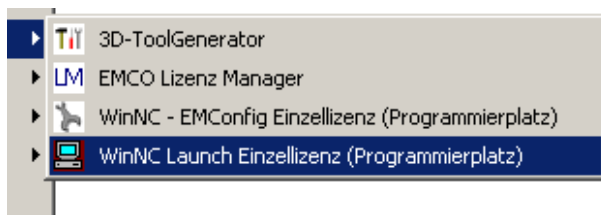


Iniciar CAMConcept

Iniciar CAMConcept

Básicamente en este punto se remite a la filosofía de manejo de Windows XP, que en este folleto no se trata por separado. Consulte los manuales correspondientes del sistema operativo.

Tras una correcta instalación en Windows de CAMConcept, busque con el puntero del ratón (en el menú Inicio de Windows) el icono del programa WinNC Launch y haga clic.

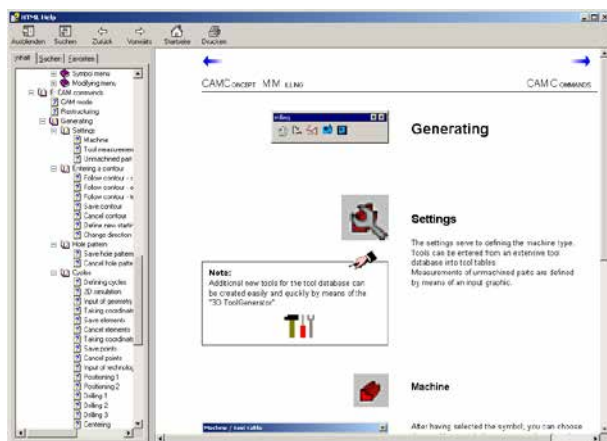


Ayuda de CAMConcept con el índice de contenido

Función de ayuda


CAMConcept proporciona en cada fase de trabajo el apoyo necesario mediante varias funciones de ayuda online:

- Toda la ayuda de CAMConcept se puede llamar mediante las barras de menú. Al igual que con otros programas de Windows, aquí puede consultar los textos de ayuda mediante un índice de contenido.
- CAMConcept siempre le informará en la línea de estado en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver qué datos espera CAMConcept de usted.
- El campo de ayuda CAMConcept (Mayús + F1) lleva directamente a la ayuda correcta.
- CAMConcept muestra el nombre de la función sobre la cual se encuentra actualmente el cursor del ratón.

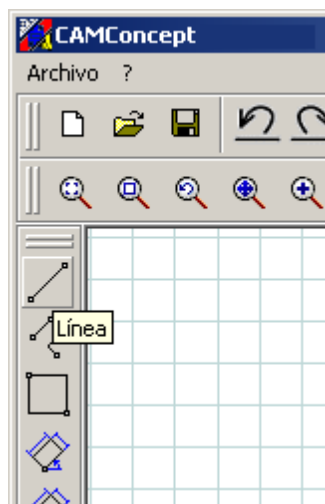


Nombre de la función

Estructura de la pantalla CAD

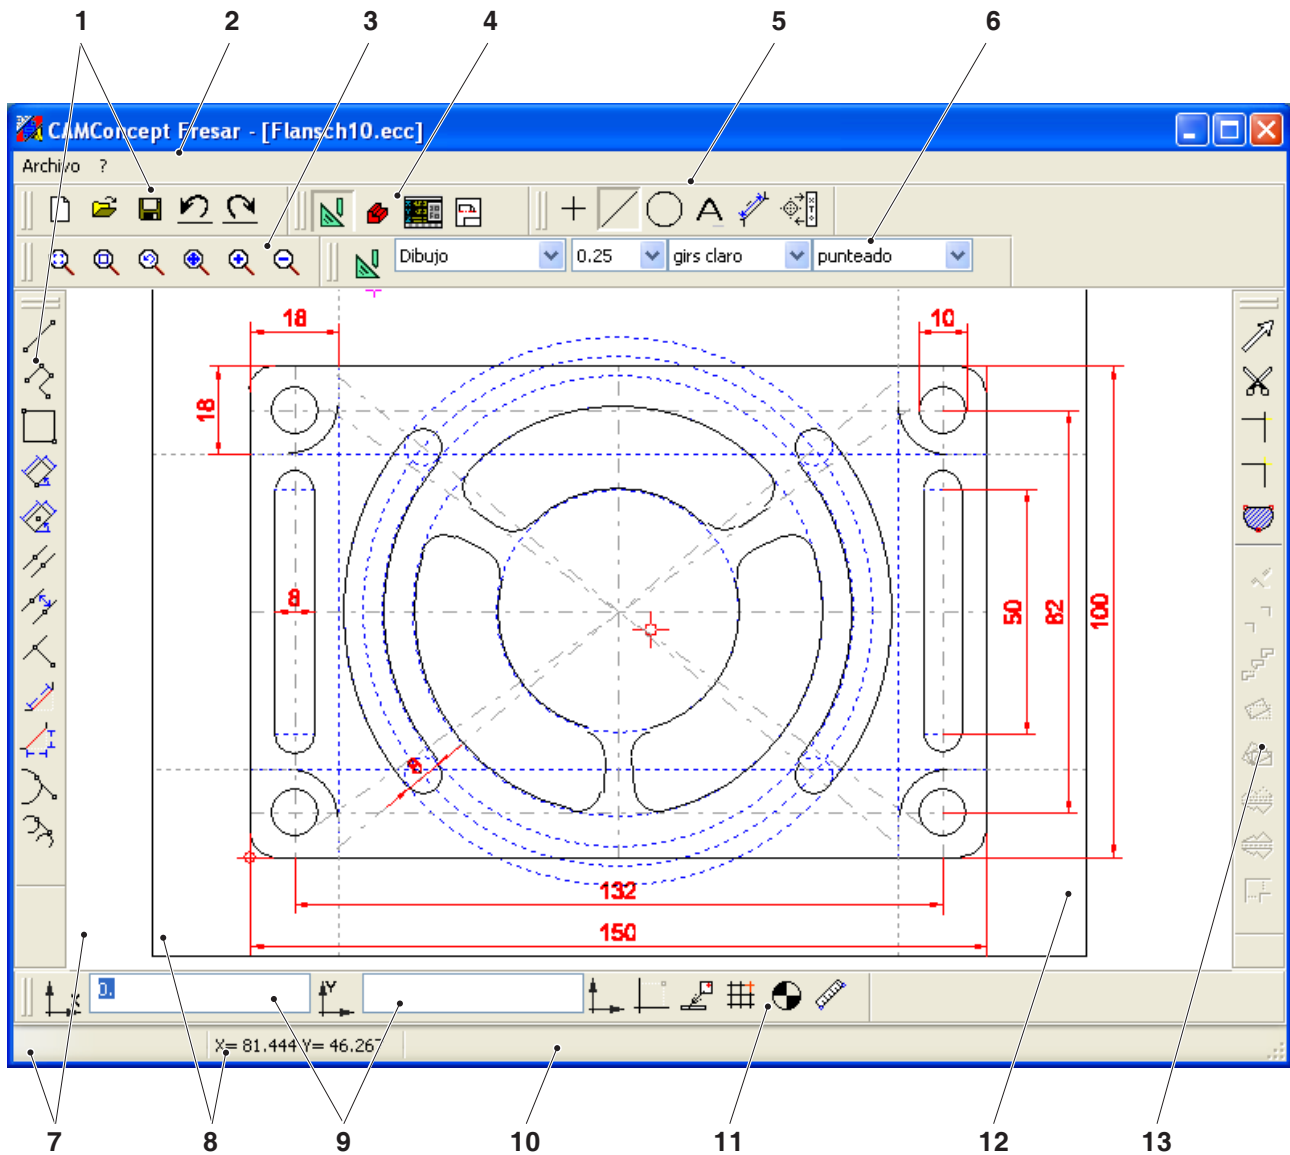

Núm.	Descripción	Núm.	Descripción
1	Iconos de comando	8	Información de posición actual
2	Barra de menús	9	Información de posición anterior
3	Comandos de zoom	10	Información de estado / Línea de ayuda / Mensaje de error
4	Conmutación modo CAD-CAM-NC-AV	11	Menú de coordenadas
5	Comandos de menú CAD	12	Ventana CAD
6	Capa	13	Comandos de modificación
7	Campos de entrada		

Estructura de la pantalla CAM

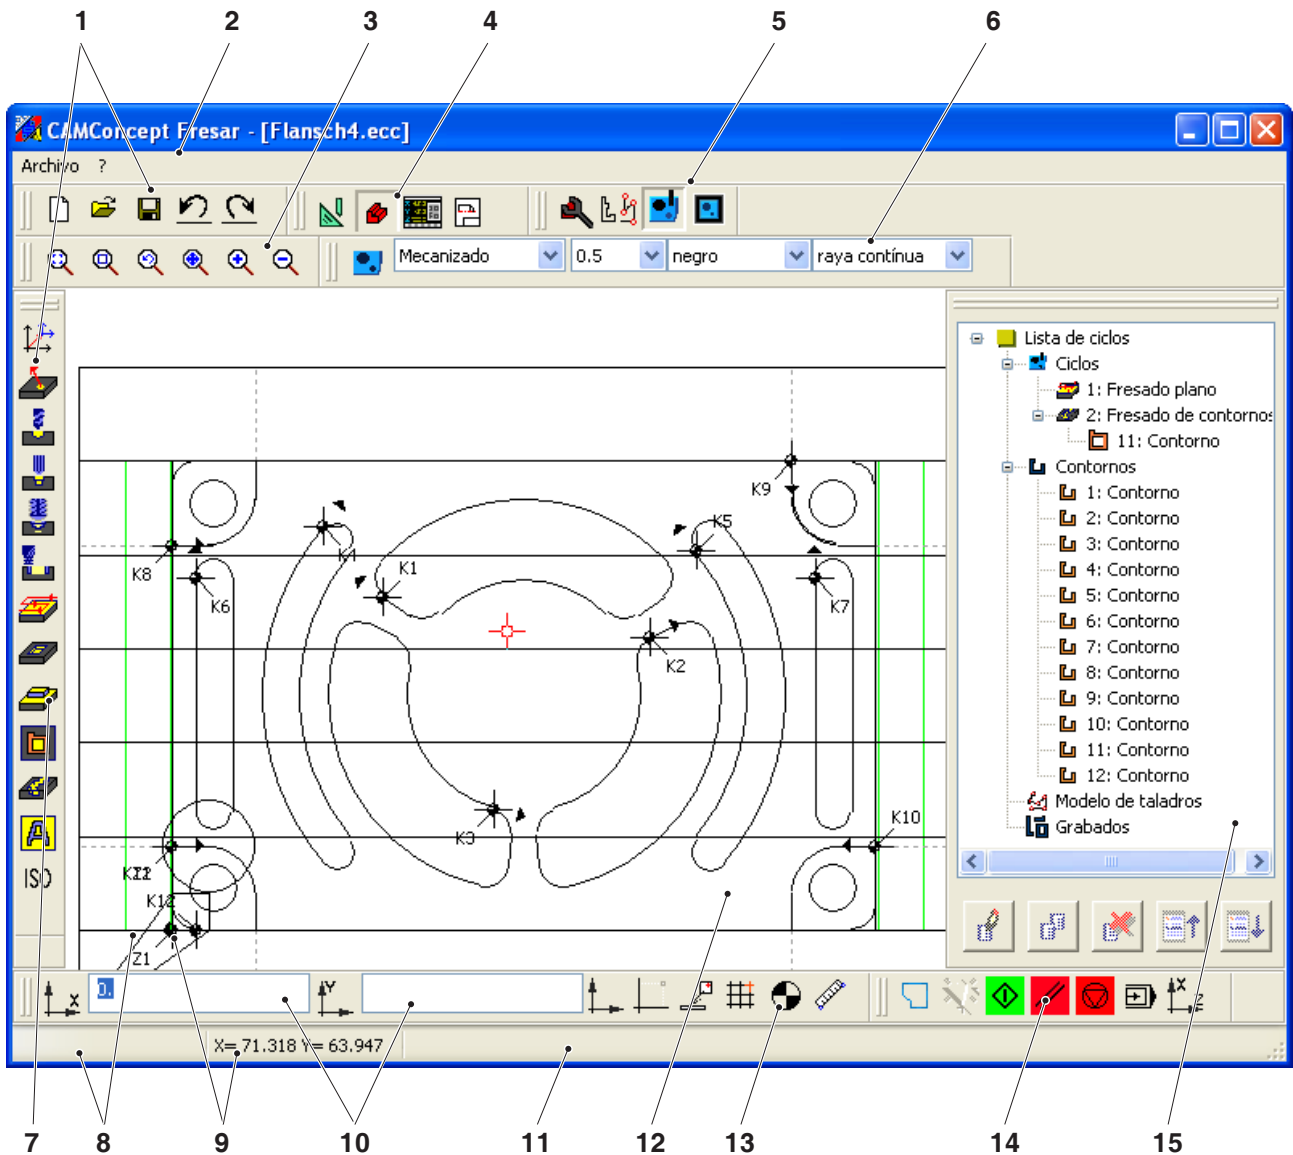


Núm.	Descripción	Núm.	Descripción
1	Iconos de comando	9	Información de posición anterior
2	Barra de menús	10	Campos de entrada
3	Comandos de zoom	11	Información de estado / Línea de ayuda / Mensaje de error
4	Conmutación modo CAD-CAM-NC-AV	12	Ventana CAM
5	Comandos de menú CAM	13	Menú de coordenadas
6	Capa	14	Simulación 2D
7	Comandos de ciclo	15	Ventana de edición CAM
8	Información de posición actual		


Divisiones de la ventana

Ventana principal de CAMConcept

Tras el inicio CAMConcept aparece con su ventana principal. Dentro del área de trabajo de la ventana principal puede haber otras ventanas.

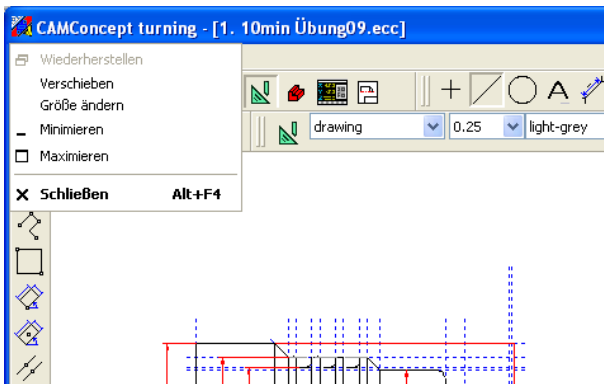

Ventana principal de CAMConcept

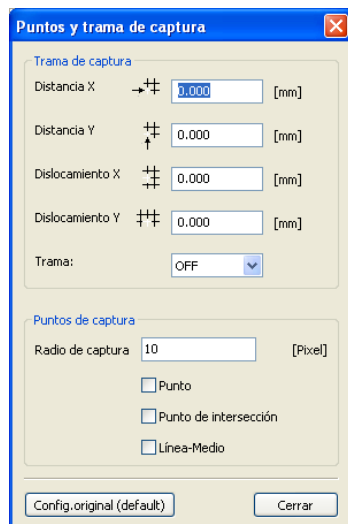

Ventana de CAMConcept

Ventana de CAMConcept

Las ventanas de CAMConcept son las que aparecen de manera fija y que sirven para dar información (p.ej. información sobre CAMConcept) o que se abren para la entrada de ciertos parámetros (p.ej. propiedades de líneas). Estas ventanas únicamente podrán ser desplazadas.



Nombre del menú

Barras de menú

Haciendo clic sobre el nombre de un menú se despliega una lista de comandos seleccionables (letra normal) así como de los comandos actualmente bloqueados (letra difusa y reticular).

B: Secuencias de operaciones

Por medio de los símbolos de ventana pueden ampliarse las ventanas de imágenes así como podrán también reducirse o reestablecerse. Un doble-clic sobre el indicador de textos en la barra de títulos hará que Ud. pueda conmutar entre el tamaño normal y el ampliado de la ventana.

Símbolos de comando



Icono inactivo



Icono activo

Visualización de símbolos

Si un símbolo de comando está seleccionado por medio del botón del ratón (o sea, activo), entonces aparecerá sombreado.

El símbolo permanece activo hasta que

- el comando sea ejecutado (símbolos directos de comando)
- el comando sea deseleccionado por otro (comandos de menú y símbolos de conmutación)
- el comando sea interrumpido por pulsación del botón derecho del ratón.



Nota:

Pulse el botón derecho del ratón para volver al respectivo menú de orden superior.

En la modalidad de CAD podrán modificarse mediante el botón derecho del ratón las propiedades de un elemento.



Deshacer / Rehacer

Mediante el símbolo "Deshacer" Ud. podrá cancelar los últimos comandos de operación.

El símbolo "Rehacer" volverá a establecer o salvar los comandos que se hayan cancelado anteriormente.



Comandos de Zoom

La barra de navegación permite efectuar un zoom o desplazar la imagen de simulación. Antes de seleccionar el símbolo pulse una vez el botón izquierdo del ratón en la ventana de dibujo.

AutoZoom

Amplia o reduce automáticamente el área representada de acuerdo al tamaño de la ventana.



ZoomBox

Una vez seleccionado el símbolo Ud. podrá trazar con el ratón un rectángulo de selección alrededor de los elementos que Ud. desea ampliar y deberá pulsar el botón izquierdo del ratón.



Deshacer Zoom

Mediante el comando "Deshacer Zoom" Ud. podrá cancelar el último comando de zoom.



Colocar nuevo centro

Una vez seleccionado el símbolo, el puntero del ratón se convertirá en una flecha de 4 vías. Seleccione mediante el ratón el nuevo centro del dibujo. El dibujo será centrado en torno a este nuevo centro.



Ampliar

Mediante la selección de este símbolo, la visualización se ampliará por un grado de ampliación. Podrá también ampliarse por medio de la rueda del ratón o la tecla.

Para ampliaciones mayores utilice el símbolo del "ZoomBox".




Reducir


Mediante la selección de este símbolo, la visualización se reducirá por un grado de reducción. Podrá también reducirse por medio de la rueda del ratón o la tecla.

Para reducciones mayores utilice el símbolo del "AutoZoom".

Layer

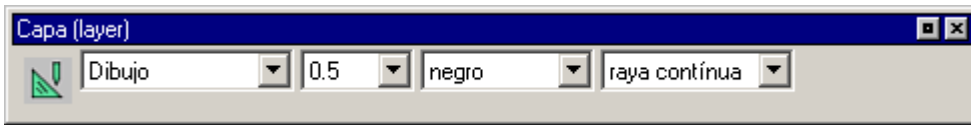

Ventana de selección Capa en modo CAD

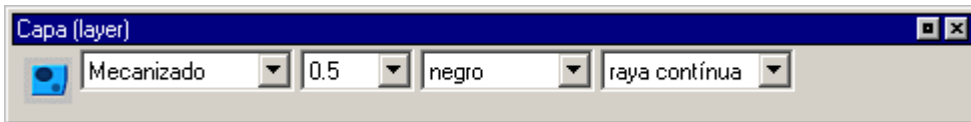

Ventana de selección Capa en modo CAM

La ventana de "Capa" permite la definición de distintos atributos de líneas.

Puede seleccionarse entre varias capas.

Ud. podrá ajustar aquí el grosor, el color y la forma de las líneas indicadas en el modo CAD y CAM respectivamente.

Antes de comenzar con el dibujo de elementos Ud. deberá seleccionar los atributos de las líneas.

En la modalidad CAD Ud. podrá modificar posteriormente las propiedades de un elemento por medio del botón derecho del ratón.

Calculadora en campos de entrada

Con la calculadora se pueden utilizar expresiones matemáticas directamente en un campo de entrada.












En las expresiones se pueden utilizar varios niveles con paréntesis.

Para el cálculo de las expresiones pulse la tecla "Intro" o salga del campo de entrada.















Si se producen errores en el análisis de la fórmula, entonces se muestra la última expresión introducida y CAMConcept emite un mensaje de error.

Comando	Significado	Ejemplo	Resultado
+	Adición	1+1	2
-	Sustracción	3-2	1
*	Multiplicación	5*3	15
/	División	15/3	5
%	Módulo (resto de división)	10%4	2
^	Elevar a una potencia	5^2	25
PI	Número de graduación circular	PI	3.141593
SIN()	Seno	SIN(90)	1
ASIN()	Arcoseno	ASIN(-1)	-90
COS()	Coseno	COS(90)	0
ACOS()	Arcocoseno	ACOS(-1)	180
TAN	Tangente	TAN(45)	1
ATAN	Arcotangente (valor)	ATAN(1)	45
ATAN2(;)	Arcotangente (segmento X; segmento Y)	ATAN(0;1)	0
EXP()	Función exponencial (base e)	EXP(1)	2,718282
LOG()	Función logarítmica (base e)	LOG(5)	1,609
SQRT()	Función raíz cuadrada	SQRT(2)	1,414
MOD(;)	Función módulo	MOD(10;4)	2
TRUE	Verdadero lógico	TRUE	1
FALSE	Falso lógico	FALSE	0
AND	Interconexión Y	1AND1	1
OR	Interconexión O	1OR1	1
NOT	Negación	NOT(1OR1)	0

Functions of the calculator

Tecla de PC	Tecla del control	Función
		Bloque individual
		Tecla de RESET (Reestablecer)
		Dryrun (Avance de la marcha de prueba de funcionamiento)
		Parada optativa
		Skip (Bloque suprimido)
		Ayuda contextual.

Sinopsis dotación de teclas - elementos de mando de la máquina







Tecla de PC	Elementos d.mando	Función
Alt I		Girar el dispositivo divisor
Alt O		Refrigerante / Soplado ON / OFF
Alt P		Abrir/cerrar puerta
Alt H		Cerrar dispositivo de sujeción
Alt J		Abrir dispositivo de sujeción
Alt K		Girar portaherramientas
Alt X		Parada del avance
Alt C		Inicio del avance
Alt V		Parada del husillo
Alt B		Inicio del husillo
Alt N		Conectar/ON accionamientos auxiliares AUX OFF
Alt M		Desconectar/OFF accionamientos auxiliares AUX ON
Enter		Inicio (Start) de NC
,		Parada (Stop) de NC

Nota:

Selección de las teclas de la máquina a través del teclado de PC:

- 1.) Mantener pulsada la tecla "Alt".
- 2.) Pulsar y soltar de nuevo la tecla de la máquina.
- 3.) Soltar la tecla "Alt".



Tecla de PC	Elementos d.mando	Función
   		Corrección de las revoluciones del husillo
 		Override (Influencia sobre el avance)

C: Menu lines

Menú "Archivo"




Menú "Archivo"



Nuevo

Con este comando se abrirá un proyecto nuevo.

Si ya se encuentra abierto un dibujo en la pantalla, éste será guardado en memoria o borrado tras previa consulta de seguridad.

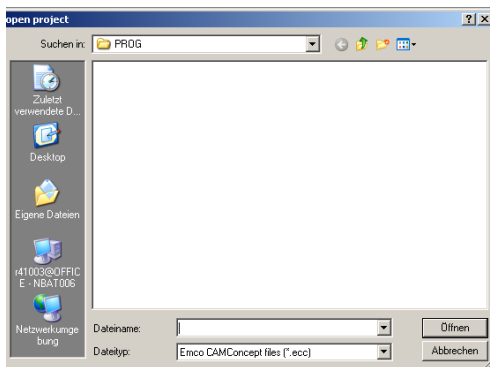


Menú "Abrir archivo"



Abrir

Con "Abrir" será cargado un archivo de proyecto ya existente. Aparecerá la ventana Windows de archivos para la selección de archivos de proyectos CAMConcept.

Si ya hay un proyecto en la pantalla, éste será guardado en memoria o borrado tras previa consulta de seguridad.

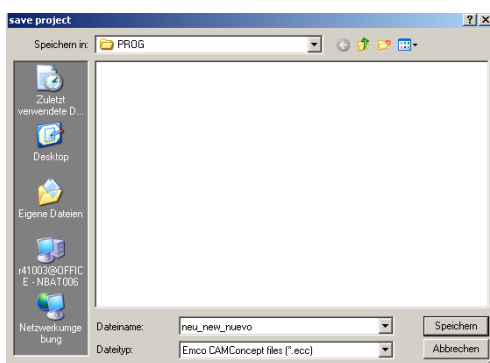

Menú "Guardar archivo"




Guardar

El proyecto completo será guardado en memoria automáticamente bajo el nombre de archivo con el que fue abierto.

En un proyecto nuevo y aún no guardado en memoria, se abrirá automáticamente la ventana Windows de archivos para la entrada o la selección (ver bajo "Guardar como")

Guardar como

Este es el menú para guardar en memoria el proyecto completo bajo un nombre nuevo. Aparecerá automáticamente la ventana Windows de archivos para la entrada o la selección.

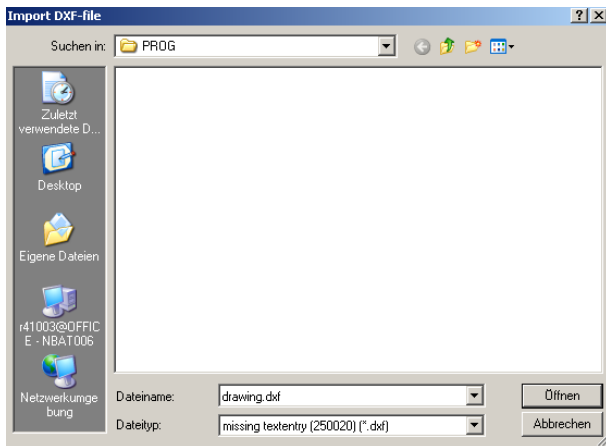


Menü "Archivo, importar DXF"

Importar DXF

Con este comando podrán cargarse archivos DXF directamente a la modalidad CAD para ser elaborados allí.


Nota:
¡No se pueden importar lengüetas!

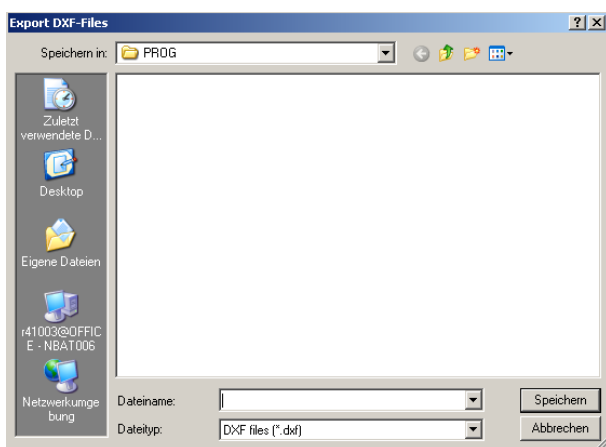

Menü "Archivo, exportar DXF"

Exportar DXF


Con este comando podrá convertirse en archivo DXF un dibujo creado previamente en la modalidad CAD.

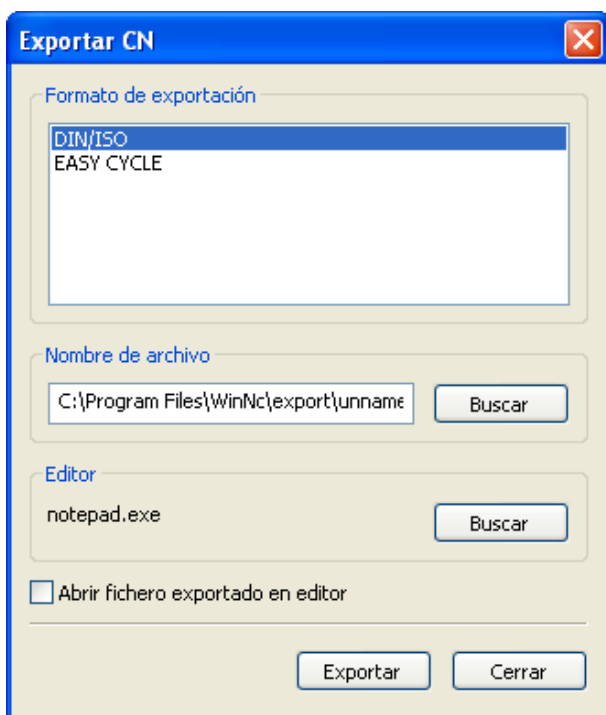

Menu "File, NC export"

Exportación NC

Así se puede exportar un programa NC. Seleccione el formato de exportación adecuado. Especifique el nombre de archivo para el archivo de exportación. Seleccione con qué editor debe abrirse el archivo exportado para el posterior tratamiento. Seleccione si el archivo de exportación debe abrirse en el editor después de la exportación.

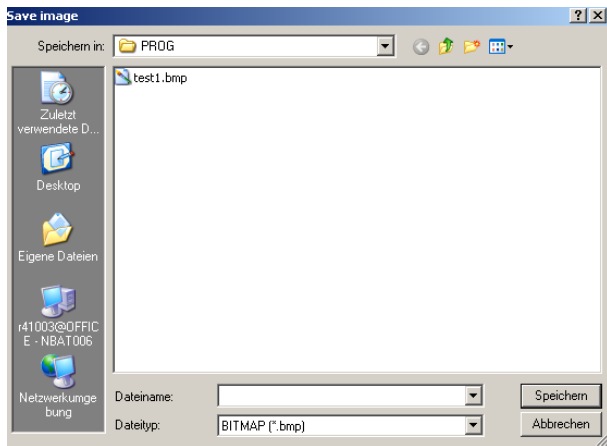


Menú "Archivo; Guardar imagen como"

Guardar imagen como

Así se puede guardar una captura de pantalla del espacio de trabajo actual. Aparece la ventana de archivo de Windows para introducir el nombre de archivo y seleccionar el formato de archivo.

Existe la posibilidad de guardar la imagen como *.bmp, *.jpg o *.png

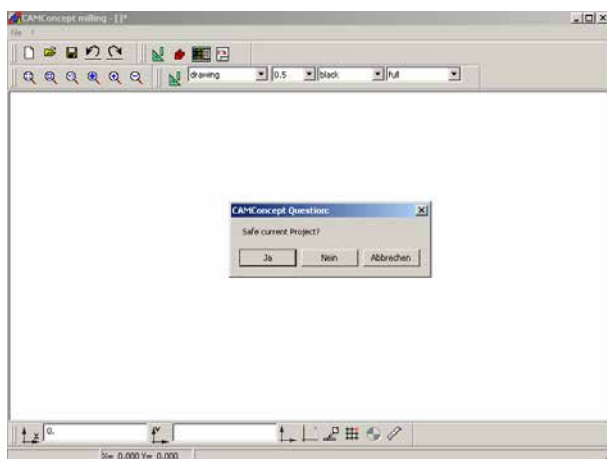


Menú "Archivo, Salir"

Salir

Tras previa consulta de seguridad la ventana de CAMConcept será cerrada y el programa será finalizado.

Otras posibilidades para finalizar el programa son: cerrar la ventana de CAMConcept con ALT+F4, o salirse de la tarea, es decir finalizar el "task". Para ello le rogamos consulte su manual de Windows.

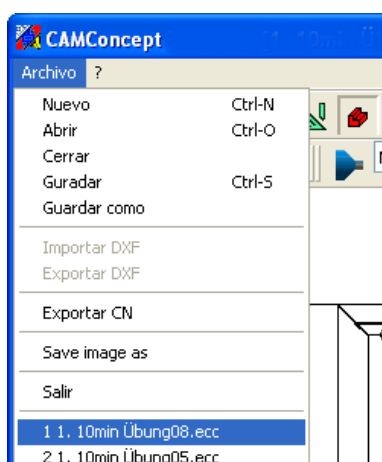


Menú "Archivo; Últimos archivos abiertos"

Últimos archivos abiertos


Al final del menú "Archivo" hay una lista de los últimos archivos que se han abierto con CAMConcept.

Estos archivos se pueden abrir inmediatamente haciendo clic con el ratón.

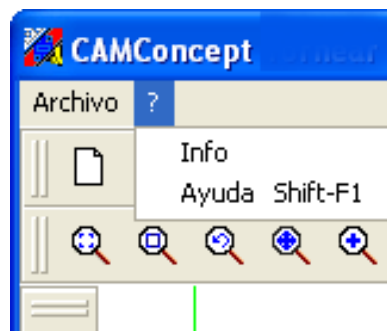

Menú "?"

Menú "?"

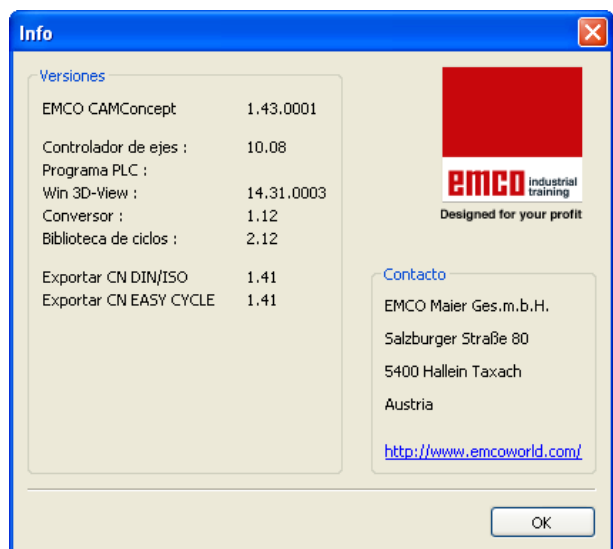

Menú "?, Información"

Información

Aparece la ventana de información de CAMConcept con el número de versión de software.

Nota:

 
La cantidad y los valores de los números de versión mostrados pueden variar mediante la configuración del programa y la máquina configurada.

Ayuda

Se puede llamar la ayuda directamente con Strg. + F1.



D: CAD Commands



Modalidad CAD

Haciendo clic en el ícono para cambiar a "CAD" se activarán los símbolos de comando del CAD. La modalidad CAD estará activa hasta que se deselectione con CAM, CN o "preparación de operaciones".

Tras la inicialización de CAMConcept se activa automáticamente la modalidad CAD.



Los comandos de Zoom se describen en el capítulo B.

Nota:

Pulsando el botón derecho del ratón, Ud. volverá al menú siguiente de orden superior. En la modalidad CAD podrán modificarse posteriormente las propiedades de un elemento con el botón derecho del ratón.

Nota:

Confirmar cada entrada de valores siempre con "ENTER".





 
Trazar de nuevo

Tras pulsar la tecla F5 la pantalla se compone de nuevo.

Tras las funciones de borrado y modificación puede ocurrir que las líneas de la pantalla solo se muestren de forma incompleta. Utilice en estos casos la función "Trazar de nuevo" o los comandos de zoom para obtener una nueva representación de la pantalla.

Menú de coordenadas

Sistema de coordenadas cartesiano / polar

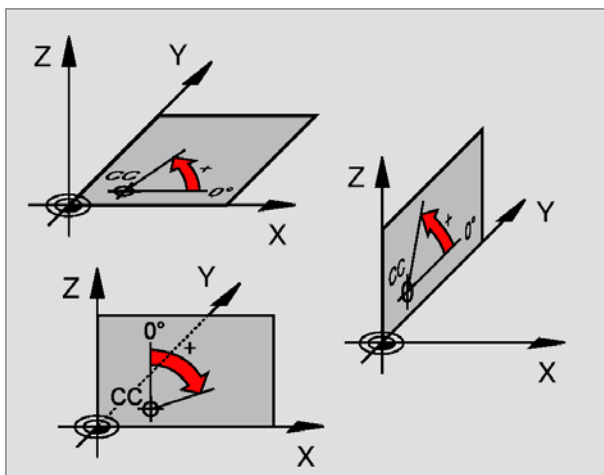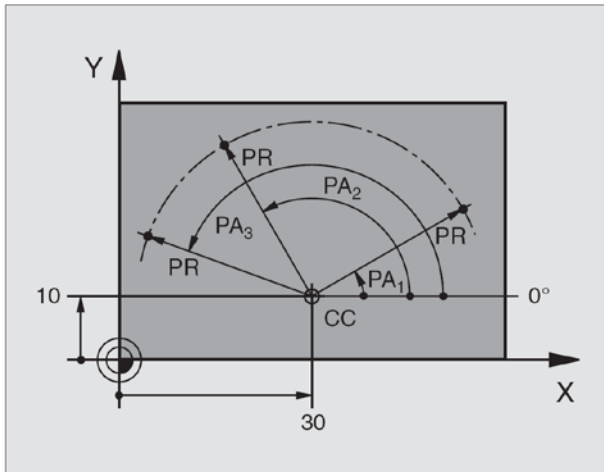

Si el dibujo para la fabricación está dimensionado rectangularmente, Ud. deberá crear el programa de mecanizado también con coordenadas rectangulares. En piezas a mecanizar que presenten arcos circulares, o con indicaciones de ángulos, a veces es más fácil definir las posiciones con coordenadas polares.

Las coordenadas polares tienen su punto cero en el polo CC (CC = circle centre; del ingl.: centro del círculo).

Una posición en una superficie es estipulada claramente por:

- Radio de coordenadas polares (PR): la distancia del polo CC hasta la posición.
- Ángulo de coordenadas polares (PA): ángulo entre el eje de referencia de ángulo y el trayecto que une el polo CC con la posición.

Definir el eje de referencia polar y angular:

Ud. definirá el polo mediante dos coordenadas en el sistema rectangular de coordenadas en una de las tres superficies. Con esto queda asignado también claramente el eje de referencia de ángulo para el ángulo de las coordenadas polares PA.

Coordenadas de polo (nivel)	Eje de referencia de ángulo
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z

Posicionamiento absoluto e incremental

Posición cartesiana absoluta



Si las coordenadas en una posición hacen referencia al punto cero de las coordenadas (origen), se denominan coordenadas absolutas. Cada posición en una pieza de trabajo está especificada por sus coordenadas absolutas.

Posición cartesiana incremental



Las coordenadas incrementales hacen referencia a la última posición programada.

Coordenadas polares absolutas




Las coordenadas absolutas siempre hacen referencia al polo y el eje de referencia del ángulo.

Coordenadas polares incrementales



Las coordenadas incrementales siempre hacen referencia a la última posición programada. El eje de referencia del ángulo siempre es una horizontal (eje +Z).

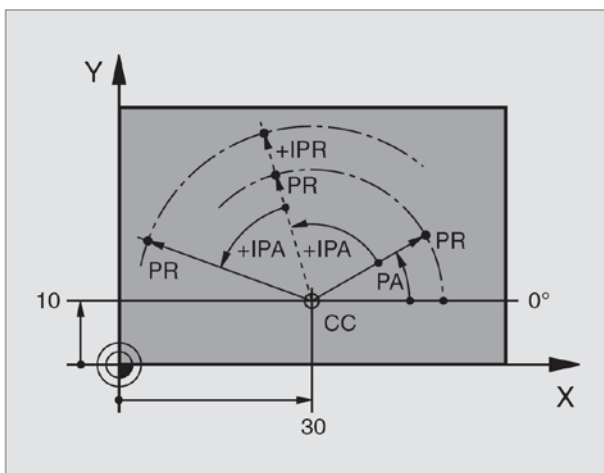



Insertar un punto

Seleccionando este símbolo se introducirá el mensaje actual de posición al casillero de entrada de datos.



Trama y puntos de captura

Serán visualizados puntos o líneas de trama como guía y asistencia al dibujar. La trama comienza en el punto de referencia. Los puntos o las líneas de trama presentan las distancias indicadas en sentido horizontal y vertical según se indica en el casillero de entrada de datos, aquí al costado.

Puntos y trama de captura
✕

Trama de captura

Distancia X → + + [mm]

Distancia Y + + ↑ [mm]

Dislocamiento X + + [mm]

Dislocamiento Y + + [mm]

Trama: ▼

Puntos de captura

Radio de captura [Pixel]

Punto

Punto de intersección

Línea-Medio



Una trama ya definida puede ser desplazada adicionalmente de forma vertical y/o horizontal. La trama puede ser representada, según se desee con líneas, punteada o inactiva.



Catch radius

The catch radius is the area around the cursor cross which is searched by CamConcept when selecting elements.

Enter the catch radius in the input box.



Colocar el punto cero

El punto cero del CAD se encuentra de manera estándar en el centro de la ventana de dibujo. Con esta función podrá desplazarse el punto cero y con él, el sistema de coordenadas desde su posición momentánea.

Tras haber seleccionado el símbolo, posicione el nuevo punto cero en el lugar deseado, con el botón izquierdo del ratón.



Cancelar el punto cero

Seleccionando este símbolo se cancelará el punto cero colocado.



Regla

La regla sirve para medir datos geométricos en la modalidad CAD.

Tras selección del símbolo aparecerá la ventana del costado.

Seleccione el punto de inicio y final de la longitud a medir, pulsando el botón izquierdo del ratón en el dibujo de CAD.

Medir la distancia entre 2 puntos

Puntos de medición


Punto de inicio P1
X Z

Punto final P2
X Z


Result

Distancia [mm]
Ángulo [Grados]

Cerrar

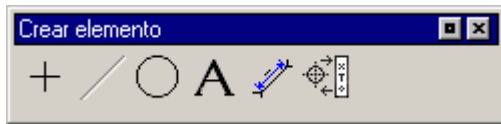

Crear elementos

 

Menú de puntos

General

Tras seleccionar el respectivo símbolo del punto se deberá introducir la posición. Esto puede realizarse de la manera siguiente:

1. posición presente del cursor y clic con el ratón
2. con el menú del modo de captura (véase trama y puntos de captura) y clic con el ratón
3. introduciendo una coordenada (véase el menú de coordenadas)

Cada punto será guardado como punto de diseño.



Puntiforme




 
Cruciforme



Cuadrado



Circular

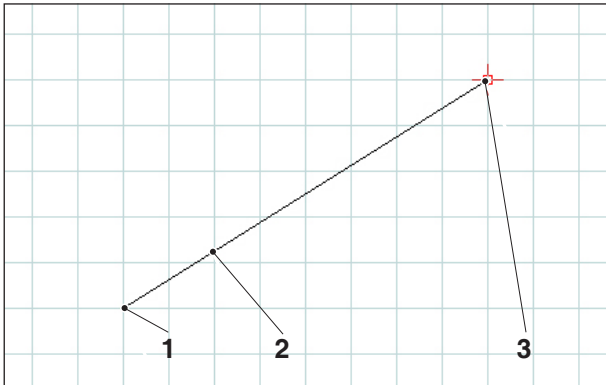

Drawing a line

Menú de líneas

Trazar línea


Una vez seleccionado el símbolo debe indicarse el punto de inicio de la línea. Esto puede realizarse de la manera siguiente:

1. posición presente del cursor y clic con el ratón
2. con el menú del modo de captura (véase trama y puntos de captura) y clic con el ratón
3. introduciendo una coordenada (véase el menú de coordenadas)

A continuación deberá introducirse el punto de destino de la línea.

Los puntos de inicio y de destino de cada línea serán guardados como puntos de diseño. Si Ud. quiere dibujar varias líneas unidas entre sí, es mejor que utilice el comando "trazos continuos".

Pos.	Denominación
1	Punto inicial
2	Línea trazada
3	Punto de destino

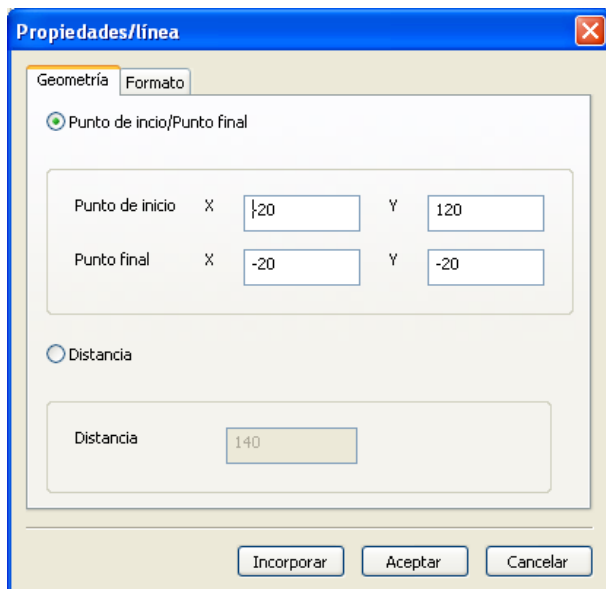

Diálogo de propiedades de línea


Diálogo de propiedades de línea

Nota:

Con la combinación de teclas CTRL + botón derecho del ratón puede consultar el diálogo de propiedades/línea y posteriormente modificar las propiedades de la línea.

En la ficha "Geometría" se puede modificar

- el punto inicial/final de la línea introduciendo las coordenadas. Pulsando la tecla "Aceptar" se calcula de nuevo la longitud de la línea.
- o
- las propiedades de la línea introduciendo la longitud de línea. El punto inicial permanece igual, el punto final se desplaza según el valor indicado conservando la dirección. Las coordenadas de la línea se calculan de nuevo pulsando la tecla "Aceptar".

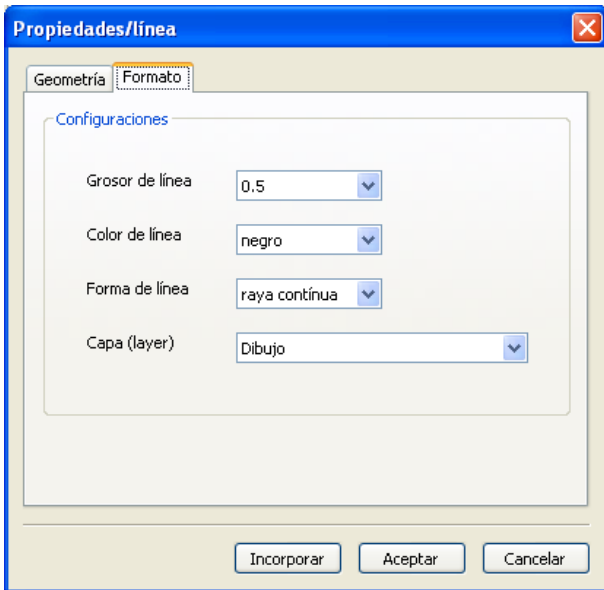

Diálogo de propiedades de línea

En la ficha "Formato" se pueden modificar las propiedades siguientes de la línea:

- Grosor de línea
- Color de línea
- Forma de línea
- Capa




Trazos continuos

Tras la introducción del punto de inicio deberá indicarse el primer punto de destino. Inmediatamente será trazada la primera línea del trazo contínuo (polígono). El comando espera ahora a que se introduzca el siguiente punto de destino y así sucesivamente.


Cada punto introducido será guardado como punto de diseño.

El comando se automantiene y deberá ser interrumpido o cancelado (otro símbolo de comando o pulsando el botón derecho del ratón).

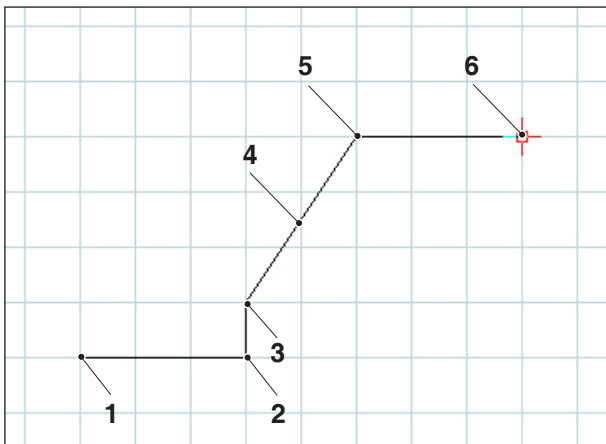

Poly line

Pos.	Denominación
1	Punto inicial
2	Punto 1
3	Punto 2
4	Trazos continuos
5	Punto 3
6	Punto 4

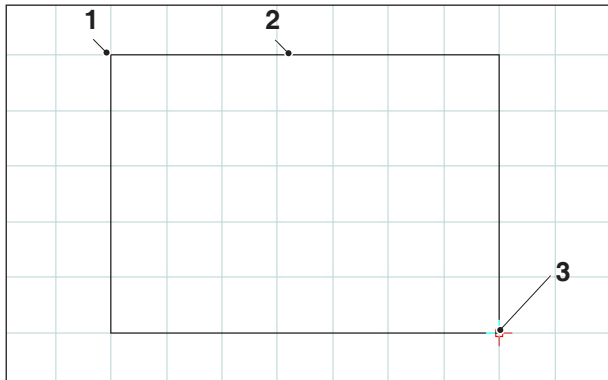


Rectángulo

Rectángulo

Tras introducción del punto de inicio se debe indicar el punto final. Inmediatamente será trazado el rectángulo. El comando espera ahora a que se introduzca el siguiente punto de inicio y así sucesivamente.

Cada punto introducido será guardado como punto de diseño.

Pos.	Denominación
1	Punto inicial
2	Rectángulo
3	Punto de destino

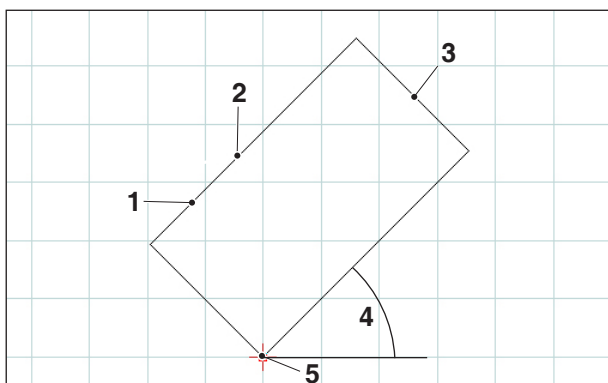


Rectángulo rotado 1 Pto.inicio/Ángulo/Largo/Ancho

Rectángulo rotado 1 (punto de inicio, ángulo/largo/ancho)

Tras la introducción del punto de inicio, deberá ser introducido el ángulo sobre el cual el rectángulo debe ser rotado. A continuación deberán indicarse el largo y el ancho del rectángulo.

Cada punto introducido será guardado como punto de diseño.

Pos.	Denominación
1	Longitud
2	Rectángulo torneado 1
3	Ancho
4	Ángulo
5	Punto inicial

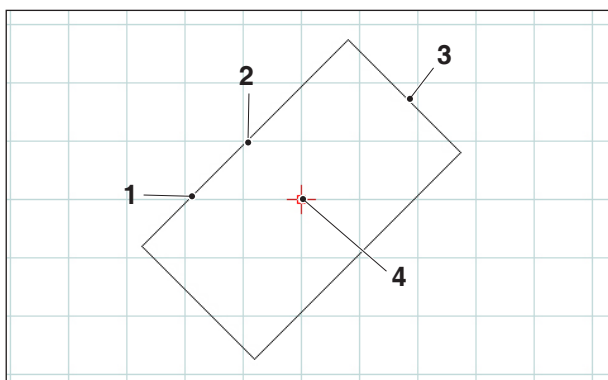


Rectángulo rotado 2 Centro/Ángulo/Largo/Ancho

Rectángulo rotado 2 (centro, ángulo/largo/ancho)

Tras la introducción del punto central, deberá ser introducido el ángulo sobre el cual el rectángulo debe ser rotado. A continuación deberán indicarse el largo y el ancho del rectángulo.

Cada punto introducido será guardado como punto de diseño.

Pos.	Denominación
1	Longitud
2	Rectángulo torneado 2
3	Ancho
4	Centro

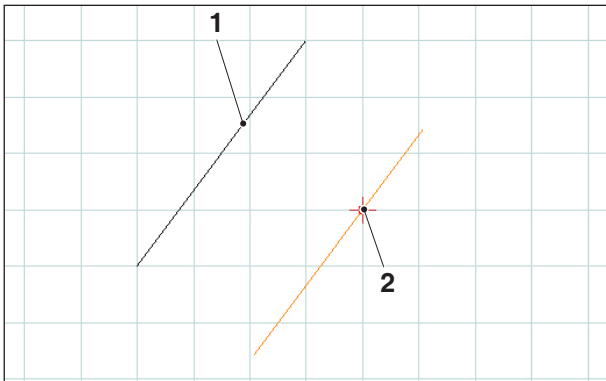


Paralela con indicación de punto

Paralela con indicación de punto

Tras la selección del símbolo deberá seleccionarse el elemento a ser copiado en paralelo. El elemento seleccionado cambia de color. A continuación deberá introducirse un punto por el cual ha de pasar la paralela.

Ambos puntos finales de las líneas desplazadas en paralelo serán guardadas como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	línea existente
2	Paralelo a través del punto

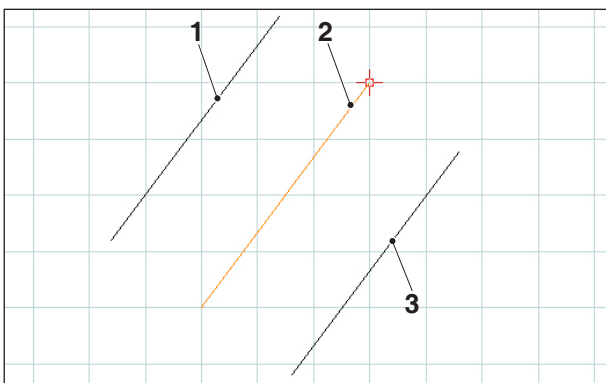

Paralela con distancia


Paralela con distancia

Tras la selección del símbolo deberá seleccionarse el elemento a ser copiado en paralelo. El elemento seleccionado cambia de color. A continuación debe introducirse la distancia que deberá cumplir la paralela.

Ya que en este caso existen dos líneas paralelas posibles, la paralela deseada debe determinarse anteponiéndole un signo. (Paralela 1 con signo negativo y paralela 2 con signo positivo).

Ambos puntos finales de las líneas desplazadas en paralelo serán guardadas como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Paralelo 1
2	línea existente (marcada)
3	Paralelo 2

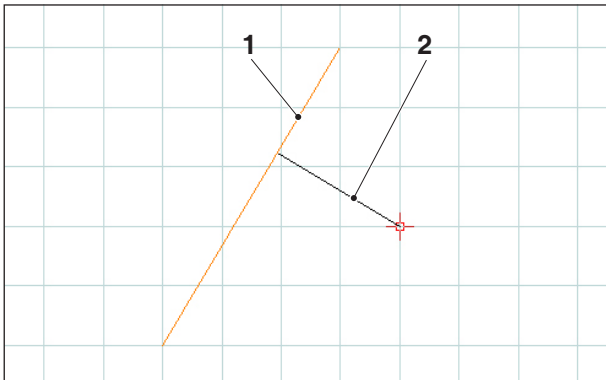


Perpendicular

Perpendicular

Tras la selección del símbolo, deberá seleccionarse la línea con respecto a la cual se ha de crear la línea nueva perpendicularmente. El elemento seleccionado cambia de color. A continuación debe introducirse un punto por el cual ha de pasar la perpendicular.

El punto resultante de la intersección entre la perpendicular con la línea existente será guardado como punto de diseño.

Pos.	Denominación
1	línea existente (marcada)
2	Perpendicular

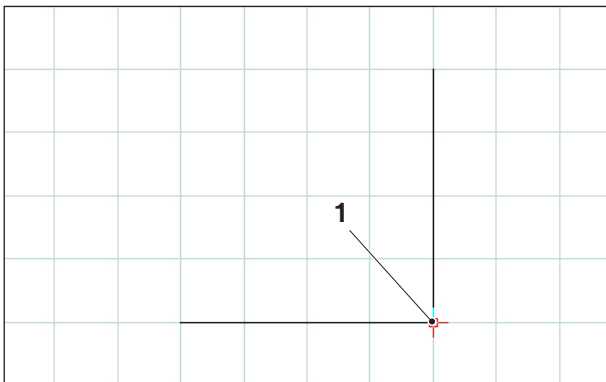


Vertice a achaflanar

Chafilán (Largo)

Tras la selección del símbolo, deben seleccionarse las líneas en las que el chafilán será insertado. Los elementos seleccionados cambian de color. A continuación debe introducirse el largo del chafilán.

Los vértices del chafilán serán dos nuevos puntos de diseño que se guardarán en memoria. El vértice antiguo será borrado.

Pos.	Denominación
1	Esquina
2	Esquina biselada
3	Longitud de bisel

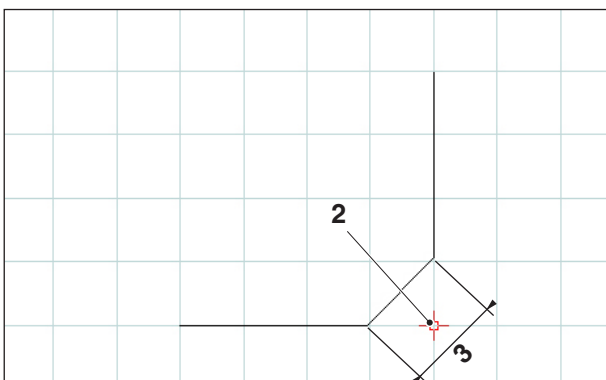


Vértice achaflanado



Chafilán (distancia/distancia)


Tras la selección del símbolo, deben seleccionarse las líneas en las que el chafilán será insertado. Los elementos seleccionados cambian de color. A continuación debe introducirse el largo del chafilán en dirección del eje.

Los vértices del chafilán serán dos nuevos puntos de diseño que se guardarán en memoria.

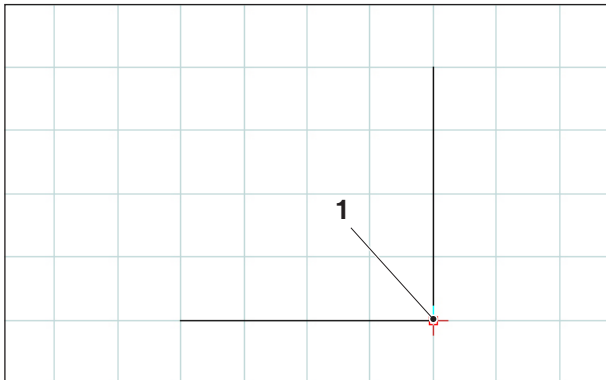


Vértice a achaflanar


Pos.	Denominación
1	Esquina
2	Esquina biselada
3	Longitud del bisel en dirección del eje

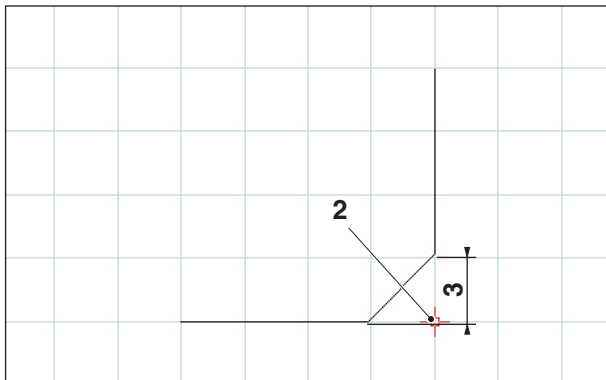

Vértice achaflanado

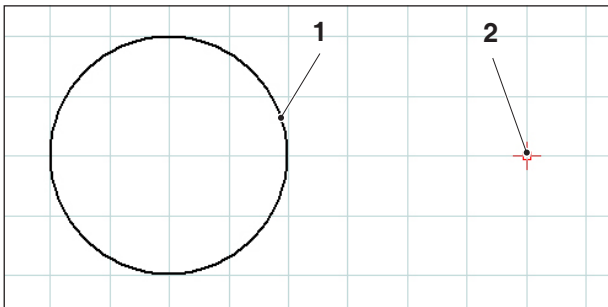

Tangente punto - círculo

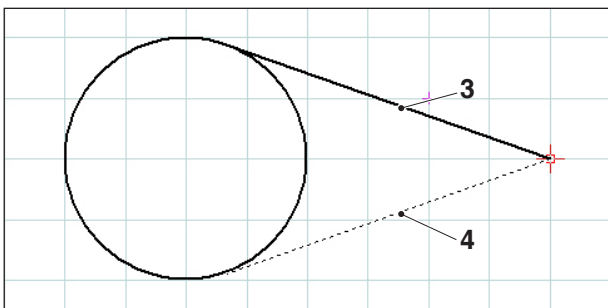

Tangente opcional


Tangente (Punto/Círculo)

Tras la selección del símbolo debe seleccionarse el elemento circular, indicando a continuación el punto por el cual ha de pasar la tangente. Los elementos seleccionados cambian de color.


Ahora serán indicadas las dos opciones a seleccionar. La tangente seleccionada aparecerá con raya continúa, la tangente opcional con raya discontinúa. Seleccione una de las opciones con el botón izquierdo del ratón.

Ambos puntos finales de la tangente serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Elemento circular
2	Punto
3	Tangente seleccionada
4	Tangente posible

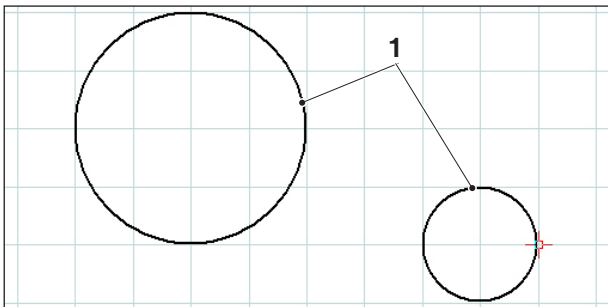

Tangente punto - círculo

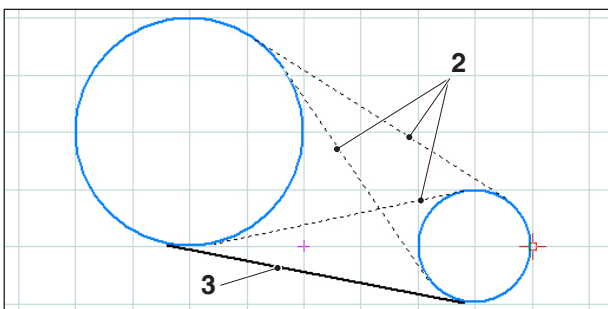

Tangentes opcionales


Tangente (Círculo/Círculo)

Tras la selección del símbolo deben seleccionarse los dos elementos circulares, entre los cuales ha de trazarse la tangente. Los elementos seleccionados cambian de color.

Serán indicadas ahora cuatro opciones de tangentes a seleccionar. La tangente seleccionada será trazada con raya continúa, las tangentes opcionales con raya discontinúa. Seleccione una de las opciones con el botón izquierdo del ratón.

Ambos puntos finales de la tangente serán guardados como puntos de diseño.


Pos.	Denominación
1	Elementos circulares
2	Tangentes posibles
3	Tangente seleccionada

 

Menú de círculo



Círculo con centro y radio

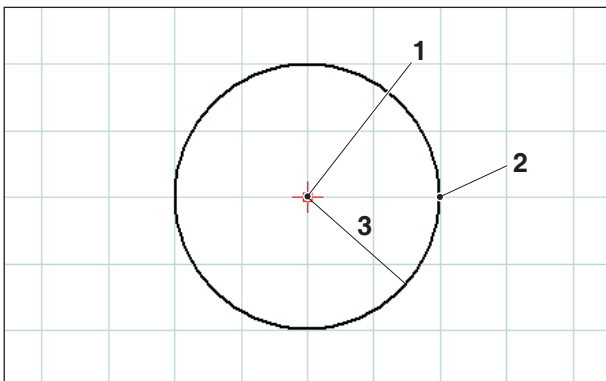

Círculo con centro y radio


Tras la selección del símbolo debe indicarse el centro del círculo. Esto puede realizarse de la siguiente manera:

1. posición presente del cursor y clic con el ratón
2. con el menú del modo de captura (véase trama y puntos de captura) y clic con el ratón
3. introduciendo una coordenada (véase el menú de coordenadas)

A continuación debe introducirse el radio del círculo deseado.

El centro y el punto perimetral del círculo serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Centro del círculo
2	Punto circunferencial del círculo
3	Radio

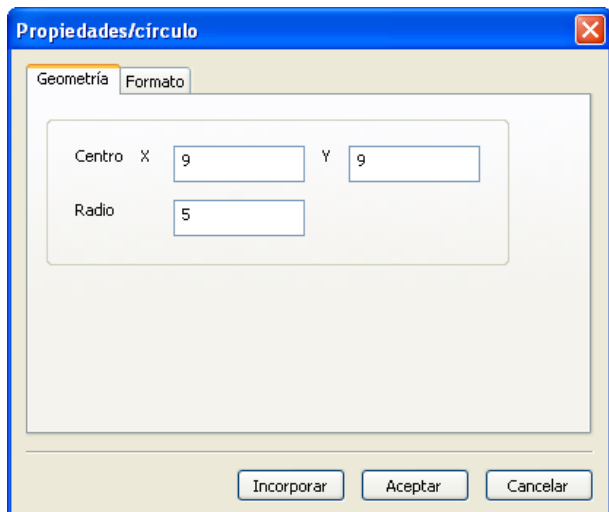

Diálogo de propiedades de círculo


Diálogo de propiedades de círculo

Nota:

Con la combinación de teclas CTRL + botón derecho del ratón puede consultar el diálogo de propiedades/círculo y posteriormente modificar las propiedades de la línea.

En la ficha "Geometría" se puede modificar


- el centro del círculo mediante la introducción de coordenadas.
- así como el radio del círculo.

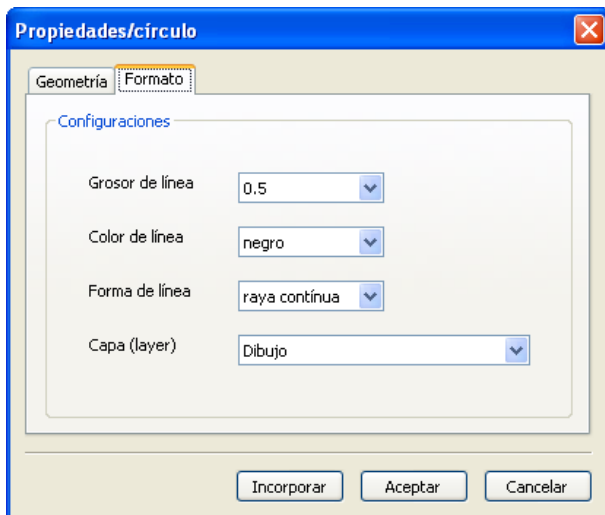

Diálogo de propiedades de círculo

En la ficha "Formato" se pueden modificar las propiedades siguientes del círculo:

- Grosor de línea
- Color de línea
- Forma de línea
- Capa

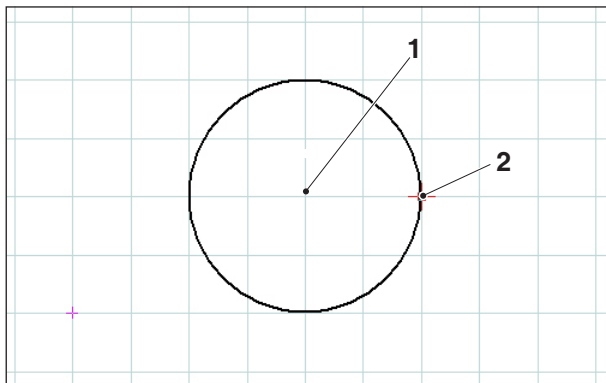

Círculo con punto perimetral y centro

Círculo con punto de círculo y centro de círculo


Tras seleccionar el icono debe introducirse el centro del círculo. Esto se puede realizar:

1. situando momentáneamente el punto del cursor y haciendo clic
2. con el menú del modo de retención (véase cuadrícula y puntos de retención) y haciendo clic
3. introduciendo unas coordenadas (véase menú de coordenadas)

A continuación hay que introducir el radio del círculo deseado con una entrada de coordenadas.

El centro del círculo y el punto circunferencial del círculo se guardan como puntos de construcción.

Pos.	Denominación
1	Centro del círculo
2	Punto circunferencial del círculo

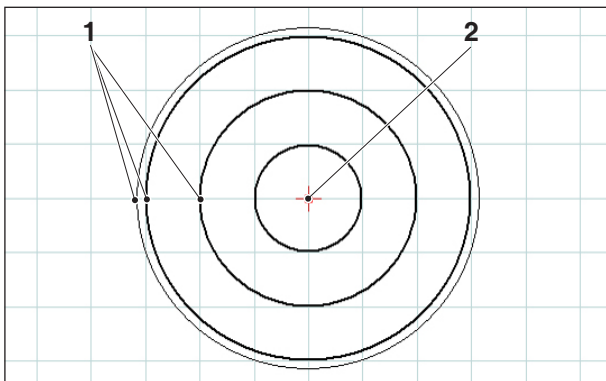


Círculos concéntricos

Círculos concéntricos

Tras introducir el centro de círculo, debe introducirse un punto en el perímetro del círculo deseado. El círculo será trazado inmediatamente con el ratón. Para más círculos concéntricos, únicamente deben introducirse los puntos perimetrales.

El centro y el punto perimetral del círculo serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Puntos circunferenciales del círculo
2	Centro del círculo

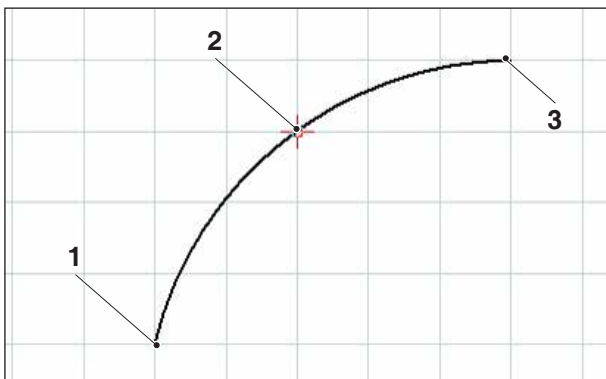


Arco circular con punto de inicio, de destino y perimetral

Arco circular con punto de inicio, de destino y perimetral

Tras la selección del símbolo, debe indicarse primero el punto de inicio del arco circular, a continuación el punto de destino y por último un punto sobre el arco circular. El círculo será trazado inmediatamente con el movimiento del ratón.

Los puntos de inicio, de destino y el centro serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Punto inicial
2	Punto circular
3	Punto final

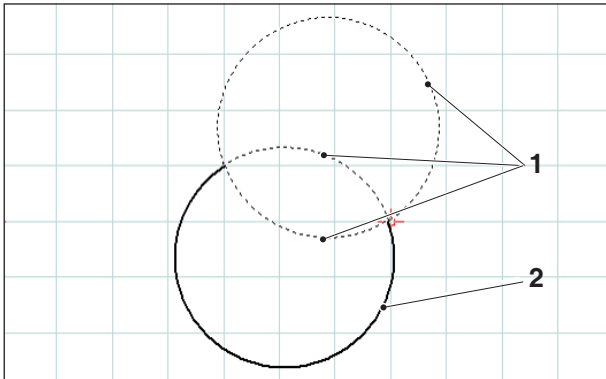

Arco circular con punto de inicio, de destino y radio


Arco circular con punto de inicio, de destino y radio

Tras la selección del símbolo debe indicarse primero el punto de inicio del arco circular, a continuación el punto de destino y por último el radio del arco circular.

Indicando esto, resultan dos opciones de círculos y cada uno con dos opciones de arcos circulares. El arco circular seleccionado será trazado con raya continúa, los arcos circulares opcionales con raya discontinúa. Seleccione una opción con el botón izquierdo del ratón.

Los puntos de inicio, de destino y el radio serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Arco circular posible
2	Arco circular seleccionado

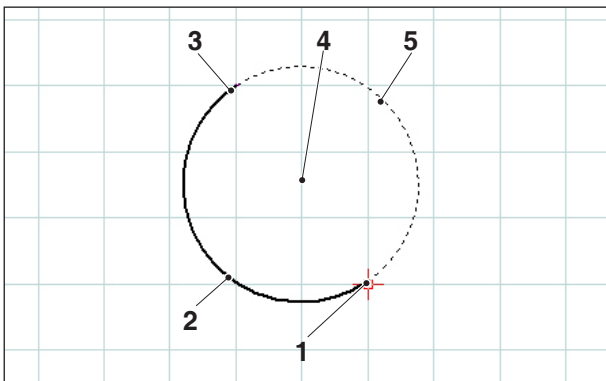

Arco circular con punto de inicio, de destino y centro de arco circular


Arco circular con punto de inicio, de destino y centro

Tras la selección del símbolo debe indicarse primero el punto de inicio, a continuación el punto de destino y por último el centro del arco circular.


Indicando esto, resultan dos opciones de arcos circulares. El arco circular seleccionado será trazado con raya continúa, el arco circular opcional con raya discontinúa. Seleccione una opción con el botón izquierdo del ratón.

Los puntos de inicio, de destino y el centro serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Punto inicial
2	Arco circular seleccionado
3	Punto final
4	Centro
5	Arcos circulares posibles

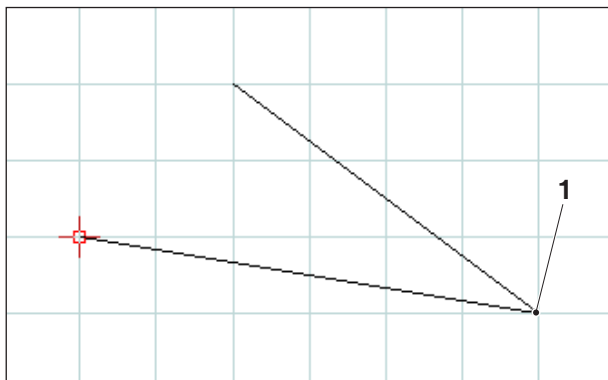

Vértice a redondear

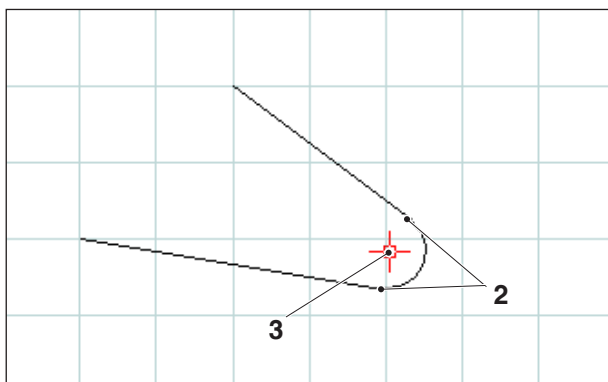


Radio insertado

Insertar radio


Tras la selección del símbolo deberán seleccionarse las líneas del vértice a redondear. Los elementos seleccionados cambian de color. A continuación debe introducirse el radio del chaflán.

Los puntos finales del arco circular así como el centro serán guardados como puntos de diseño.

Pos.	Denominación
1	Esquina a redondear
2	Puntos finales del arco circular
3	Centro del arco circular

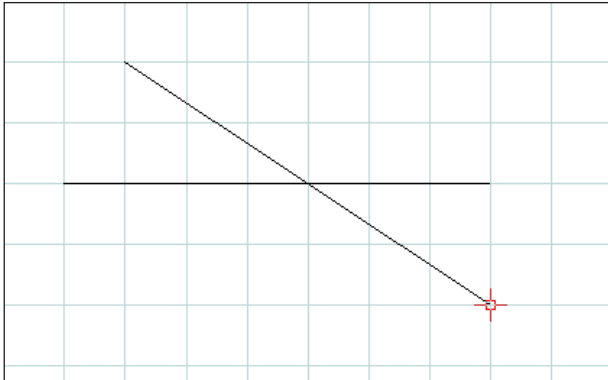

Selección de los elementos a redondear

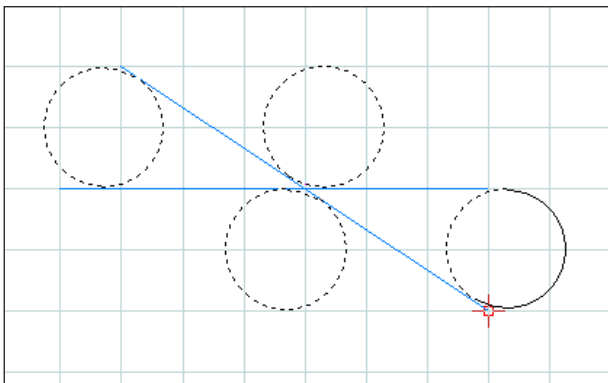

Selección del arco circular posible

Elementos redondeados

Ejemplo de un redondeo de línea a línea


Tras seleccionar el icono hay que marcar los elementos a redondear, y finalmente el radio del arco circular.

Con estos datos se producen 4 posibles círculos con 2 arcos circulares posibles. El arco circular tiene un trazo continuo, los arcos circulares posibles tiene trazos rayados. Seleccione una posibilidad con el botón izquierdo del ratón.


El punto inicial, final y central se guardan como puntos de construcción.

Pos.	Denominación
1	Elementos a redondear
2	Arco circular seleccionado


Ejemplo: Redondeado de línea y círculo

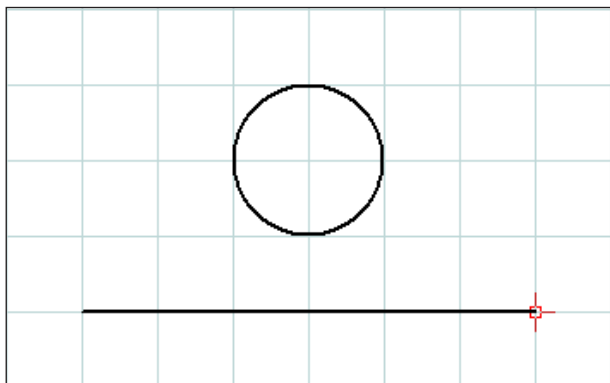

Selección de los elementos a redondear

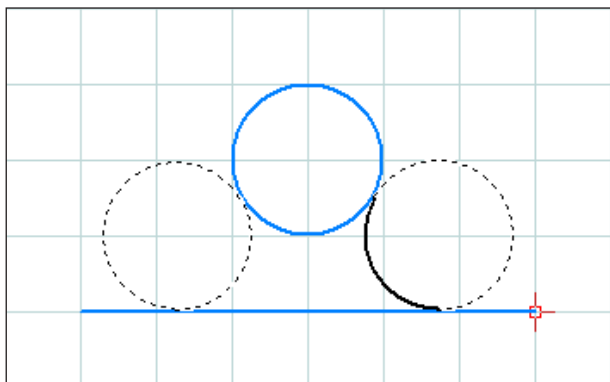


Posibles arcos circulares

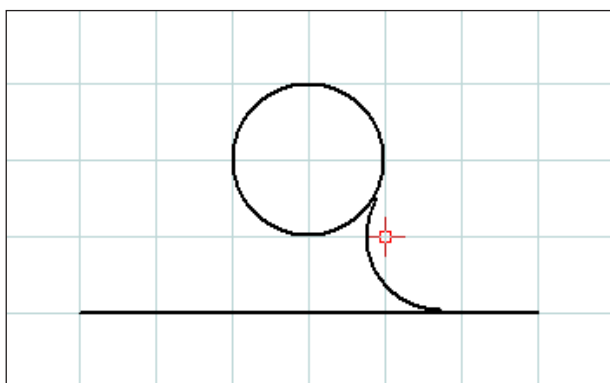


Línea redondeada y círculo


Ejemplo: Redondeado de círculo y círculo

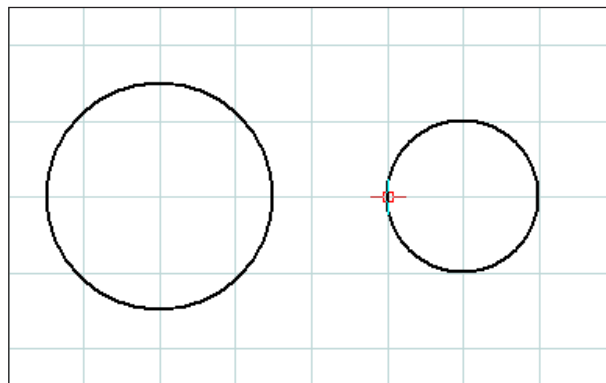

Selección de los elementos a redondear

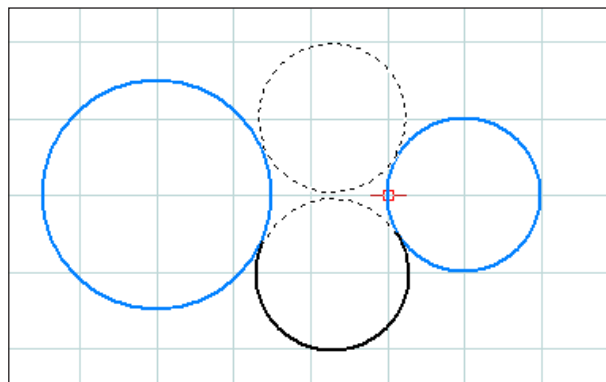


Posibles arcos circulares

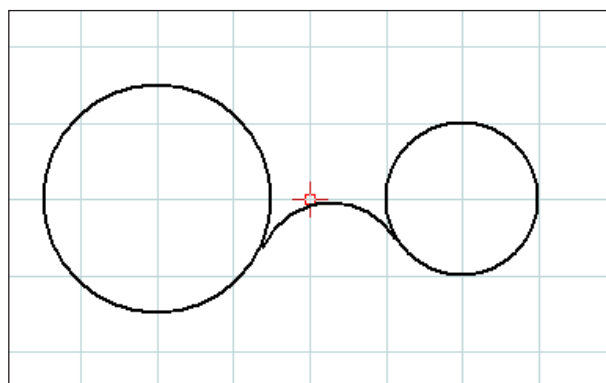


Círculo redondeado y círculo



Selección de los elementos a redondear

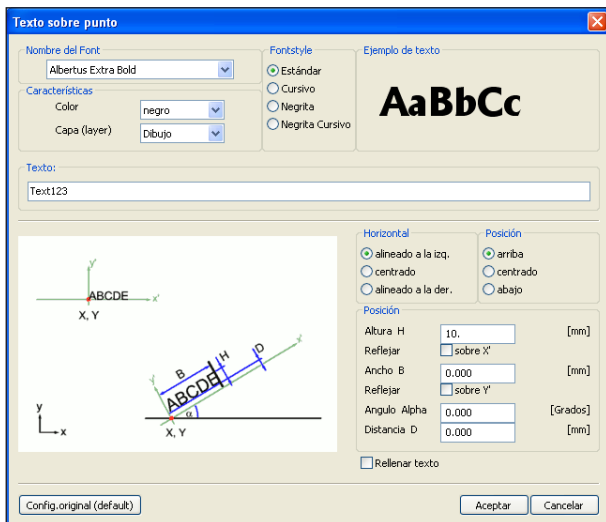

Ventana de entrada de texto

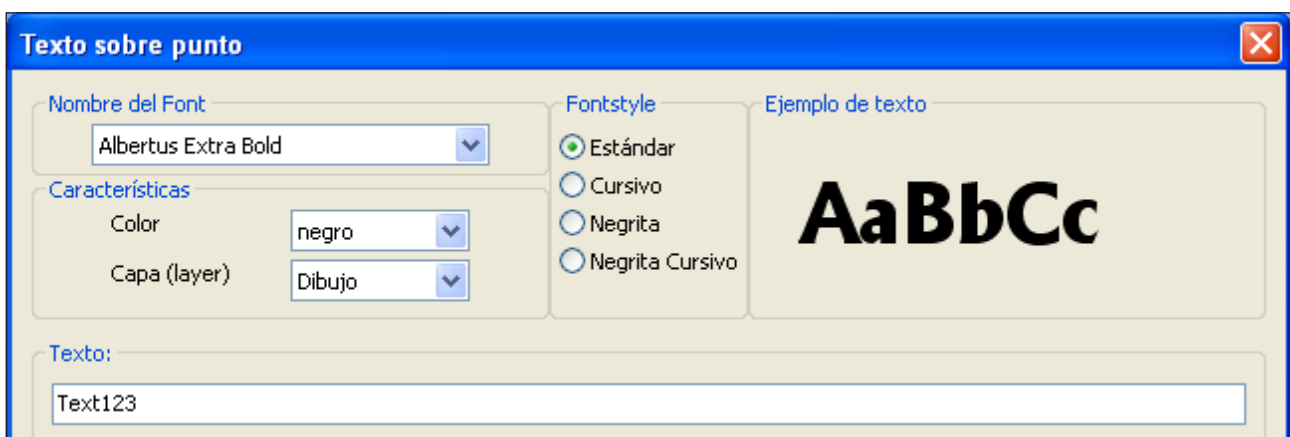

Ventana de entrada de texto – Ajustes de tipo de letra



Menú de texto

Tras seleccionar el icono aparecen 3 iconos para crear textos.



Texto en el punto



Texto en la línea




Texto en el arco

Tras seleccionar el icono de texto deseado aparece la ventana de entrada de texto:

- Nombre de fuente: Mediante el "menú desplegable" se puede seleccionar el tipo de letra deseado. Puede elegir cualquier tipo de letra TTF instalada en el sistema.
- Propiedades: Seleccione el color o la capa del texto a crear.
- Estilo de fuente: Modifique el estilo del texto a crear.
- Ejemplo de texto: Aquí puede ver una vista previa de los ajustes del tipo de letra.
- Texto: Introduzca aquí el texto deseado.

Nota:

Los tipos de letra definidos en el modo CAD se pueden seleccionar en el ciclo de fresado de texto en el modo CAM en el campo de selección "Tipo de letra".

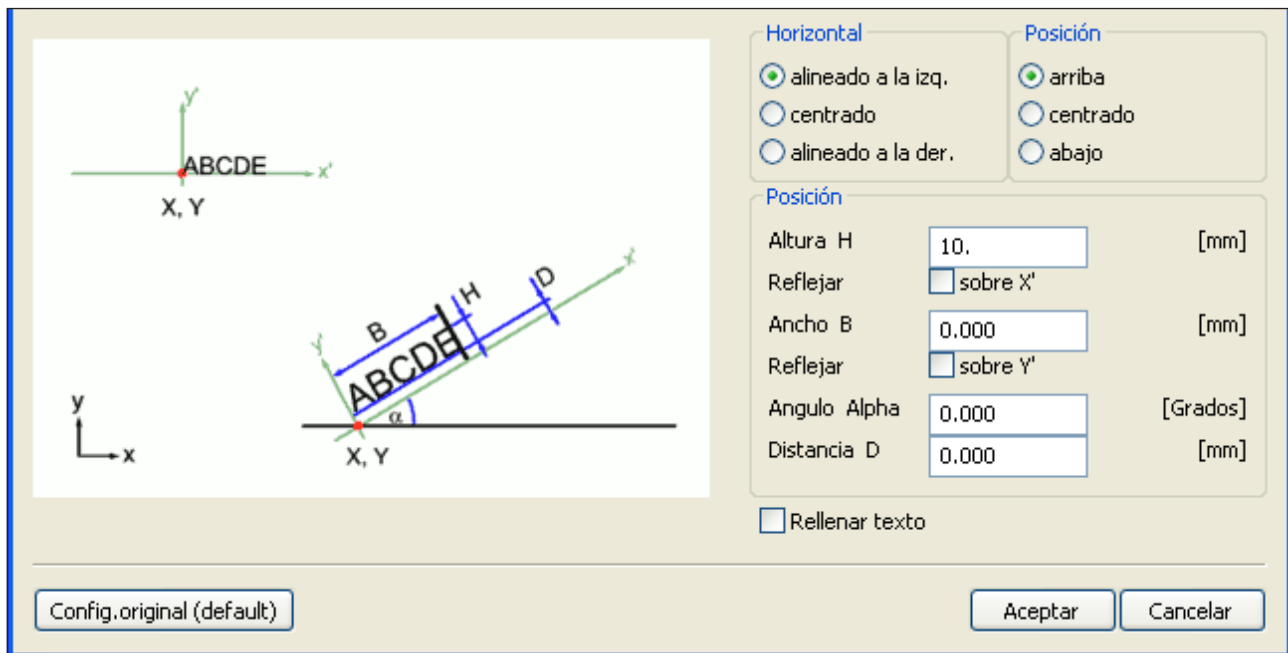

Ventana de entrada de texto – Ajustar la posición del texto

- Horizontal: Especifique la alineación horizontal (alineado a la izquierda/centrado/alineado a la derecha) del texto a crear.
- Vertical: Especifique la alineación vertical (arriba/centrado/abajo) del texto a crear.
- Rellenar texto: Seleccione esta opción para mostrar el texto con relleno.

- Posición:

Altura H / Anchura B: El tipo de letra indicado se escala a la altura/anchura indicadas. El valor estándar "0" significa sin escala.

Reflejar en X' / Y': Seleccionando esta opción el texto se refleja con el eje X' / Y'.

Ángulo alfa: Indique un ángulo para el trazado del texto.

Distancia D: Especifique una distancia D al punto de referencia (punto, línea o arco).


 
OK

Confirme la entrada con "OK".


Ahora defina el punto, la línea o el arco para la ubicación del texto.

Default

Con el botón "Por defecto" se descartan los ajustes realizados y se restablecen los ajustes básicos.

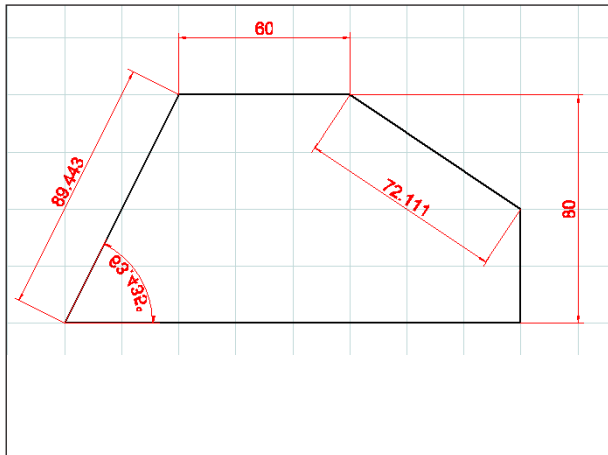

Ejemplos de dimensionado

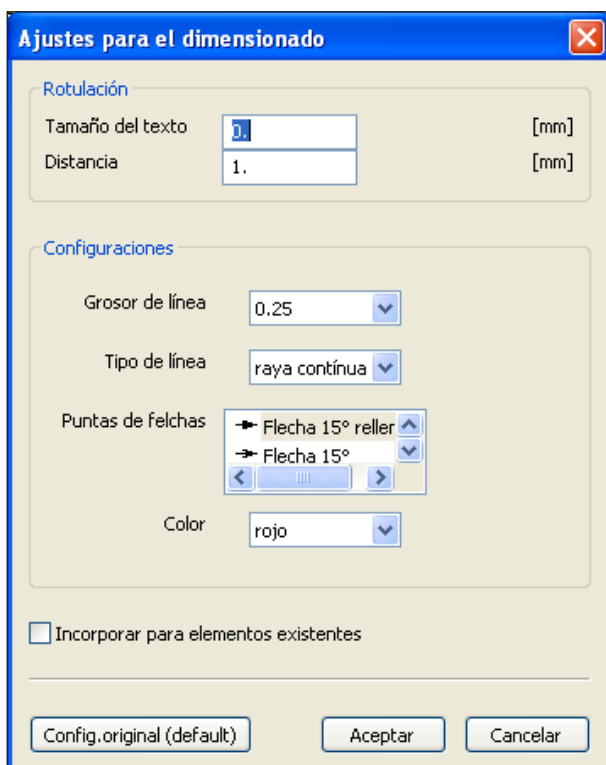

Ajustes de acotamiento

Menú de dimensionado

Tras la selección del símbolo aparecen 3 símbolos para el dimensionado:



Dimensionado horizontal



Dimensionado vertical



Dimensionado libre



Dimensionado de ángulos



Dimensionado del diámetro



Dimensionado del radio

Tras la selección del símbolo de dimensionado, Ud. estipulará los puntos de dimensionado.


Haciendo trazos con el ratón, podrá agrandarse o reducirse la distancia entre dimensionado y el elemento dibujado.

Con el botón derecho del ratón podrán modificarse las propiedades del dimensionado.



Ajustes de acotamiento

- **Leyenda**
Indique el tamaño del texto de acotamiento. Respectivamente, ajuste la distancia del texto de acotamiento a la línea de cota.
- **Ajustes**
Especifique el grosor de línea y el tipo de línea. Seleccione la punta de flecha deseada y el color del acotamiento.
- **Aceptar para los elementos existentes**
Con esta opción, los acotamientos ya existentes se adaptan a los ajustes actuales.

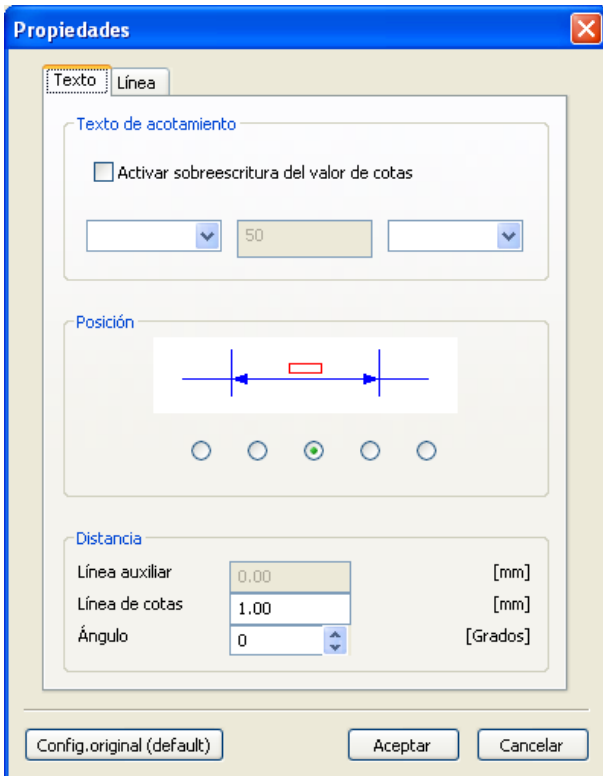

Diálogo de propiedades – Texto


Diálogo de propiedades de acotamiento

Nota:

Con la combinación de teclas CTRL + botón derecho del ratón puede consultar el diálogo de propiedades de acotamiento y posteriormente modificar las propiedades de acotamiento.

En la ficha "Texto" se pueden modificar las propiedades siguientes:


- **Texto de acotamiento**
Puede sobrescribir el valor de texto de cota, así como indicar un texto que aparece antes o después del texto de acotamiento.
- **Posición**
Puede modificar la posición del texto de acotamiento.
- **Distancia**
Puede modificar la distancia a la línea de cota o auxiliar, así como el ángulo que tiene el texto de acotamiento para la línea de cota.

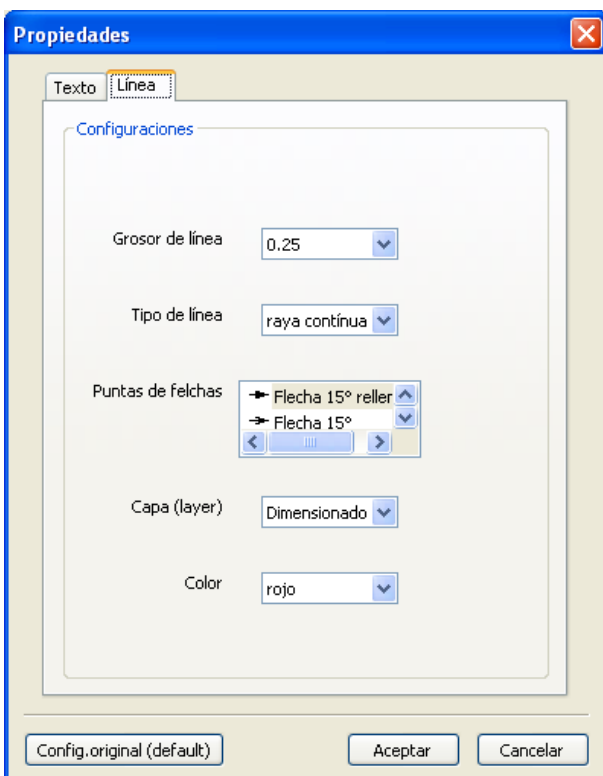

Diálogo de propiedades – Texto

En la ficha "Líneas" se pueden modificar las propiedades siguientes del acotamiento:

 - Grosor de línea
- Tipo de línea
- Punta de flecha
- Capa
- Color



Menú de símbolos


Tras la selección del símbolo aparecerá la ventana de administración de símbolos.

Los símbolos sirven para un dibujo más rápido de objetos de diseño predefinidos y guardados en memoria.

Estos objetos de diseño vienen guardados como símbolos por categorías.

Crear una categoría

Presione "Seleccionar directorio" si desea guardar categorías nuevas en un directorio básico diferente al propuesto por CAMConcept.

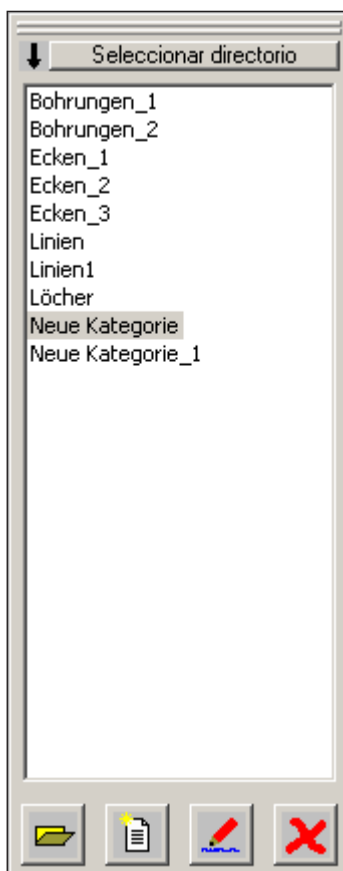

Administración de símbolos
Sinopsis del directorio de
categorías de CAMConcept



Con estos iconos se puede modificar la secuencia de clasificación.



Abrir una categoría

Seleccionar una categoría y abrirla con el ícono o mediante doble-clic con el botón izquierdo del ratón.



Categoría nueva

Crear una categoría nueva.

Darle un nuevo nombre a esta "Categoría nueva" (renombrarla).




Renombrar una categoría

Seleccionar la categoría deseada y renombrar el casillero del texto con el ícono o haciendo clic con el ratón.



Borrar una categoría

Seleccionar la categoría deseada y eliminarla con el ícono o la tecla "Borrar".

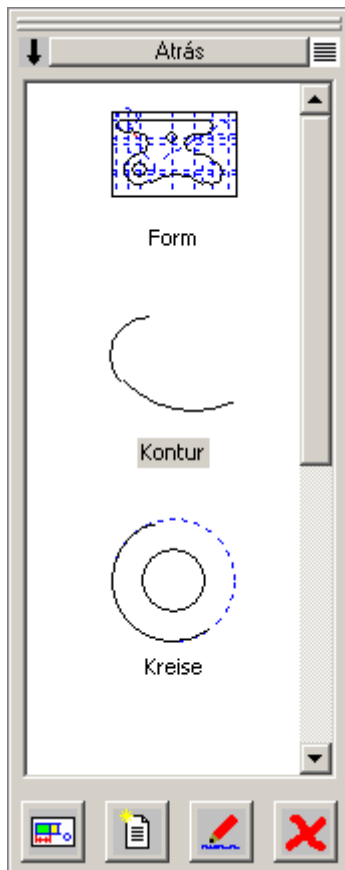

Adminstración de símbolos:
Sinopsis de los símbolos de
una categoría

Crear símbolos



Seleccione la categoría deseada y ábrala con el ícono o doble-clic con el botón izquierdo del ratón. En la ventana de administración de símbolos se indicarán todos los símbolos con su nombre y gráfico que estén contenidos en la respectiva categoría.



Con estos íconos Ud. podrá decidir si quiere que se indiquen las entradas de datos opcionalmente con o sin la representación gráfica.



Insertar símbolo en el dibujo

Seleccionar el símbolo deseado y arrastrarlo hacia el dibujo mediante el ícono o con el ratón. Mueva el punto de enlace hacia la posición deseada dentro del dibujo y pulse el botón derecho del ratón.



Crear nuevo símbolo

Tras la selección del ícono Ud. deberá trazar con el ratón un triángulo de selección alrededor de los elementos deseados y pulsar el botón izquierdo del ratón.

Los elementos seleccionados cambian de color. Die angewählten Elemente verändern ihre Farbe.

Seleccione el punto de enlace sobre el cual se orientará el símbolo cuando se use en la modalidad CAD.



Propiedades del símbolo

Con este ícono podrán renombrarse símbolos ya definidos.

Seleccionar el símbolo deseado y renombrarlo en el casillero de texto mediante el ícono o con el botón derecho del ratón. Podrán introducirse el nombre del símbolo y otras descripciones.



Borrar el símbolo seleccionado

Seleccionar el símbolo deseado y borrarlo mediante el ícono.

Menú de modificación



Seleccionar elemento

Tras marcar el icono puede seleccionar uno o varios para modificarlos posteriormente; p.ej. borrar, rotar, mover.

La selección de un elemento, se realiza:

- Con un clic en el elemento deseado.
- Con el rectángulo de selección trazado sobre el área de selección deseada presionando el botón izquierdo del botón. Aquí solo se incluyen los elementos que estén completamente en el rectángulo de selección
- En caso de selección individual o de mover el ratón, el puntero del ratón resalta el elemento más cercano con otro color para mostrar cada candidato (para la selección). Con otro color se pueden reconocer los elementos ya seleccionados.

Ctrl


Para realizar una selección múltiple, mantenga pulsada la tecla CTRL mientras selecciona los elementos o áreas.

Asimismo, un elemento ya seleccionado se puede eliminar de la selección seleccionándolo de nuevo.



Partir un elemento

Tras la selección del símbolo debe seleccionarse el elemento a partir. El elemento seleccionado cambia de color. A continuación debe seleccionarse el punto de partición.

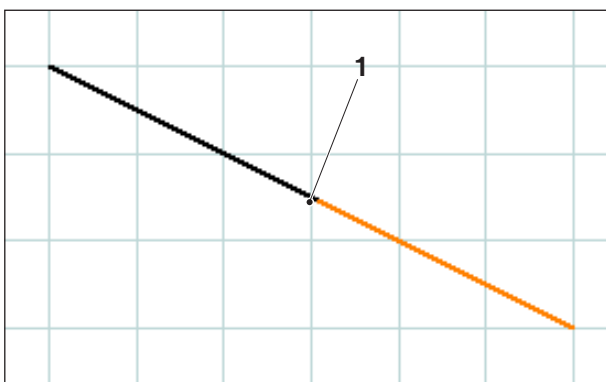

Línea partida en el punto medio

Pos.	Denominación
1	Centro de línea




Adaptar 1 elemento

Tras la selección del símbolo debe seleccionarse el elemento a ser adaptado. A continuación debe seleccionarse el segundo elemento. Se podrán alargar o acortar elementos.


Pos.	Denominación
1	Elemento a ajustar
2	2. Elemento

Ejemplo: Acortar la línea con el comando de Adaptar

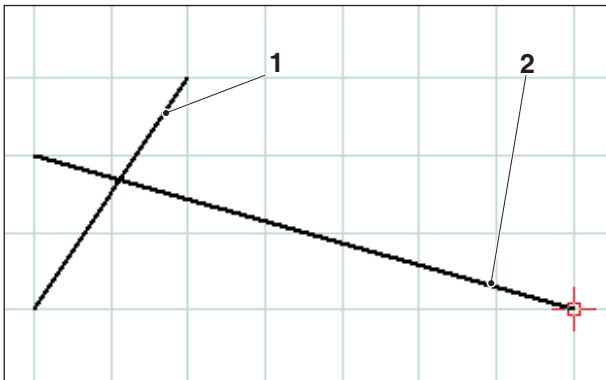


Selección de la línea a acortar


Ejemplo: Alargar la línea con el comando de Adaptar

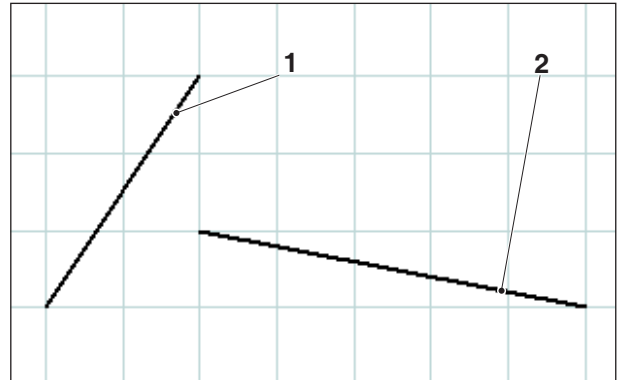

Selección de la línea a alargar

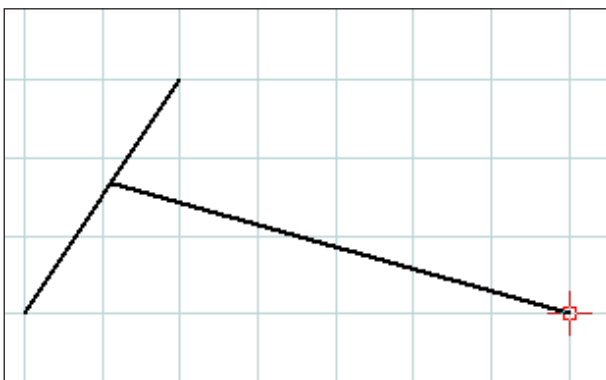


línea completamente adaptada

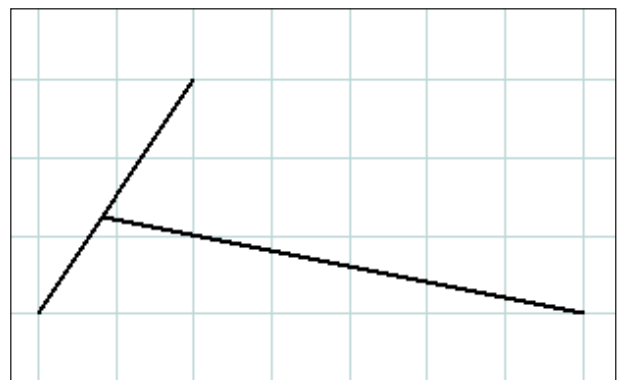


línea completamente adaptada




Ejemplo: Adaptar línea con círculo

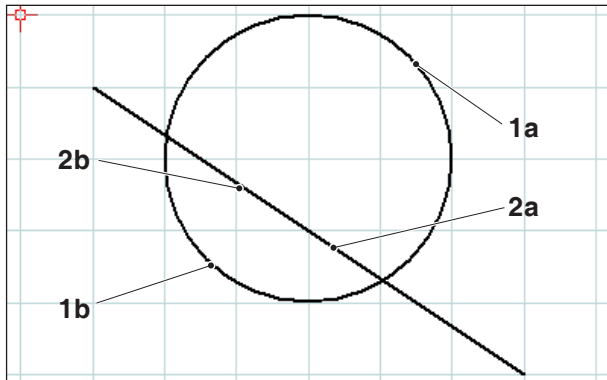

Selección de los elementos a ajustar

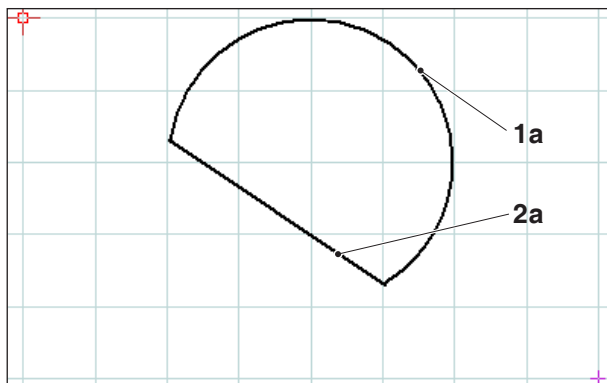

Elementos ya ajustados – Selección 1a y 2a

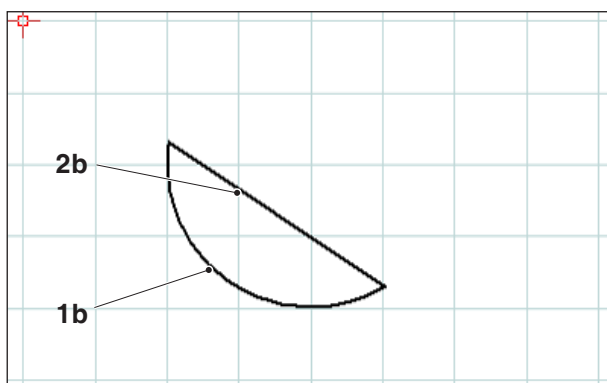


Elementos ya ajustados – Selección 1b y 2b

Ajuste con 2 elementos

Tras marcar el símbolo hay que seleccionar los elementos a ajustar. Se pueden acortar o prolongar elementos (véase ejemplos en "Ajustar 1 elemento").


Puesto que esta función puede producir varias posibilidades, como p.ej.

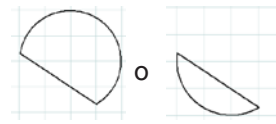


el resultado depende de la posición del ratón, en la que se selecciona el 1º o 2º elemento.

Pos.	Denominación
1a,b	Elementos a ajustar
2a,b	Elementos a ajustar
3	Punto de intersección
4	Punto final nuevo = Punto de intersección

Ejemplo: Adaptar línea con línea

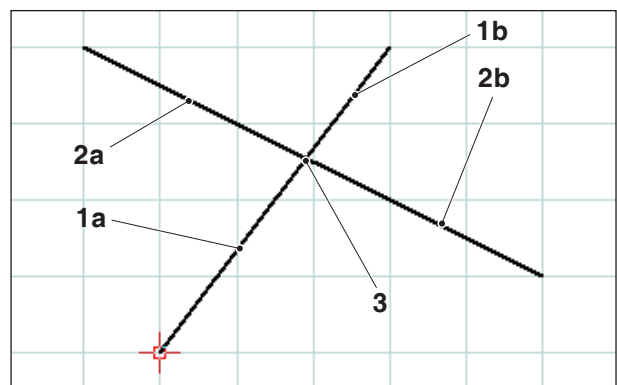

Selección de la línea a ajustar

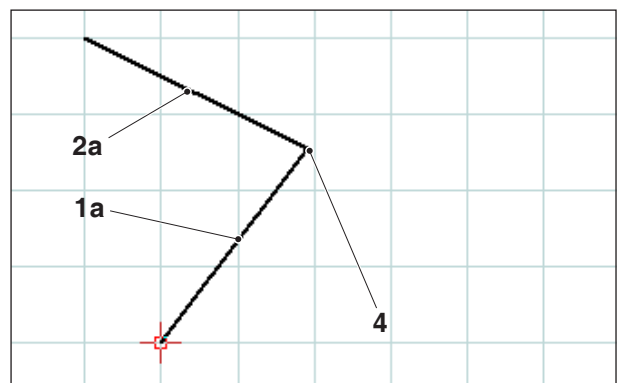


Líneas ya ajustadas – Selección 1a y 2a



Crear rayado

Tras seleccionar el icono, seleccione el contorno a rayar. La selección de los elementos se realiza con el botón izquierdo del ratón. Si el contorno se cierra, la superficie obtiene un rayado.

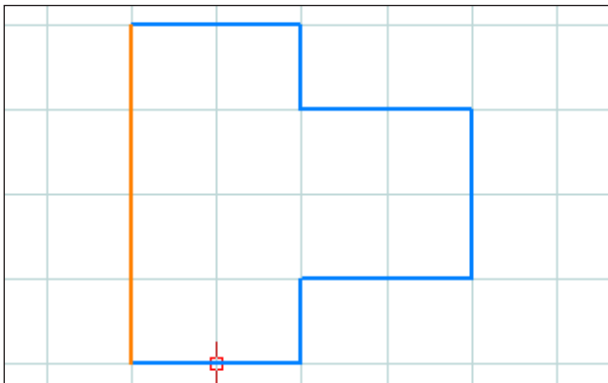


Selección del contorno

Diálogo de propiedades de rayado


Nota:

Con la combinación de teclas CTRL + botón derecho del ratón puede consultar el diálogo de propiedades de acotamiento y posteriormente modificar las propiedades de acotamiento.

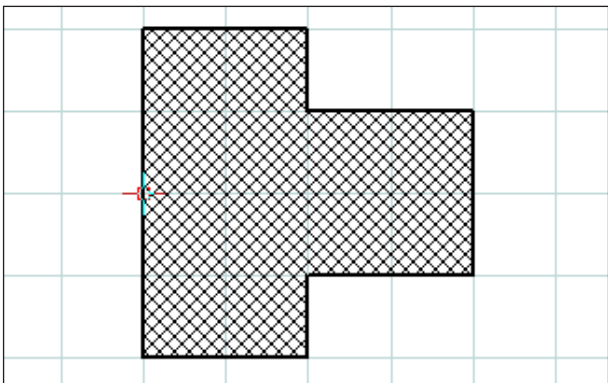


Rayado del contorno seleccionado


En la ficha "Tipo de rayado" se puede seleccionar el tipo de rayado. La ficha "Formato" ofrece la posibilidad de modificar el color del rayado.

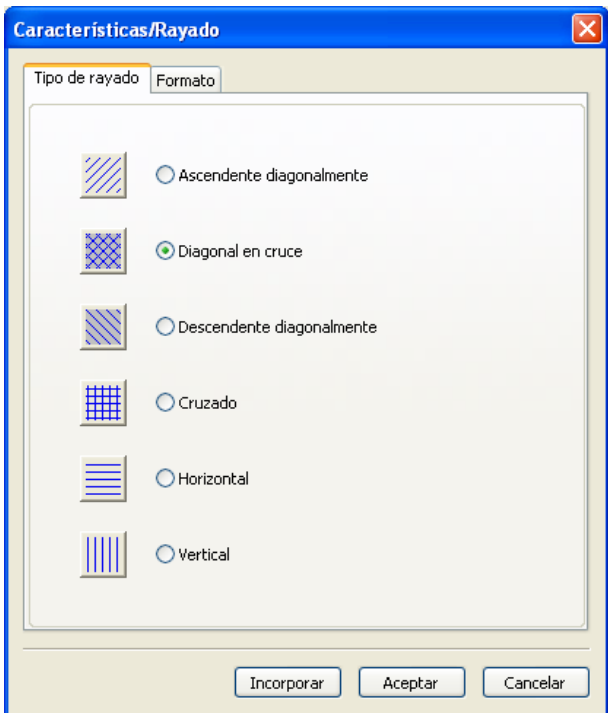

Diálogo de propiedades – Rayado

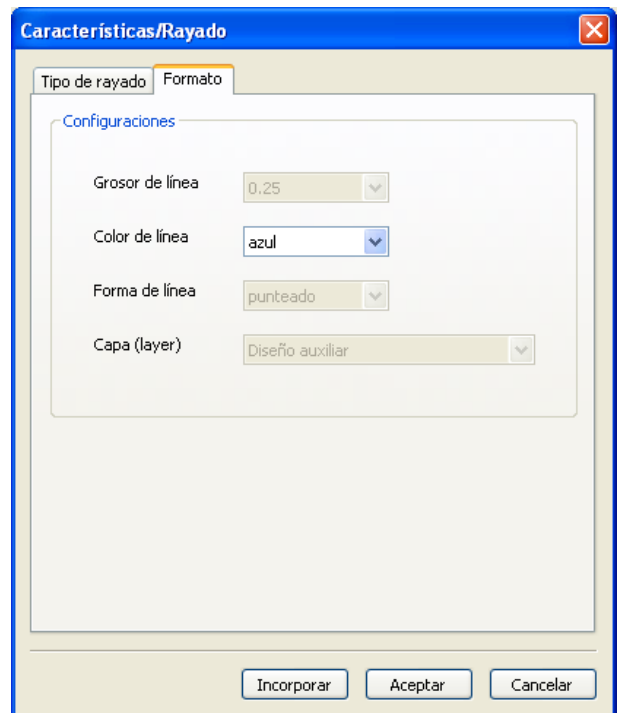

Diálogo de propiedades – Rayado

 


Borrar

Tras seleccionar los elementos a borrar, puede seleccionar el icono para "Borrar" o "Delete".


Seleccionando el icono se borran los elementos seleccionados.



Mover el elemento de forma absoluta o incremental

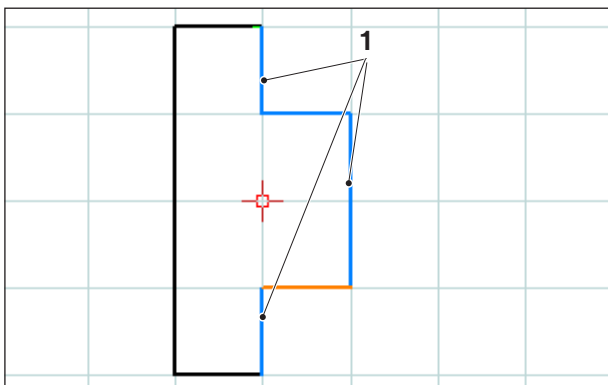

Selección de elementos

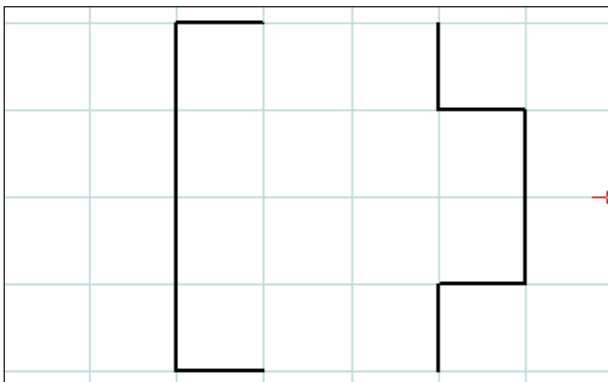

Selección de elementos

Tras seleccionar el elemento a desplazar, puede seleccionar el icono para "Mover elemento de forma absoluta o incremental".

Tras seleccionar el icono puede realizar las entradas siguientes:

- Introducir en el campo de entrada para los ejes el desplazamiento incremental.

o


- Con el botón izquierdo del ratón, elegir un punto de referencia y un punto final para el desplazamiento absoluto.

El desplazamiento hace referencia a la posición de los elementos marcados.


Pos.	Denominación
1	Elementos seleccionados




Mover y copiar el elemento de forma absoluta o incremental

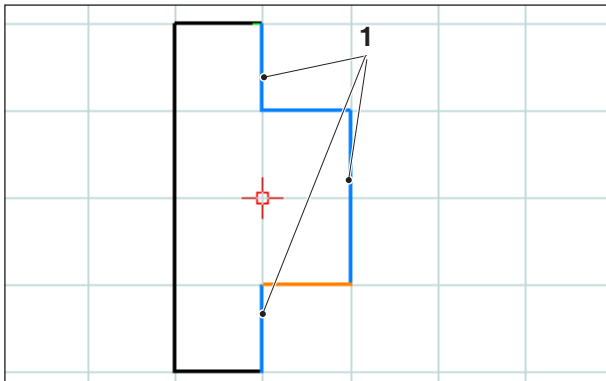

Selección de elementos

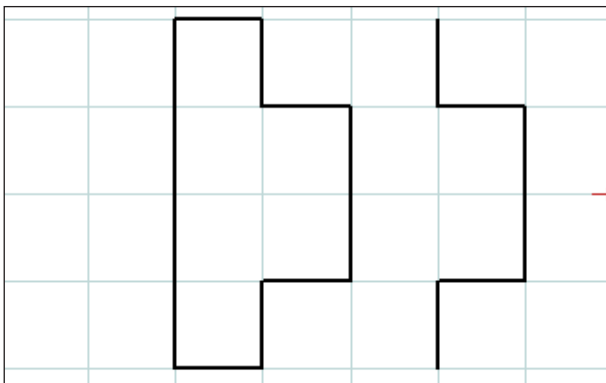

Elementos desplazados y copiados (cantidad 1)

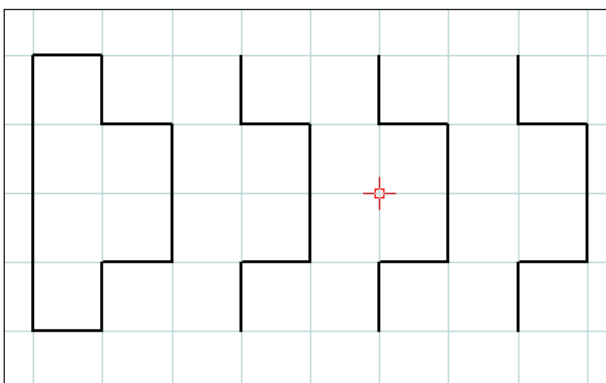

Elementos desplazados y copiados (cantidad 3)

Tras seleccionar el elemento a desplazar, puede seleccionar el icono para "Mover y copiar elemento de forma absoluta o incremental".

Tras seleccionar el icono puede realizar las entradas siguientes:

- Introducir en el campo de entrada para los ejes el desplazamiento incremental.
- o
- Con el botón izquierdo del ratón, elegir un punto de referencia y un punto final para el desplazamiento absoluto.

El desplazamiento hace referencia a la posición de los elementos marcados.

Introduzca a continuación la cantidad de copias deseadas en el campo de entrada.

Pos.	Denominación
1	Elementos seleccionados




Rotar


Tras seleccionar los elementos a rotar, puede seleccionar el icono para "Rotar".

Tras seleccionar el icono, seleccione el punto de rotación introduciendo las coordenadas en el campo de entrada o con el botón izquierdo del ratón. El punto de rotación es el punto alrededor del cual giran los elementos.

Introduzca el ángulo de rotación en el campo de entrada. El ángulo de rotación puede ser positivo o negativo.

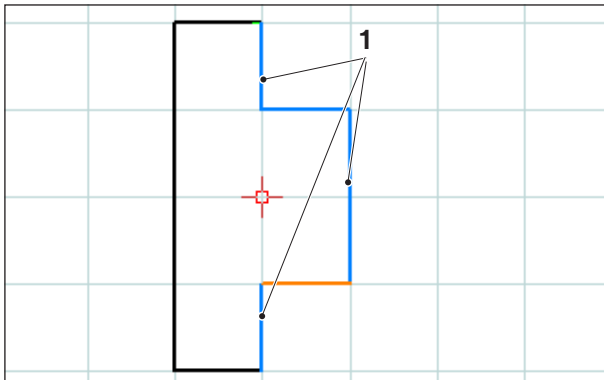

Selección de elementos

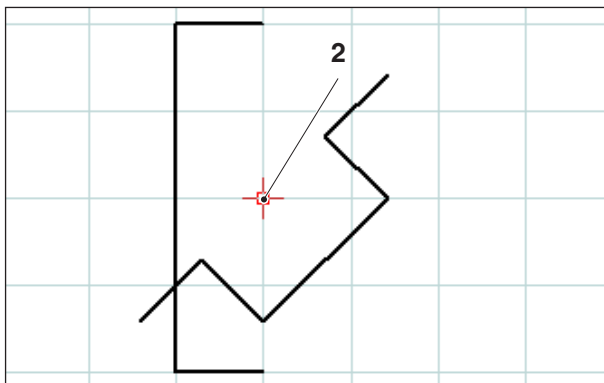

Elementos rotados (-45°)

Pos.	Denominación
1	Elementos seleccionados
2	Punto de rotación




Rotar y copiar

Tras seleccionar los elementos a rotar, puede seleccionar el icono para "Rotar y copiar".


Tras seleccionar el icono, seleccione el punto de rotación introduciendo las coordenadas en el campo de entrada o con el botón izquierdo del ratón. El punto de rotación es el punto alrededor del cual giran los elementos.

Introduzca el ángulo de rotación en el campo de entrada. El ángulo de rotación puede ser positivo o negativo. En caso de varias copias, el ángulo siempre hace referencia a la posición de la anterior copia.

Introduzca la cantidad de copias deseadas en el campo de entrada.

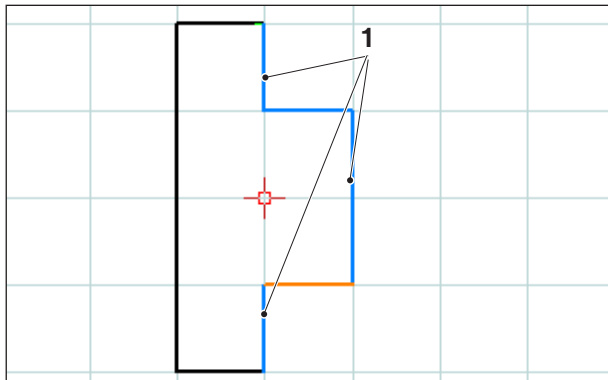


Selección de elementos

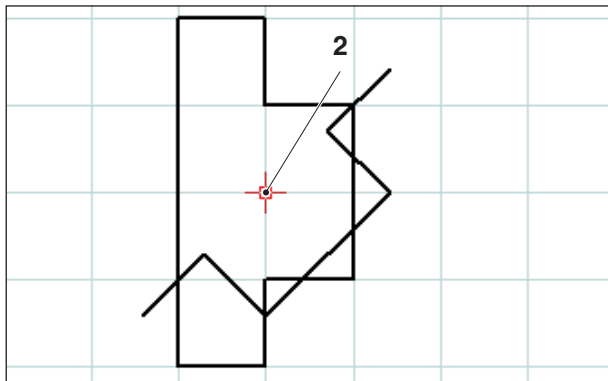

Elementos rotados y copiados (-45°; cantidad 1)

Pos.	Denominación
1	Elementos seleccionados
2	Punto de rotación

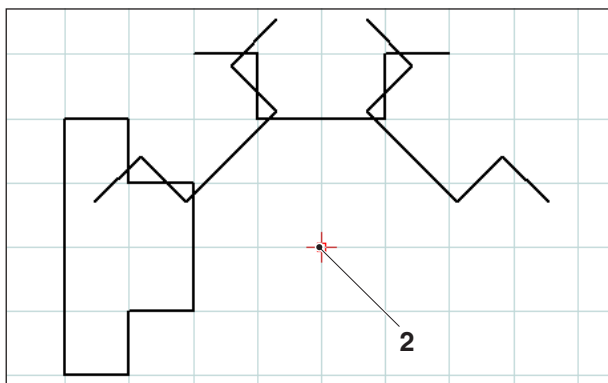

Elementos rotados y copiados (-45°; cantidad 3)




Reflejar

Tras seleccionar los elementos a reflejar, puede seleccionar el icono para "Reflejar".


Tras seleccionar el icono puede especificar el eje de reflexión. La reflexión se define introduciendo el primero y segundo punto del eje de reflexión. Introduciendo esto puede especificar cualquier eje de reflexión.

Seleccione el primero y segundo punto del eje de reflexión introduciendo una coordenadas en el campo de entrada o con el botón izquierdo del ratón.

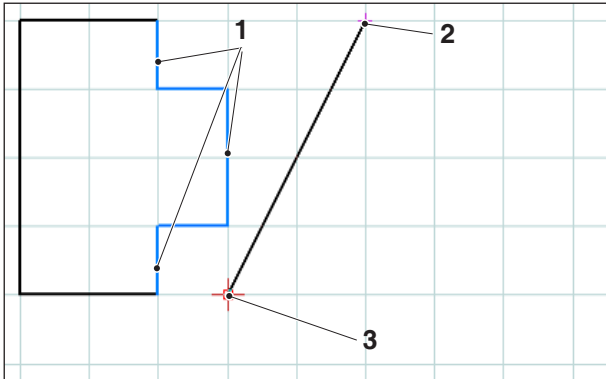

Selección de elementos; eje de reflexión

Pos.	Denominación
1	Elementos seleccionados
2	1. Punto eje de reflexión
3	2. Punto eje de reflexión

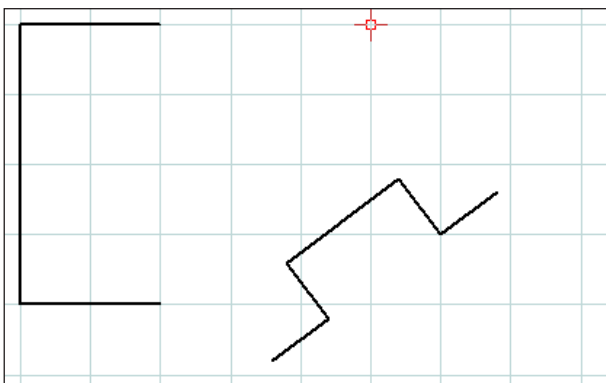

Elementos reflejados




Reflejar y copiar


Tras seleccionar los elementos a reflejar, puede seleccionar el icono para "Reflejar y copiar".

Tras seleccionar el icono puede especificar el eje de reflexión. La reflexión se define introduciendo el primero y segundo punto del eje de reflexión. Introduciendo esto puede especificar cualquier eje de reflexión.

Seleccione el primero y segundo punto del eje de reflexión introduciendo una coordenada en el campo de entrada o con el botón izquierdo del ratón.

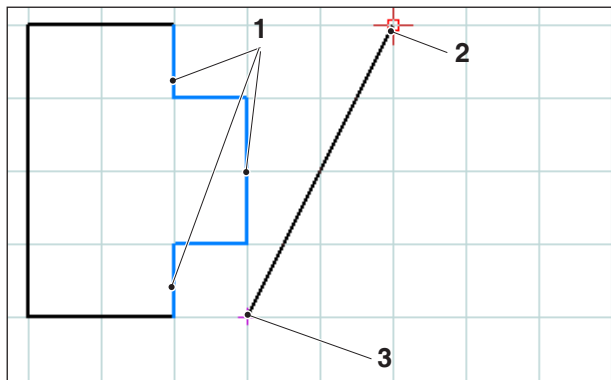

Selección de elementos; eje de reflexión

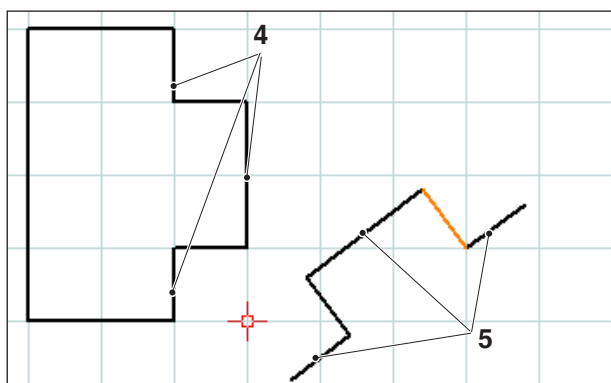

Elementos reflejados y copiados

Pos.	Denominación
1	Elementos seleccionados
2	1. Punto eje de reflexión
3	2. Punto eje de reflexión
4	Elementos seleccionados
5	Elementos reflejados y copiados




Escalar

Por escalar se entiende reducir o aumentar el tamaño de los elementos.

Tras seleccionar los elementos a escalar, puede seleccionar el icono para "Escalar".


La escalada se define introduciendo un punto de escalada y un factor de escalada. El punto de escalada es el centro de escalada.

Seleccione el punto de escalada y el factor de escalada en el campo de entrada.

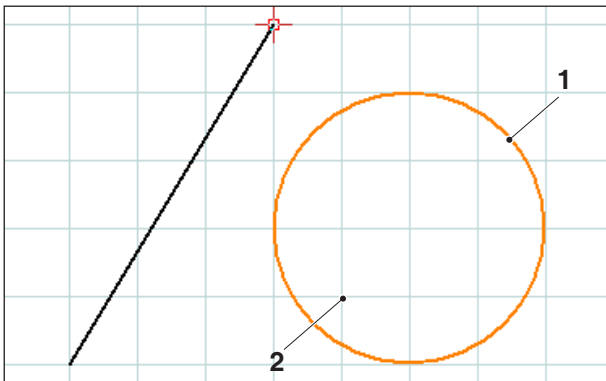

Selección de elementos; punto de escalada

Pos.	Denominación
1	Elemento seleccionado
2	Punto de escalada

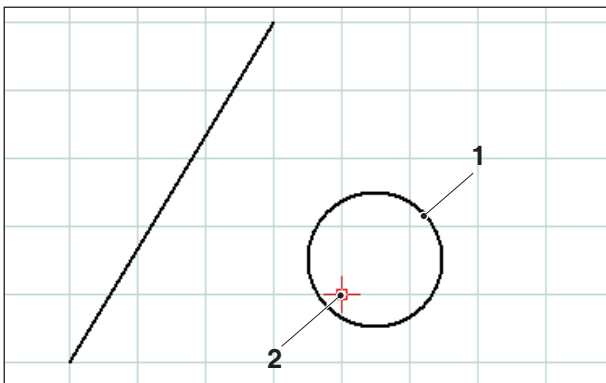

Elemento escalado; aquí: Factor de escalada = 0,5

E: Comandos CAM



Modalidad CAM

Haciendo clic en el ícono para cambiar a "CAM" se activarán los símbolos de comando del CAM. La modalidad CAM estará activa hasta que se deseccione con CAD, CN o AV ("preparación de operaciones").



Los comandos de Zoom vienen descritos en el capítulo B.



Redibujar

Pulsando la tecla de F5, la pantalla se reestructura.

Luego de ejecutar funciones de borrado o modificación, puede ocurrir que algunas líneas sólo aparezcan incompletas. En estos casos Ud. deberá utilizar la función de "Redibujar" o los comandos de Zoom a fin de obtener una representación nueva de la pantalla.



Generar



Ajustes

Los ajustes sirven para definir el tipo de máquina. Podrán registrarse herramientas en una tabla de herramientas, sacadas de una amplia base de datos de herramientas.

Las dimensiones de la pieza bruta serán definidas a través de un gráfico de entrada de datos.

Nota:

Podrán generarse herramientas adicionales de forma rápida y simple con el "Generador de Herramientas 3D" (3D ToolGenerator).




Máquina

Una vez seleccionado el símbolo Ud. podrá seleccionar el tipo de máquina (unicamente con puestos de programación) y la tabla de herramientas que le corresponda.

Las tablas de herramientas serán guardadas en memoria junto al archivo de proyecto (*.ecc) correspondiente.

La tabla de herramientas activa podrá guardarse en todo momento bajo un nombre a elegir, a fin de que quede a disposición también para otros proyectos.

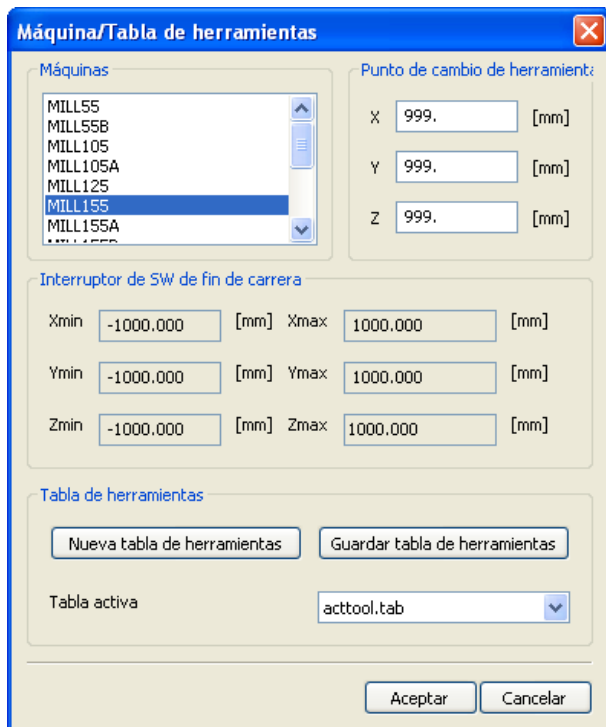



Herramientas

Medición de herramientas

Tras selección del símbolo aparecerá la ventana de CAMConcept "Medición de herramientas". Aquí Ud. podrá procesar el sistema de herramientas de la máquina CN

Medición de herramientas

Nombre de la herramienta

X F
 Y S
 Z T D

T D

Z

Desplazamiento de herramientas

R L
 I K

toolmill.tab >>

T.D	TOOLNAME
1.1	Langlochfräser 10mm
2.1	Spiralbohrer 8mm
3.1	Gewindebohrer M8

[END]

Introducir filo Reset herramienta Re-nombrar Bas.Dat. Herram. Geometría Tecnología Volver

Registrar una nueva posición de herramienta.

- Eliminar una herramienta existente = Reseteo de herramienta
- Renombrar una herramienta existente.
- Medir una herramienta en la máquina.
- Registrar una herramienta o una nueva cuchilla en la tabla de herramientas.
- Eliminar una posición de herramienta = Eliminación de la herramienta.

Medición de herramientas

X F
 Y S
 Z T D

T D

toolmill.tab

T.D	TOOLNAME
1.1	Langlochfräser 10mm
2.1	Spiralbohrer 8mm
3.1	Gewindebohrer M8

[END]

Insertar herram. Bas.Dat. Herram. Volver

Ponga el cursor en [END]

Medición de herramientas

Nombre de la herramienta

X F
 Y S
 Z T D

T D

Z

Desplazamiento de herramientas

R L
 I K

toolmill.tab >>

T.D	TOOLNAME
1.1	Langlochfräser 10mm
2.1	Spiralbohrer 8mm
2.2	Spiralbohrer 8mm
3.1	Gewindebohrer M8

[END]

Introducir filo Insertar herram. Re-nombrar Bas.Dat. Herram. Geometría Tecnología Volver

Registrar hoja de herramienta adicional

Registrar una nueva posición de herramienta.

- Ponga el cursor en [END].
- Pulse la tecla de función "Introducir Herramienta F1"
- Defina toda la geometría de la herramienta y los datos tecnológicos de la herramienta.

Registrar una nueva posición para una hoja de herramienta adicional

- Ponga el cursor sobre el número en el que se debe registrar una hoja de herramienta adicional.
- Pulse la tecla de función "Introducir Hoja F1" Se añadirá una hoja de herramienta adicional en la posición de herramienta indicada abajo.



Eliminar herramienta existente.



Eliminar posición de herramienta



Tool database

Eliminar una herramienta existente.

- Ponga el cursor sobre la herramienta que debe ser eliminada.
- Pulse la tecla de función "Reseteo Herramienta F2" Se vaciará la posición de herramienta, pero seguirá activa.

Eliminar una posición de herramienta

- Ponga el cursor sobre la herramienta con el mayor número-T (la última herramienta de la lista).
- Pulse la tecla de función "Eliminar Herramienta F2" Se eliminará toda la posición de herramienta.

Introducir una herramienta de la base de datos de herramientas a la tabla de herramientas

- Pulse la tecla softkey "BaseDatosHtas. F4"
- Ubíquese mediante las teclas del cursor sobre la herramienta a aceptar.
- Pulse la tecla softkey "Aceptar F8"
- La herramienta deseada será introducida en la tabla de herramientas en la posición seleccionada.
Una herramienta que haya existido anteriormente será reemplazada por la nueva.

Geo-
metría**Definir los datos de herramienta**

- Sujete una pieza con altura conocida en el dispositivo sujetapiezas.
- Pulse la tecla softkey "Modificar herramienta F3"
- Defina los siguientes parámetros:
 - Altura de la pieza Z.
 - R...Radio de la herramienta
 - I...Desgaste radio de la herramienta
 - L...Longitud de la herramienta
 - K...Desgaste longitud de la herramienta

Tecnología

Medición de herramientas

F Desbaste

X	110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0 D 1

T 1 D 1

toolmill.tab >>

T.D	TOOLNAME	F	S
1.1	Langlochfräser 10mm	200.000	1000
2.1	Spiralbohrer 8mm		
3.1	Gewindebohrer M8	150.000	800

[END]

Schruppen

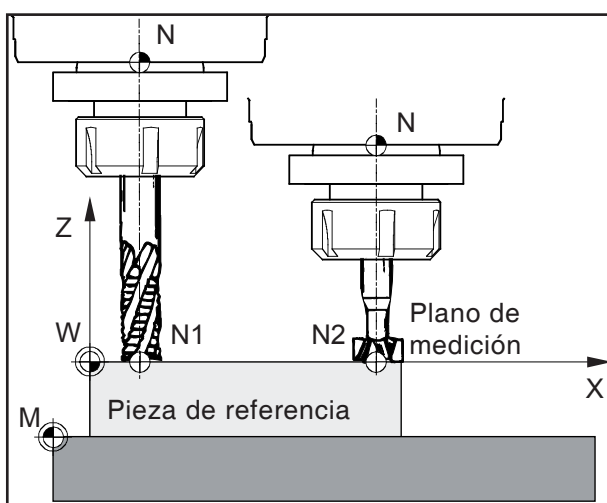
Schlichter

Tabla de herra.
Geo-
metría
Volver

Datos tecnológicos para herramientas

Los valores estándar para el avance y las revoluciones, estipulados por la máquina, podrán seguirse limitando mediante la tecla softkey "Tecnología F6"

En los ciclos, tras seleccionar la herramienta los avances y las revoluciones correspondientes ya vendrán introducidos como sugerencias modificables.

**Guardar los datos de herramienta**

Para medir las herramientas se utiliza cualquier pieza de trabajo (pieza de referencia). La superficie de la pieza de trabajo se define como plano de medición. En el plano de medición se rascan una tras otra las herramientas a medir. El valor Z en el momento del raspado (en relación a la herramienta) se define con el valor Z=0.

Objetivo: Si una herramienta ya medida (herramienta con portaherramientas), tras fijarla de nuevo, pasa por Z=0, la herramienta se encuentra exactamente en el plano de medición especificado por el usuario.

Insertar
herram.


Re-
nombrar

Geo-
metría



Medición de herramientas con el método de rascado

- Pulsar la tecla programable o buscar en la base de datos de herramientas
- Introducir el nombre de herramienta o buscar en la base de datos de herramientas
- Definir valor Z de la pieza de referencia con "0" (coordenada Z en relación al plano X-Y (plano de medición)).
- Introducir radio de herramienta (R).
- Rascado de la pieza de referencia (pieza de trabajo) en el eje Z.

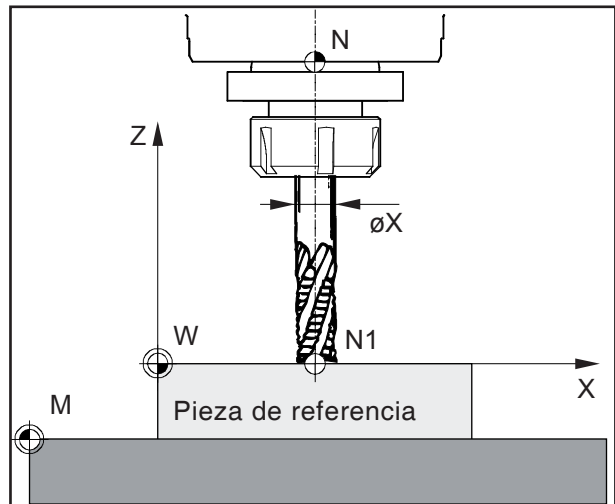

Rascado en Z

Aceptar-
L



Nota:


Los datos L y R indican las dimensiones de la herramienta. Los datos I, K indican el factor de corrección que el control debe tener en cuenta para compensar el desgaste de la herramienta.

El control suma el valor del factor de corrección (K) para la longitud (L) y el factor de corrección (I) para el radio (R) para así obtener la longitud de herramienta real (L+K) y el radio de herramienta (R+I) que hay que utilizar.

- Pulsar la tecla programable. El control calcula automáticamente la longitud de herramienta (L).
- La herramienta 1 ahora se mide en dirección vertical. El control establece los valores para I y K en 0. Los valores se archivan en la tabla de herramientas en el número de herramienta correspondiente.
- Defina, en caso necesario, para cada tipo de herramienta los datos tecnológicos de herramienta.


Variantes de la medición de herramienta con rascado:

El plano de medición ($Z=0$) también se puede definir en cualquier otra posición en el área de trabajo.

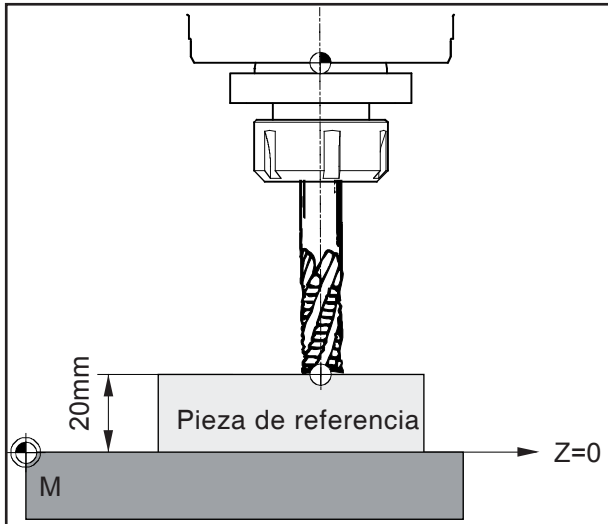**Ejemplo 1:**


La pieza de referencia (pieza de trabajo) tiene una altura bien definida (p.ej.: 20mm).

Si en la medición de la herramienta con rascado se define el valor Z de la pieza de referencia con "20" en lugar de "0", entonces la posición $Z=0$ está en la mesa.

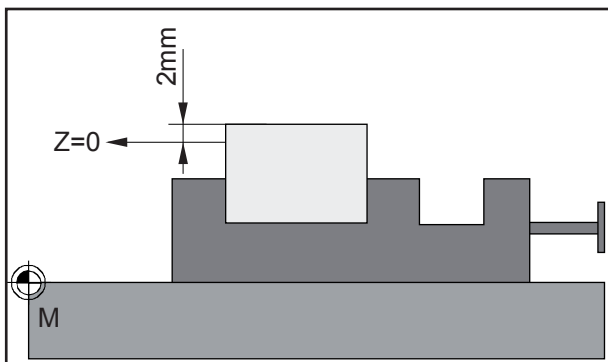**Ejemplo 2:**



La pieza de referencia (pieza de trabajo) es una pieza de trabajo aún sin tratar con una medida de 2mm.

 Si en la medición de la herramienta con rascado se almacena el valor Z de la pieza de referencia en "2", entonces la posición $Z=0$ se encuentra en la superficie de la pieza de trabajo terminada.




Pieza en bruto

Tras seleccionar el icono, en la ficha Bloque puede especificar la medida de la pieza en bruto, así como la posición central de sujeción.

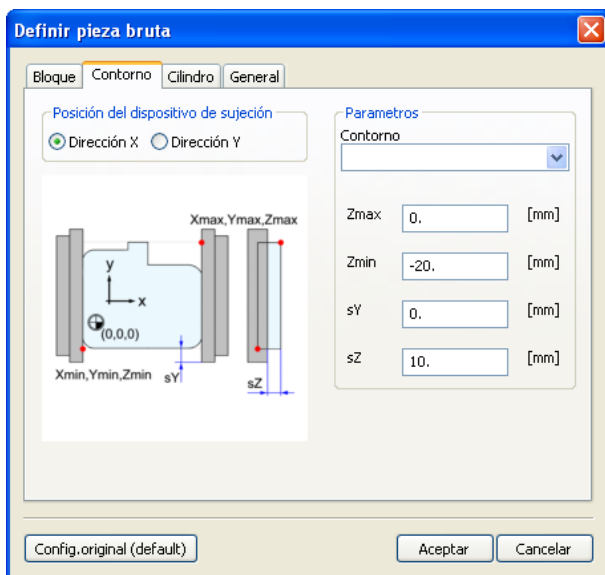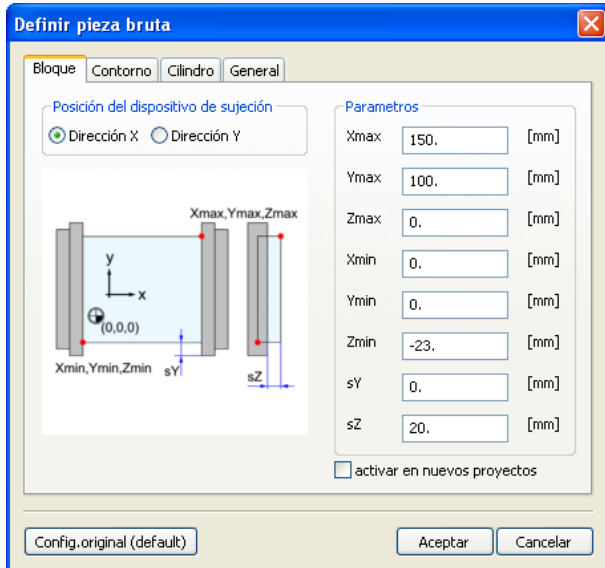

Mediante la ficha Contorno existe la posibilidad de asignar a la pieza en bruto un contorno previamente especificado.

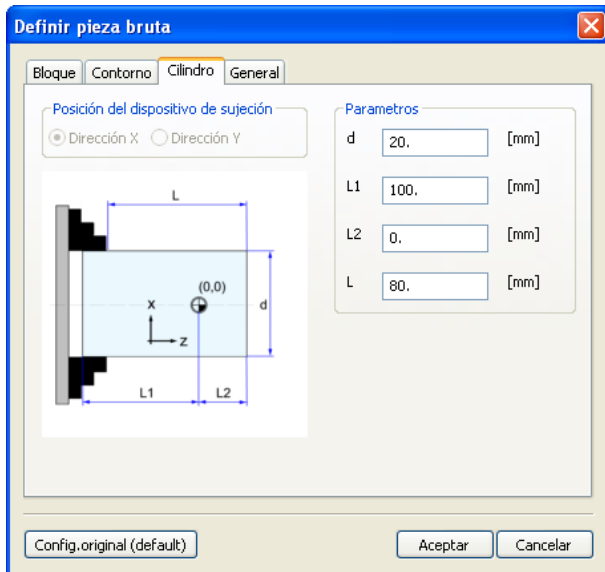


La ficha Cilindro permite definir una pieza en bruto cilíndrica



En la ficha General se puede especificar el grosor de línea, tipo de línea y color de la pieza en bruto.

 Además puede definir las dimensiones del medio de sujeción para la simulación 2D.



Introducir un contorno

Si Ud. selecciona ciclos de mecanizado el programa espera que se indique un contorno a mecanizar. Debe definirse previamente un contorno.


Los contornos definidos serán archivados en la ventana "Pasos de mecanizado". Los contornos archivados pueden ser renombrados o borrados.



Seguimiento de contornos, segmentos

En geometrías demasiado complejas a veces es más fácil definir el contorno seleccionando diferentes segmentos de un elemento (p.ej. muchos puntos de intersección).

Tras seleccionar el símbolo, Ud. podrá definir como contorno por medio del ratón elementos de dibujo y segmentos de elementos. Si CAMConcept tiene varias opciones a elegir, seleccione el trayecto del contorno haciendo clic con el ratón. Los elementos y segmentos seleccionados cambian de color.

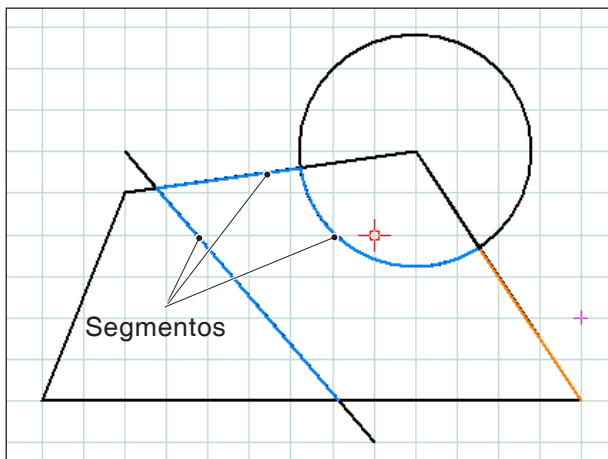


Enlace de diferentes segmentos



Seguimiento de contornos, elementos

CAMConcept es capaz de reconocer geometrías de dibujo relacionadas entre sí (elementos con el mismo punto de inicio o punto final) y por consiguiente de reconocer un contorno. Esto simplifica la indicación de un contorno.

Tras seleccionar el símbolo, Ud. podrá definir como contorno por medio del ratón los elementos de dibujo relacionados entre sí. CAMConcept enlaza los elementos hasta el momento en que se le presente más de una opción a elegir (p.ej. ramificaciones). Seleccione Ud. mediante clic con el ratón el trayecto del contorno. Los elementos seleccionados y relacionados entre sí cambian de color.

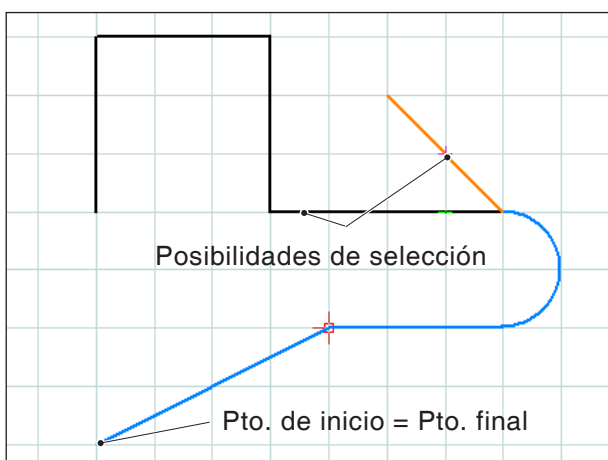


Enlace de elementos con el mismo punto de inicio o punto final



Seguimiento de contorno, texto

Tras seleccionar el símbolo, Ud. podrá definir como contorno por medio del ratón las letras de un texto. Los contornos interiores y exteriores deben ser definidos como contorno cada uno por separado.

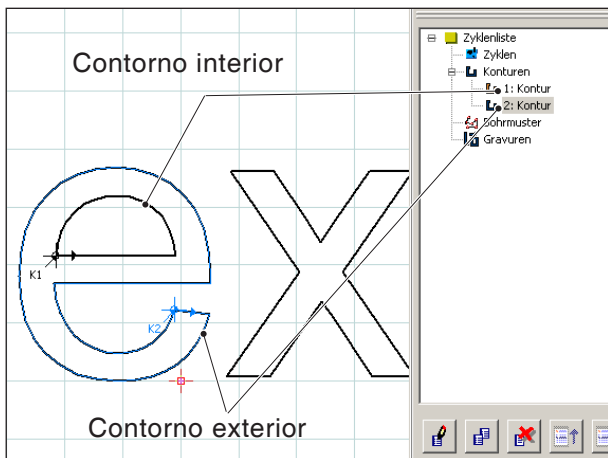

Enlace de letras de un texto



Guardar en memoria el contorno

CAMConcept reconoce los contornos relacionados entre sí y los almacena o guarda automáticamente en la ventana "Pasos de mecanizado". Con este símbolo podrán definirse con el ratón contornos tras su selección, los cuales no hayan sido reconocidos automáticamente.



Cancelar contorno

Con este símbolo puede cancelarse una selección de elementos (elementos de color cambiado). Este contorno no será guardado en memoria.

Nota:

Con el botón derecho del ratón pueden cancelarse de a uno los elementos de una selección (elementos de color cambiado). El contorno siempre podrá ser guardado.





Colocar nuevo punto de inicio

Ud. podrá colocar un nuevo punto de inicio para el contorno tan sólo después de haber definido un contorno previamente.

CAMConcept dibuja introduciendo el punto de inicio actual del contorno.


Una vez seleccionado el símbolo debe indicarse el nuevo punto de inicio del contorno.



Cambiar de dirección

CAMConcept dibuja introduciendo la dirección actual del mecanizado. z

Tras la selección del símbolo, la dirección del mecanizado puede ser invertida.

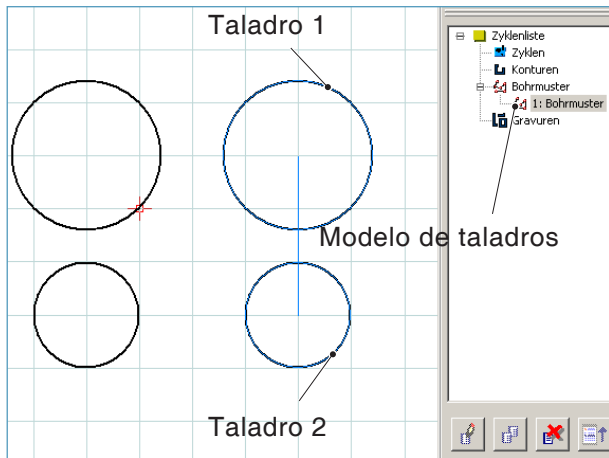

Enlace de círculos para formar el modelo de taladros

Modelo de taladros

Con los modelos de taladros podrá llevarse a cabo el mecanizado de varias operaciones de taladrado y roscado, siempre que tengan el mismo diámetro, reunidos en un sólo ciclo. Los modelos de taladros definidos serán archivados a la derecha en la ventana "Pasos de mecanizado". Los modelos de taladros archivados podrán ser renombrados o borrados.

Los taladros deben ser diseñados en la modalidad CAD como punto o círculo pleno a fin de que se pueda definir un modelo de taladros en la modalidad CAM.



Guardar el modelo de taladros

Los modelos de taladros podrán guardarse en la ventana "Pasos de mecanizado". Con este símbolo pueden definirse los taladros o las roscas, tras seleccionarlos con el ratón, como modelo de taladros.




Cancelar modelo de taladros

Con este símbolo puede cancelarse una selección de taladros o roscas (taladros o roscas de color cambiado). Este modelo de taladros no será guardado en memoria.



Nota:

Con el botón derecho del ratón pueden cancelarse de a uno los taladros o las roscas de una selección (círculos de color cambiado). El modelo de taladros siempre podrá ser guardado.

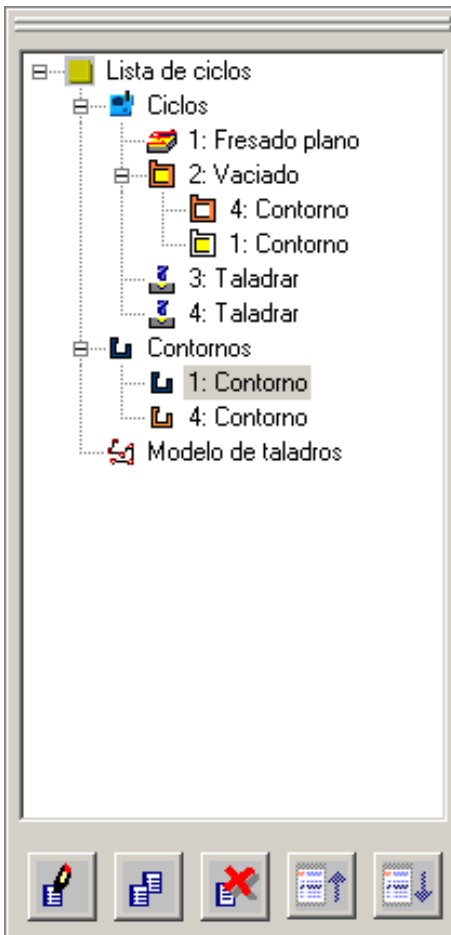

Ventana de operaciones para ciclos, contornos y modelos de taladros.



Ciclos

Definir ciclos

La barra de íconos muestra los diferentes grupos de ciclos.

- Seleccionar grupo de ciclo
- Seleccionar ciclo
- Introduzca todos los parámetros solicitados
- Concluya la entrada de datos con la tecla softkey "Aceptar F8".

Tras la definición de los ciclos de mecanizado, éstos serán archivados y ordenados a la derecha en la ventana "Pasos de mecanizado".

Los contornos y los modelos de taladros ya definidos también están archivados en esta ventana (véase el capítulo "Introducir un contorno" o "Modelo de taladros").

Procesar un ciclo seleccionado

Con este símbolo podrá procesarse nuevamente un ciclo que ya haya sido procesado y archivado previamente. CAMConcept cambiará hacia la ventana de ciclos.

Mediante la tecla softkey "Aceptar F8" Ud. concluirá el procesamiento. CAMConcept vuelve a su pantalla inicial.

Copiar un registro seleccionado

Mediante este símbolo Ud. puede copiar un ciclo, un contorno o un modelo de taladros archivado. La copia será colocada al final de la lista de ciclos o contornos. Un ciclo borrado equivocadamente puede reestablecerse mediante el símbolo "Deshacer".

Borrar un registro seleccionado


Mediante este símbolo Ud. puede borrar un ciclo, un contorno o un modelo de taladros archivado. Sólo podrán borrarse contornos que no estén enlazados en ciclos de mecanizado.

Ciclos borrados equivocadamente pueden reestablecerse mediante el símbolo "Deshacer".

Desplazar un ciclo

Mediante este símbolo se puede alterar el orden de mecanizado de los ciclos archivados.

Simulación 2D

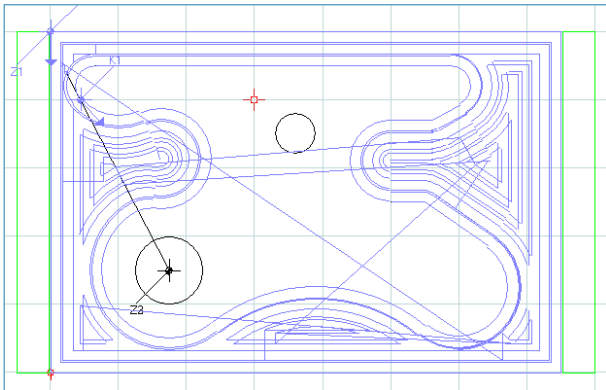


Desplazamientos de las herramientas, simulación 2D

Poner en ON / OFF de la simulación 2D

Ud. podrá comprobar en todo momento los ciclos de mecanizado programados en una simulación 2D. CAMConcept trazará todos los desplazamientos 2D de las herramientas.

Simulación 2D de un ciclo

Si se selecciona el ciclo en la lista, se puede recorrer este ciclo en la simulación 2D mediante Inicio NC (visualizando una herramienta).

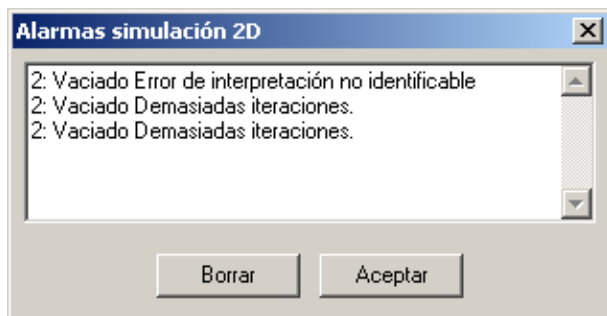

Alarmas de la simulación 2D

El símbolo señala que CAMConcept ha detectado uno o más errores en la simulación 2D. Pulse el símbolo y se abrirá la ventana de alarmas. En la ventana de alarmas vienen listadas los mensajes de alarma.

Mediante "Borrar" las alarmas serán contestadas y borradas.

Mediante "Aceptar" las alarmas serán confirmadas y permanecerán archivadas en la lista de alarmas.

**Inicio simulación 2D**

Mediante este símbolo se iniciará la simulación dinámica. Serán representados los desplazamientos de las herramientas. A fin de que la simulación pueda iniciarse, un proyecto CAMConcept debe estar abierto. El nombre de archivo del proyecto CAMConcept actualmente abierto aparecerá en la mitad superior de la ventana de simulación (p.ej. brida9.ecc).

**Reposición (reset) de la simulación 2D**

Mediante este símbolo la simulación y el programa CNC serán interrumpidos y repuestos a su estado inicial.

**Parada (stop) de la simulación 2D**

Mediante este símbolo la simulación y el programa CNC serán detenidos. Podrá continuarse la simulación con el símbolo "Inicio del CN"

**ON / OFF simulación 2D, bloque individual**

Mediante este símbolo será detenida la simulación tras cada bloque. Podrá continuarse la simulación respectivamente con el símbolo "Inicio del CN"


**ON / OFF de la visualización ZX**

Mediante este símbolo se dividirá la ventana de simulación. En la ventana inferior se representará además la visualización frontal.

Podrá desplazarse libremente el orden de división de la ventana.

Geo-
metría

Entrada de datos geométricos

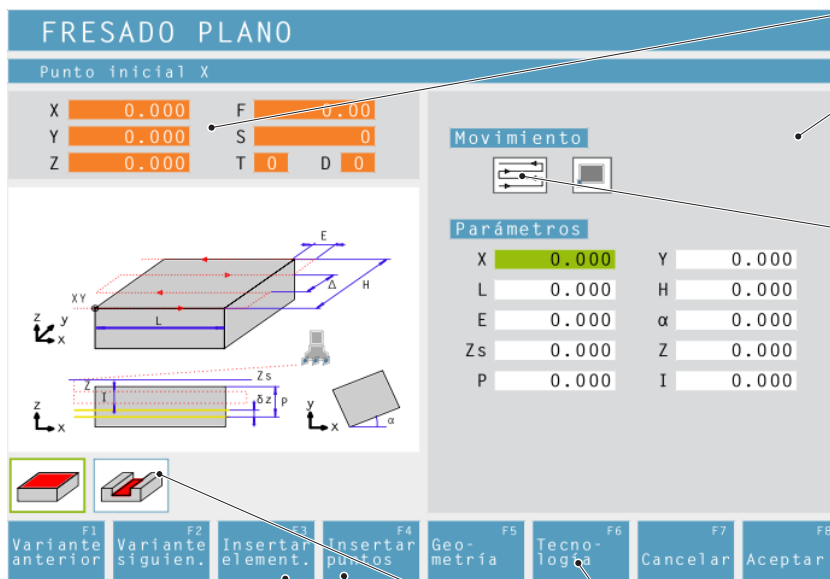

Valores reales momentáneos

Casillero de entrada de datos geométricos: Selección de los casilleros mediante el ratón o las tecls del cursor.

Casilleros de selección: pueden seleccionarse con el ratón o con las teclas del cursor y pulsando el botón izquierdo del ratón o mediante la combinación de las teclas "Strg + F" podrá conmutarse.

Entrada de datos geométricos

Tecla softkey para introducir los datos tecnológicos.

Los símbolos indican los demás ciclos disponibles dentro del respectivo grupo de ciclos.

Tecla de función para retornar en la gráfica para seleccionar un punto y trasladarlo al campo de entradas marcado.

Tecla de función para retornar en la gráfica para seleccionar un elemento completo y trasladarlo a los campos de entradas.

Variante anterior Variante siguien.


Nota:


Mediante el ratón o las teclas softkey "Variante anterior F1" o bien "Variante siguiente F2" podrán seleccionarse más ciclos dentro del grupo de ciclos. .

Nivel de seguridad

A fin de evitar en los ciclos una colisión con la pieza a mecanizar, puede estipularse una altura de aproximación (posición de seguridad del eje), la cual será tocada antes del punto inicial del ciclo.

El nivel de seguridad Zs indica la altura de seguridad con respecto al punto de inicio del ciclo.

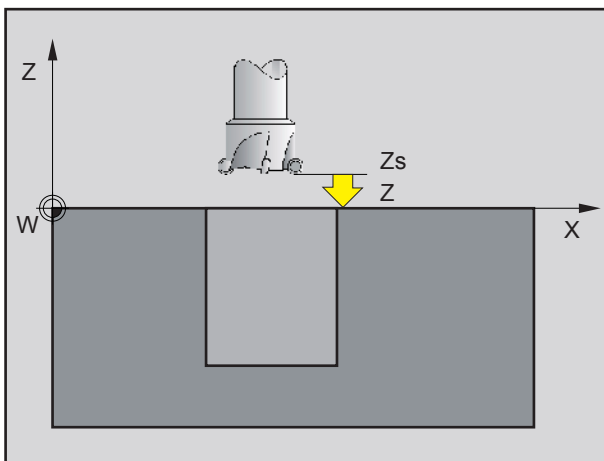

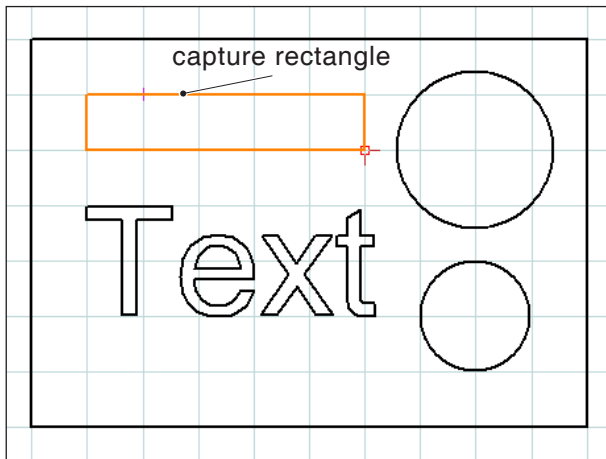Insertar
element.

Selección de los elementos a incorporar
Aquí: seleccionar e incorporar rectángulo



Incorporar coordenadas de elementos del diseño CAD

Tras la selección de la tecla softkey "Recoger elementos F3", el programa CAMConcept cambia hacia la modalidad CAD.

Dependiendo del ciclo seleccionado, los valores geométricos de rectángulos, círculos o textos pueden ser incorporados directamente en la pantalla de entrada de datos de los ciclos.

Seleccionar dentro del diseño CAD el elemento a incorporarse mediante el botón izquierdo del ratón.

CAMConcept vuelve a cambiar hacia la modalidad CAM e incorpora los valores geométricos.

Los valores incorporados cambian de color. Un color cambiado indica que los valores fueron incorporados a partir de un diseño CAD.

Si los valores incorporados fueran alterados mediante teclado, éstos vuelven a perder su marcación, o sea la diferencia de color.



Nota:

En la incorporación de elementos rectangulares, únicamente podrán ser incorporados aquellos rectángulos, que hayan sido diseñados con la función de diseño CAD "Rectángulo" o "Rectángulo rotado".

Guardar en memoria los elementos

Mediante este símbolo los elementos previamente seleccionados serán incorporados al ciclo.

Cancelar elementos

Mediante este símbolo podrá cancelarse una selección de elementos (elementos de color cambiado). Los valores geométricos no serán incorporados al ciclo.



Nota:

Con el botón derecho del ratón pueden cancelarse de a uno los elementos de una selección de elementos (elementos de color cambiado).

Insertar puntos

Incorporar coordenadas de puntos del diseño CAD

Tras la selección de la tecla softkey "Recoger puntos F4", el programa CAMConcept cambia hacia la modalidad CAD.

Seleccionar dentro del diseño CAD los puntos a incorporarse mediante el botón izquierdo del ratón.

CAMConcept vuelve a cambiar hacia la modalidad CAM e incorpora los valores de las coordenadas.

Los valores incorporados cambian de color.



Guardar en memoria los puntos

Mediante este símbolo los puntos previamente seleccionados serán incorporados al ciclo.



Cancelar puntos


Mediante este símbolo podrá cancelarse una selección de puntos. Los valores geométricos no serán incorporados al ciclo.

**Nota:**

Con el botón derecho del ratón pueden cancelarse de a uno los puntos de una selección de puntos (puntos de color cambiado).

Tecno-
logía

Entrada de datos tecnológicos

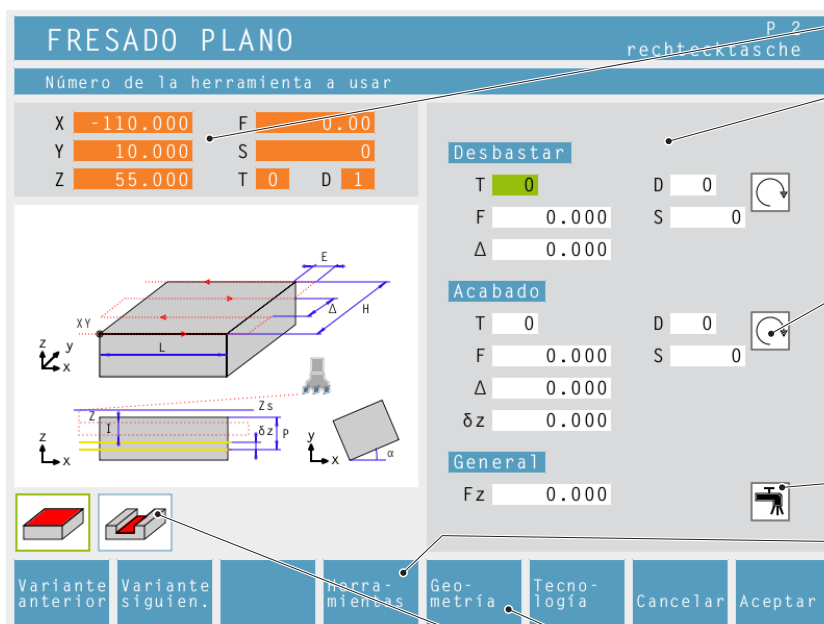

Valores reales momentáneos

Casillero de entrada de datos tecnológicos: Selección de los casillero mediante el ratón o por medio de las teclas del cursor.

Casilleros de selección: pueden seleccionarse con el ratón o con las teclas del cursor y pulsando el botón izquierdo del ratón o mediante la combinación de las teclas "Strg + F" podrá conmutarse.

ON / OFF refrigerante

Atajo a los datos de herramienta.

Tecla programable para introducir los datos de geometría.

Entrada de los datos tecnológicos

Los símbolos indican los demás ciclos disponibles en el respectivo grupo de ciclos.

 
Revoluciones [r.p.m]

Las revoluciones serán introducidas bajo el parámetro S.

Ud. podrá programar diferentes velocidades para los ciclos de desbaste y de acabado.

Sentido de giro

dextrógiro / sintrógiro



Avance [mm/min]

El avance de trabajo será introducido bajo el parámetro F.

Ud. podrá programar diferentes avances para los ciclos de desbaste y de acabado.

Herramienta

Introduzca bajo T y D (por cada herramienta se permiten varios valores de corrección) la respectiva herramienta y su corrección de herramienta.

En ciclos de mecanizado (p.ej. fresar) Ud. podrá programar diferentes herramientas para los ciclos de desbaste y de acabado. (Véase el capítulo E, Programación de herramientas).

Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)



Mecanizado completo

Indique una herramienta para el desbaste y el acabado. Cada uno de estos dos ciclos será ejecutado uno tras otro con sus respectivos ajustes y herramientas.


Tanto para el desbaste como para el acabado pueden seleccionarse diferentes revoluciones, avances y herramientas. Para las herramientas ya definidas, sus revoluciones y avances correspondientes serán incorporados como sugerencias modificables tras la selección. Si para el desbaste y el acabado se seleccionan diferentes herramientas, el portaherramientas se aproximará automáticamente a una posición de cambio de herramienta.

Desbaste

Elija como herramienta de acabado la herramienta T0. El ciclo de acabado no será ejecutado. Una medida excedente de acabado predefinida será tomada en cuenta al desbaste.

Acabdo

Elija como herramienta de desbaste la herramienta T0. El ciclo de desbaste no será ejecutado.

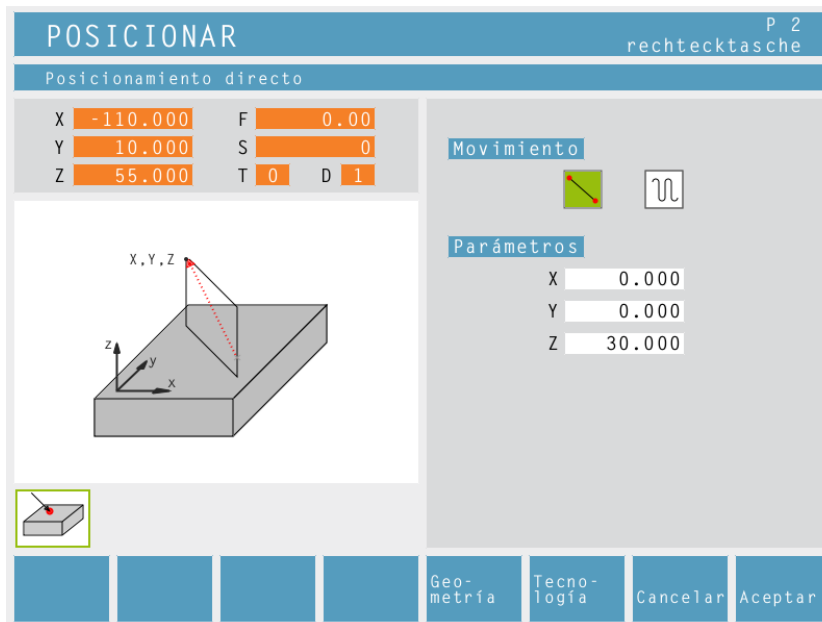

Posicionar 1

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante la tecla softkey "Variante anterior F1" y "Variante siguiente F2".

Ud. podrá desplazar la herramienta en línea recta o posicionarla.

Empleo:

- para posicionar la herramienta antes de su mecanizado propiamente dicho
- para desplazar la herramienta entre dos ciclos

Geo- metría

Movimiento



La herramienta se desplaza desde su posición actual en línea recta hacia su posición de destino



La herramienta se desplaza desde su posición actual primero en dirección Z y luego en dirección XY hacia su posición de destino.



La herramienta se desplaza desde su posición actual primero en dirección XY y luego en dirección Z hacia su posición de destino.



La herramienta se desplaza en marcha rápida.



La herramienta se desplaza con el avance F programado.

Coordenadas

Con X, Y y Z se indica la posición de destino.

Tecno- logía

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).



Posicionar 2

Variante anterior Variante siguien.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.

Puede posicionar el eje A a voluntad introduciendo el ángulo.

Geo-
metría

Posición axial (A)

Posición del 4º eje en grados



Desplazar con avance programado

Introducción de un diámetro para el cálculo de avance

TALADRADO 1 P 2
rechtecktasche

No hay esquema de taladros

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1


Muestras

No hay esquema de taladros

Parámetros

↓ Z

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000

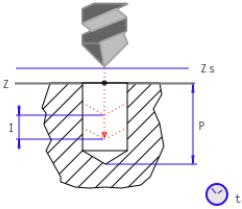

Variante anterior Variante siguien. Crear patrón Geo-metría Tecnología Cancelar Aceptar

Taladrar 1

Variante anterior

Variante siguien.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey "Variante anterior F1" y "Variante siguiente F2".

Geo-metría

Muestra de taladrado

Seleccione una muestra de taladrado definida en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición axial de seguridad en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza de trabajo en Z (Z)

Profundidad (P)

Pasos de taladrado (I)

Profundidad de aproximación que se taladra en un paso.

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, avance, sentido de giro, revoluciones del husillo).

TALADRADO 1
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Mecanizado

T	1	D	1
F	200.000	S	1000
t	0.000		

General

Variante anterior
Variante siguien.
Herra-
mientas
Geo-
metría
Tecno-
logía
Cancelar
Aceptar

Tiempo de permanencia en el fondo en segundos (t)

Descripción del ciclo

- 1 El control posiciona la herramienta en marcha rápida en el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) sobre la superficie de la pieza.
- 2 La herramienta taladra con el avance programado (F) hasta la profundidad de aproximación (primera profund. de aproximac.=Z-I; segunda profund. de aproximac.=Z- 2*I).
- 3 El control retrocede la herramienta en marcha rápida hacia la superficie de seguridad y se desplaza a la posición=profundidad de aproximación+Zs-Z.
- 4 A continuación la herramienta taladra con el avance introducido (F) avanzando por una profundidad de aproximación más.
- 5 El control repite este proceso (2 a 4), hasta alcanzar la profundidad de taladrado y permanece allí, en caso de haberse introducido así.
- 6 Desde el fondo de taladrado la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Zs).

TALADRADO 2 P 2
rechtecktasche


No hay esquema de taladros

X	-110.000	F	0.00		
Y	10.000	S	0		
Z	55.000	T	0	D	1

Muestras
No hay esquema de taladros

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000
B	0.000		

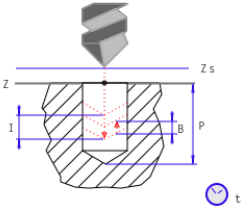

Variante anterior Variante siguien. Crear patrón Geometría Tecnología Cancelar Aceptar

Taladrar 2

Variante anterior

Variante siguien.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.

Geo-
metría

Modelo de taladros

Seleccionar un modelo de taladros definido en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenadas de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Pasos de taladrado (I)

Profundidad de aproximación que será taladrada de un solo paso.

Espacio de retroceso (B)

Distancia por la cual la herramienta retrocede a fin de quebrar virutas.

Tecno-
logía

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, avance, sentido de giro, revoluciones del husillo).

Tiempo de permanencia en el fondo en segundos (t)

Descripción del ciclo

- 1** El control posiciona la herramienta en marcha rápida en el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) sobre la superficie de la pieza.
- 2** La herramienta taladra con el avance programado (F) hasta la primera profundidad de aproximación=Z-I.
- 3** El control retrocede la herramienta en marcha rápida por la distancia de retroceso (B).
- 4** A continuación la herramienta taladra con el avance introducido (F) avanzando por una profundidad de aproximación más.
- 5** El control repite este proceso (2 a 4), hasta alcanzar la profundidad de taladrado y permanece allí, en caso de haberse introducido así.
- 6** Desde el fondo de taladrado la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Zs).

TALADRADO 3 P 2
rechtecktasche


No hay esquema de taladros

X	-110.000	F	0.00		
Y	10.000	S	0		
Z	55.000	T	0	D	1

Muestras
No hay esquema de taladros

Parámetros

X	0.000	Y	0.000		
Zs	0.000	Z	0.000		
Zr	0.000	P	0.000	I	0.000

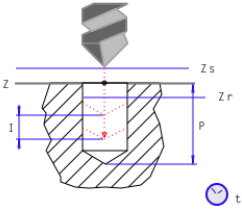

Variante anterior Variante siguien. Crear patrón Geo-metría Tecno-logía Cancelar Aceptar

Taladrar 3

Variante anterior

Variante siguien.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.

Geo-metría

Modelo de taladros

Seleccionar un modelo de taladros definido en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenadas de la pieza en Z (Z)

Valor d.coordenadas d.espacio d.retrocreso (Zr)

Profundidad (P)

Pasos de taladrado (I)

Profundidad de aproximación que será taladrada de un solo paso.


Tecno-logía

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, avance, sentido de giro, revoluciones del husillo).

Tiempo de permanencia en el fondo en segundos (t)

Descripción del ciclo

- 1 El control posiciona la herramienta en marcha rápida en el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) sobre la superficie de la pieza.
- 2 La herramienta taladra con el avance programado (F) hasta la profundidad de aproximación (primera profund. de aproximac.=Z-l; segunda profund. de aproximac.=Z- 2*l).
- 3 El control retrocede la herramienta en marcha rápida hacia la superficie de retroceso (Zr) y se desplaza a la posición=profundidad de aproximación+Zs-Z.
- 4 A continuación la herramienta taladra con el avance introducido (F) avanzando por una profundidad de aproximación más.
- 5 El control repite este proceso (2 a 4), hasta alcanzar la profundidad de taladrado y permanece allí, en caso de haberse introducido así.
- 6 Desde el fondo de taladrado la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Zs).

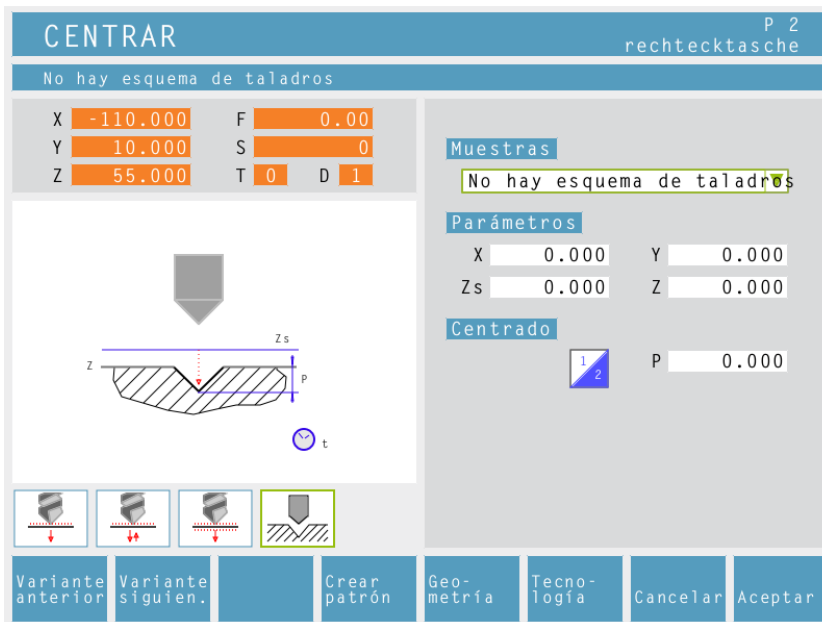

Centrar



Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.

Geo-metría

Modelo de taladros

Seleccionar un modelo de taladros definido en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenadas de la pieza en Z (Z)

Tipo de centrado:

Definición por profundidad de mecanizado (P)

Definición por ángulo de granete (α) y diámetro de granete (\emptyset)



Tecno-logía

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, avance, sentido de giro, revoluciones del husillo).

Tiempo de permanencia en el fondo en segundos (t)

Descripción del ciclo

- 1** El control posiciona la herramienta en marcha rápida en el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) sobre la superficie de la pieza.
- 2** La herramienta centra con el avance programado (F) hasta alcanzar la profundidad (P) o el diámetro (\emptyset) y permanece allí, en caso de haberse introducido así.
- 3** Desde el fondo de centrado la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Zs).

MANDRINAR

Coordenada X del centro de taladrado

X	0.000	F	0.00
Y	0.000	S	0
Z	0.000	T	0
		D	0

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	α_s	0.000
Dx	0.000	Dy	0.000

F1 Variante anterior F2 Variante siguien. F4 Insertar puntos F5 Geometría F6 Tecnología F7 Cancelar F8 Aceptar

Taladrar


Variante anterior

Variante siguien.

Selección del ciclo del grupo de ciclos con la tecla programable "Variante anterior F1" y "Variante siguiente F2".

El ciclo no es posible en máquinas CM/CT 55/105.

Geo-
metría

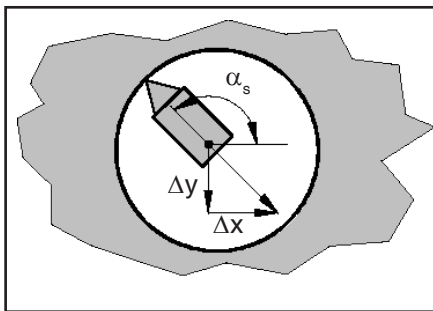

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición axial de seguridad en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza de trabajo en Z (Z)

Profundidad de taladrado (P)

Posición de la broca en el retroceso (α_s)

Posición de retroceso de la herramienta en X (Δx)

Posición de retroceso de la herramienta en Y (Δy)

Tecno-
logía

Además, introduzca todos los datos tecnológicos necesarios (número de herramienta, sentido de giro, avance, velocidad de rotación de broca).

Nota:

La pared de taladrado se daña en la salida de una herramienta inmóvil en la posición axial de seguridad.

Al utilizar herramientas de taladrado con un diámetro inferior al diámetro de taladrado deseado se puede evitar el deterioro si antes de la salida la herramienta se coloca hacia el centro de taladrado.

El posicionamiento es posible mediante un ángulo α_s en relación al eje X, así como los valores de desplazamiento incremental Δx y Δy .

En el caso de los valores de desplazamiento incremental Δx y Δy hay que fijarse en el signo correcto. Un signo negativo significa un movimiento en la dirección del eje de coordenadas negativo.

Tiempo de parada en el fondo en segundos (t)


Refrigerante

activar / desactivar

ESCARIAR
P 2
rechtecktasche

No hay esquema de taladros

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

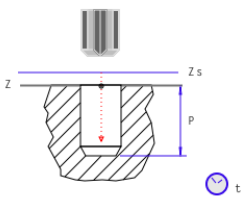


Muestras

No hay esquema de taladros

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000		

 

Crear patrón

Geo-metría

Tecnología

Cancelar

Aceptar

Escariar

Geo-metría

Modelo de taladros

Seleccionar un modelo de taladros definido en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Altura de inicio Z (Z)

Profundidad (P)

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, avance, sentido de giro, revoluciones del husillo).

Tiempo de permanencia en el fondo en segundos (t)

Descripción del ciclo

- 1** El control posiciona la herramienta en marcha rápida en el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) sobre la superficie de la pieza.
- 2** La herramienta escaria con el avance programado (F) hasta la profundidad (P) y permanece allí, en caso de haberse introducido así.
- 3** Desde el fondo de escariado la herramienta se desplaza con el avance programado hacia la superficie de seguridad (Zs).

ROSCADO CON MACHO
P 2
rechtecktasche

No hay esquema de taladros


X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Muestras

No hay esquema de taladros

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000		
	?		
p	0.000		

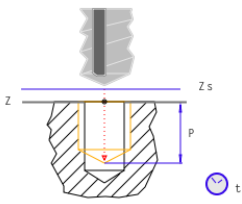

Crear patrón
Geo-metría
Tecno-logía
Cancelar
Aceptar

Roscado con macho

Geo-metría

Modelo de taladros

Seleccionar un modelo de taladros definido en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Altura de inicio Z (Z)

Profundidad (P)

Tipo de rosca

Pueden seleccionarse los siguientes tipos de rosca normados:

- ? Rosca de paso libre
- 60 MM M (S.I.) rosca métrica de paso normal
- 60 MM M (S.I.F.) rosca métrica de paso fino
- 55 INCH B.S.W. (W) Withworth rosca de paso normal
- 55 INCH B.S.F. Withworth rosca de paso fino
- 60 INCH U.N.C. rosca americana Uni de paso normal
- 60 INCH U.N.F. rosca americana Uni de paso fino

Nota:

Con el tipo de rosca "Rosca de paso libre" pueden seleccionarse libremente tanto el paso de rosca p como la profundidad P. En todos los demás tipos de rosca, se predefinirá automáticamente el paso de rosca p y la profundidad P en el momento en que se introduce el diámetro de rosca Ø. Si se introduce un diámetro no normado, CAMConcept ajusta automáticamente el diámetro normado siguiente.




Diámetro de rosca (Ø)

Paso de rosca (p)

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, revoluciones del husillo).

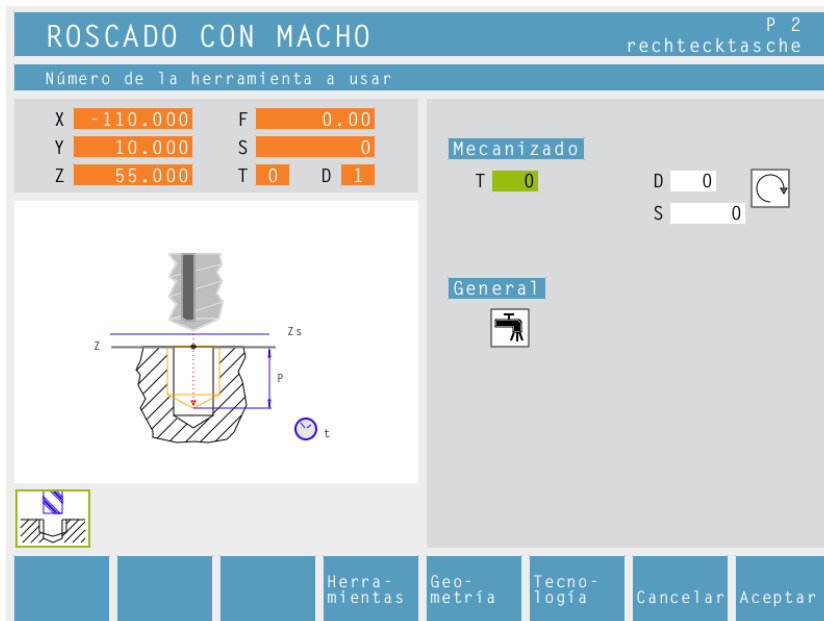

Averiguar avance: $F = S \times p$

F: Avance mm/min)

S: Revoluciones del husillo (r.p.m.)

p: Paso de rosca (mm)

Descripción del ciclo


- 1 El control posiciona la herramienta en marcha rápida en el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) sobre la superficie de la pieza.
- 2 La herramienta se despaza en una sola operación hacia la profundidad de rosca (P). El control computa el avance (F) dependiendo de las revoluciones (S). Si Ud. acciona el botón giratorio de Override de revoluciones durante el roscado, el avance será adaptado automáticamente.
- 3 Luego el sentido de giro del husillo será invertido retrocediendo la herramienta a su posición inicial.
- 4 En la superficie de seguridad (Zs) se volverá a invertir el sentido de giro del husillo.

Fresar roscas

FRESADO DE ROSCAS
P 2
rechtecktasche

No hay esquema de taladros


X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

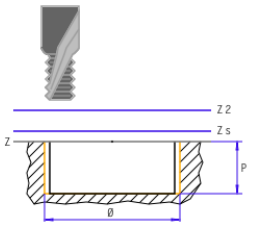


Muestras

No hay esquema de taladros

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
Z2	0.000	P	0.000
?		Ø	0.000
p	0.000		

Tipo de fresa



Crear patrón
Geo-metría
Tecno-logía
Cancelar
Aceptar

Geo-metría

Modelo de taladros

Seleccionar un modelo de taladros definido en la lista de selección.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del centro de taladrado

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)




Altura de inicio Z (Z)

Posición de seguridad del eje en Z (protección contra colisión) (Z2)

Profundidad (P)

Tipo de rosca

Pueden seleccionarse los siguientes tipos de rosca normados:

- ? Rosca de paso libre
- 60 MM M (S.I.) rosca métrica de paso normal
- 60  MM M (S.I.F.) rosca métrica de paso fino
- 55 INCH B.S.W. (W) Withworth rosca de paso normal
- 55  INCH B.S.F. Withworth rosca de paso fino
- 60 INCH U.N.C. rosca americana Uni de paso normal
- 60  INCH U.N.F. rosca americana Uni de paso fino


Nota:

Con el tipo de rosca "Rosca de paso libre" pueden seleccionarse libremente tanto el paso de rosca p como la profundidad P. En todos los demás tipos de rosca, se predefinirá automáticamente el paso de rosca p y la profundidad P en el momento en que se introduce el diámetro de rosca Ø. Si se introduce un diámetro no normado, CAMConcept ajusta automáticamente el diámetro normado siguiente.



Diámetro de rosca (Ø)

Paso de rosca (p)

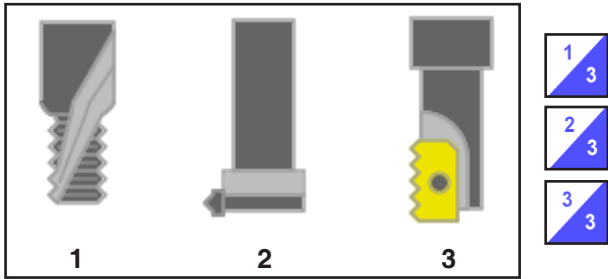

Tipo de fresa:

una línea helicoidal de 360° hasta la profundidad de roscado


línea helicoidal continua hasta sobre la longitud total de roscado

varias líneas helicoidales con acercamiento y distanciamiento

Número de vueltas de rosca por los cuales la herramienta se desloca (N)

Tecno-
logía

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

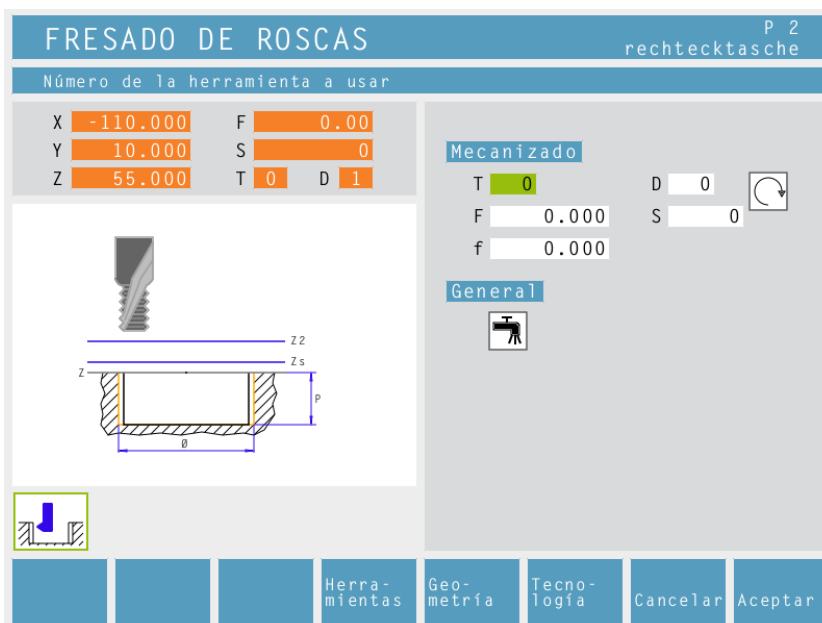

Velocidad de desplazamiento dentro de la pieza (preposicionar el avance) (f)



Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)

FRESADO PLANO
P 2
rechtecktasche

Punto inicial X

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Movimiento

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
L	150.000	H	100.000
E	20.000	α	0.000
Zs	1.000	Z	0.000
P	1.000	I	1.000

Variante anterior
Variante siguien.
Tomar posición
Geo-
metría
Tecno-
logía
Cancelar
Aceptar


Fresado plano

Variante anterior Variante siguien.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.


Geo-
metría

Dirección del movimiento:

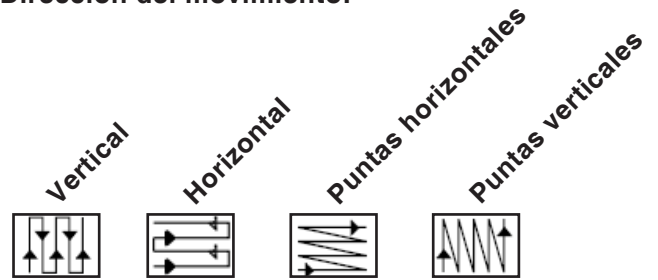

Posición de inicio:

Esquina desde la cual la fresa comienza a mecanizar.

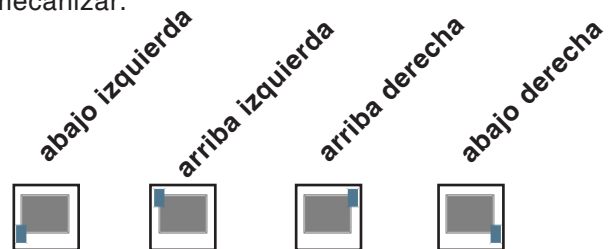

Co-ordinates (X, Y)

Co-ordinates of the start position

Length of the face milling area in X (L)

Length of the face milling area in Y (L)

Excess (E)

Angle relative to the X-Axis (α)

Safety axial position in Z (Zs)

Co-ordinate values of the workpiece in Z (Z)

Depth (P)

Setting in Z (I)

Nota:

El exceso E debe ser mínimo igual al radio de la herramienta R.

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

FRESADO PLANO
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Desbaste

T	0	D	0	
F	0.000	S	0	
Δ	0.000			

Acabado

T	0	D	0	
F	0.000	S	0	
Δ	0.000			
δz	0.000			

General

Fz	0.000	
----	-------	--

Variante anterior
Variante siguien.
Herra-
mientas
Geo-
metría
Tecno-
logía
Cancelar
Aceptar

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta será desplazada al desbaste.

Aproximación de acabado (Δ)


Distancia lateral por la cual la herramienta será desplazada en el acabado.

Aproximación de acabado Z (δz)

Altura que deberá permanecer al desbaste.

Avance en Z (Fz)**Refrigerante**

ON (conectar) / OFF (desconectar)

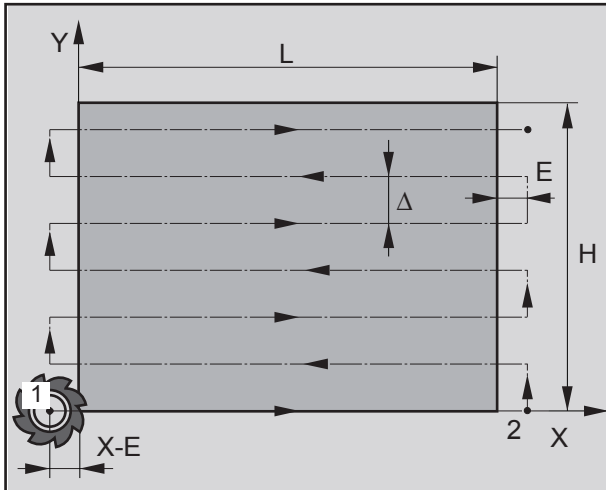

Dirección de movimiento "horizontal"

Descripción del ciclo

(Descripción para la dirección de movimiento "horizontal")

Desbaste

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y al punto inicial 1. Punto inicial 1 = (X-E, Y). La herramienta se desloca aquí por el radio de la herramienta hacia la izquierda y hacia arriba.
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y fresa con el avance programado de desbaste hasta el punto final 2 sobre la superficie. La herramienta se desloca aquí por la aproximación de desbaste (Δ) transversalmente hasta el punto inicial del renglón siguiente. El punto final será computado del punto inicial programado, la longitud programada así como el exceso (E).
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P-\delta z$).

Acabado

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y al punto inicial 1. Punto inicial 1 = (X-E, Y). La herramienta se desloca aquí por el radio de la herramienta hacia la izquierda y hacia arriba.
- 6 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la profundidad (P) y acaba con el avance programado de acabado hasta el punto final 2. La herramienta se desloca aquí por la aproximación de acabado (Δ) verticalmente hasta el punto inicial del renglón siguiente. El punto final será computado del punto inicial programado, la longitud programada así como el exceso (E).
- 7 Al final la herramienta es retrocedida en marcha rápida a la superficie de seguridad (Z_s).

FRESADO DE RANURAS
P 2
rechtecktasche

Dirección de la ranura: abajo arriba

X	-110.000	F	0.00		
Y	10.000	S	0		
Z	55.000	T	0	D	1

Dirección

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
L	0.000	H	0.000
E	0.000	α	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000


Fresar ranuras

Variante anterior Variante siguiente.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.

Geometría

Dirección de ranura:

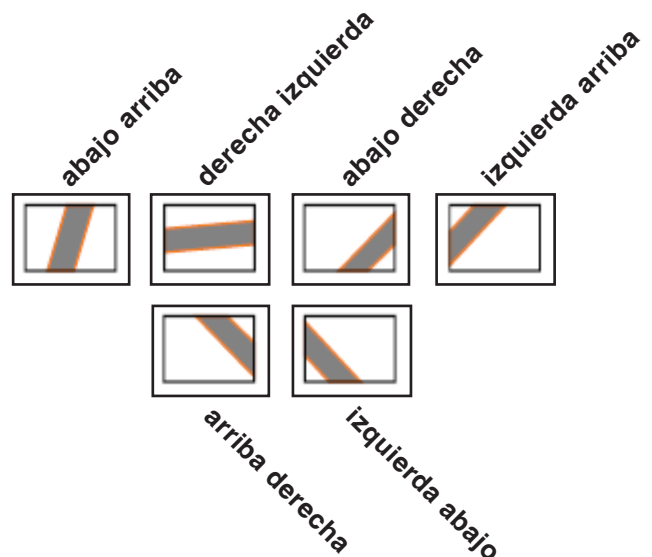

- Coordenadas (X, Y)**
Coordenadas del punto de inicio
- Longitud de ranura (L)**
- Ancho de ranura (H)**
- Exceso (E)**
- Angulo con respecto al eje X (α)**
- Posición de seguridad del eje en Z (Zs)**
- Valor de coordenadas de la pieza en Z (Z)**
- Profundidad (P)**
- Aproximación en Z (I)**

Nota:

El exceso E debe ser mínimo igual al radio de la herramienta R.



Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

FRESADO DE RANURAS
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X F

Y S

Z T D

Desbistar

T D

F S

Δ

Acabado

T D

F S

δ N

δz

General

Fz

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta será desplazada al desbistar.

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que deberá permanecer al desbistar

Aproximación de acabado Z (δz)

Altura que deberá permanecer al desbistar.




Dirección de mecanizado

- Fresado codireccional
- Fresado contra avance

Avance en Z (Fz)

Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)

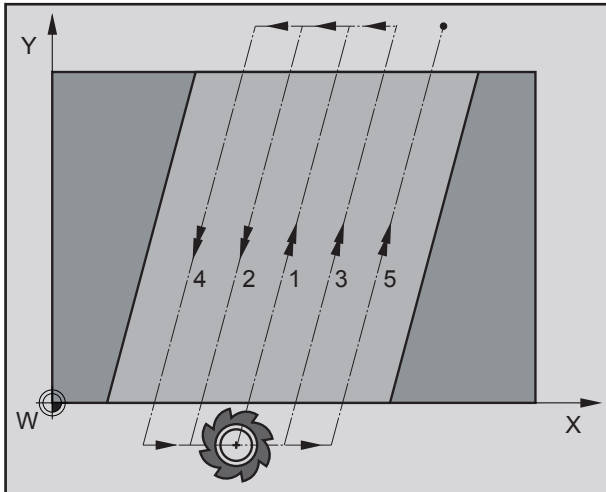

Movimiento de la herramienta con dirección de la ranura "abajo arriba"

Descripción del ciclo

(Descripción para dirección de ranura "abajo arriba")

Desbaste

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y al centro de la ranura. La herramienta se posiciona dislocada por el exceso E .
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (l) y fresa en sentido codireccional/contra avance con la velocidad de avance de desbastar en la superficie. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) transversalmente hacia el punto inicial del renglón siguiente hasta que la aproximación de acabado (δ) quede sobrando en ambos lados de la ranura.
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (l).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P-\delta z$).

Acabado

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y al centro de la ranura. La herramienta se posiciona dislocada por el exceso E .
- 6 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la profundidad (P) y acaba la ranura con el avance programado de acabado. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de acabado (δ) transversalmente hacia el punto inicial del renglón siguiente
- 7 Al final la herramienta es retrocedida en marcha rápida a la superficie de seguridad (Z_s).

CAJERA SIMPLE P 2
rechtecktasche

Punto inicial X

X	-110.000	F	0.00		
Y	10.000	S	0		
Z	55.000	T	0	D	1

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
L	0.000	H	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000

Variantes: Variante anterior, Variante siguien.

Botones: Tomar posición, Geometría, Tecnología, Cancelar, Aceptar

Cajera simple

Variantes anterior

Variantes siguien.

Selección del ciclo a partir del grupo de ciclos mediante las teclas softkey „Variante anterior F1“ y „Variante siguiente F2“.

Geometría

Coordendas (X, Y)

Coordendas del punto inicial

Longitud de la escotadura en X (L)

Longitud de la escotadura en Y (H)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

CAJERA SIMPLE P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Mecanizado

T D

F S

Delta

delta

Fz

General

Variante anterior
Variante siguien.
Herra-
mientas
Geo-
metría
Tecno-
logía
Cancelar
Aceptar

Aproximación de desbaste (Δ)

Para el mecanizado de desbaste se indica bajo Δ la aproximación lateral al desbastar.




Aproximación de acabado (δ)

Para el mecanizado de acabado se indica bajo δ la aproximación lateral que debe permanecer al desbastar.

Avance en Z (Fz)

Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)

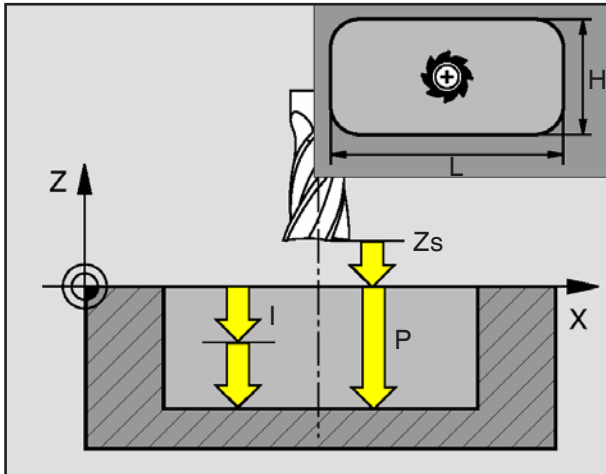**Nota:**

En este ciclo el desbaste y el acabado se efectuarán con la misma herramienta.

**Descripción del ciclo**

(Descripción para dirección de ranura "abajo arriba")

Desbaste

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y al centro de la escotadura.
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y en un principio en dirección positiva del lateral más largo - en escotaduras cuadradas en la dirección positiva de Y - vaciando luego la escotadura desde adentro hacia afuera en sentido codireccional/ contra el avance, con la velocidad de avance programada sobre la superficie.
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad (P).

Acabado

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y al centro de la escotadura.
- 6 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la profundidad (P) y acaba la escotadura con el avance programado de acabado.
- 7 Al final la herramienta es retrocedida en marcha rápida a la superficie de seguridad (Z_s).

FRESADO DE CAJERA RECTANGULAR
P 2
rechtecktasche

Punto inicial X

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
L	0.000	H	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000
α	0.000		

Redondeado de esquinas

Redondeado de esquinas

Variante anterior
Variante siguien.
Tomar posición
Geo-metría
Tecno-logía
Cancelar
Aceptar

Fresar escotaduras rectangulares

Variante anterior Variante siguien.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas "Variante anterior" y "Variante siguien."

Geo-metría

Coordenas (X, Y)

Coordenas del punto inicial

Longitud de la escotadura en X (L)

Longitud de la escotadura en Y (H)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)

Ángulo d.la escotadura referido al eje X (α)

Redondeado de esquinas:



Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

FRESADO DE CAJERA RECTANGULAR
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Desbaste

T	0	D	0
F	0.000	S	0
β	90.000		
Δ	0.000		


Acabado

T	0	D	0
F	0.000	S	0
Θ	90.000	N	0
δ	0.000	δz	0.000


General

Fz	0.000
----	-------

Variante anterior
Variante siguientes
Herramientas
Geometría
Tecnología
Cancelar
Aceptar

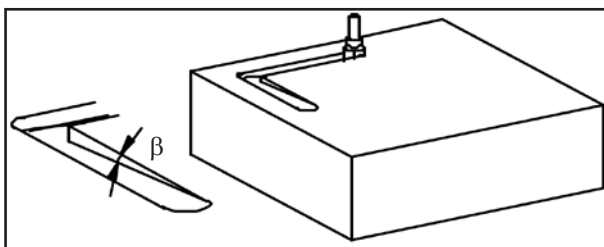

Ángulo de penetración al desbastar (β)

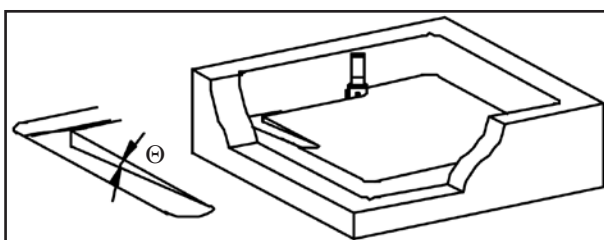

Ángulo de penetración en el acabado (Θ)

Ángulo de penetración (β)

Ángulo de penetración, con el cual la herramienta de desbaste penetra hacia la aproximación (I).

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta es dislocada al desbastar.

Ángulo de penetración (Θ)

Ángulo de penetración, con el cual la herramienta de desbaste penetra hacia la profundidad (P).

Número de pasadas de acabado en Z (N)

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe permanecer al desbastar.

Aproximación de acabado en Z (δz)

Altura, que debe permanecer al desbastar.



Dirección de mecanizado


- Fresado codireccional
- Fresado en contra del avance



Avance en Z (Fz)

Nota:
 Los ángulos de penetración β y Θ permiten vaciar por fresado una escotadura con herramientas de fresado que no cortan más allá de del centro. Por lo tanto no es necesario un pretaladrado. Sin definición de los ángulos β y Θ existe el peligro de que la herramienta se dañe.



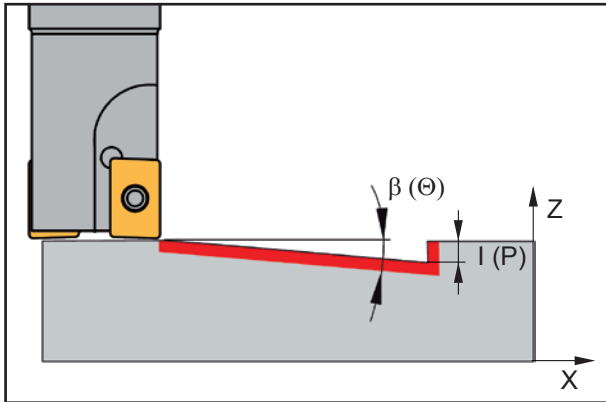

Descripción del ciclo

(Descripción para la dirección de movimiento "horizontal")

Desbaste

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) y a la posición inicial de la pista más interior.
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (Fz) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y en un principio en dirección positiva del lateral más largo - en escotaduras cuadradas en la dirección positiva de Y - vaciando luego la escotadura desde adentro hacia afuera en sentido codireccional/ contra el avance, con la velocidad de avance programada sobre la superficie. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) hasta que en las paredes de la escotadura quede sobrando la aproximación de acabado (δ). La aproximación (I) se efectúa oscilándose a lo largo de una pista adecuada de acuerdo al ángulo de penetración de desbaste (β).
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P-\delta z$).

Acabado en profundidad

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) y a la posición inicial de la pista más interior.
- 6 A continuación la herramienta se desplaza con marcha rápida a la posición ($P-2*\delta z$). La herramienta se desplaza hacia la profundidad (P) oscilándose y considerando el ángulo de penetración de acabado (Θ) acaba la escotadura con el avance programado de acabado. Primero la herramienta se desplaza en dirección positiva de Y vaciando luego la escotadura desde adentro hacia afuera en sentido codireccional/ contra el avance, con la velocidad de avance programada sobre la superficie. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) hasta que en las paredes de la escotadura quede sobrando la aproximación de acabado (δ).
- 7 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs)

Acabado lateral

- 8 La herramienta se desplaza hacia el centro de la escotadura.
- 9 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (Fz) hacia la profundidad (P) y acaba la escotadura con el avance programado de acabado.
- 10 Al final la herramienta es retrocedida en marcha rápida a la superficie de seguridad (Zs).


CAJERA CIRCULAR P 2
rechtecktasche

Coordenada X del centro

X	-110.000	F	0.00		
Y	10.000	S	0		
Z	55.000	T	0	D	1

Parámetros

Xc	0.000	Yc	0.000
Re	28.000	Ri	6.000
Zs	1.000	Z	0.000
P	8.000	I	2.000

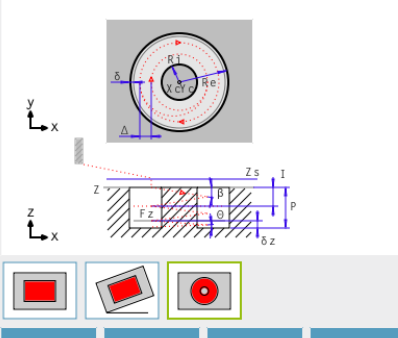

Variante anterior Variante siguien.

Tomar posición Geometría Tecnología Cancelar Aceptar

Escotadura circular 1

Variante anterior

Variante siguien.

Selección del ciclo del grupo de ciclos con la tecla programable "Variante anterior F1" y "Variante siguiente F2".

Geometría

Coordenas (Xc, Yc)

Coordenadas del punto inicial

Radio exterior (Re)

Radio interior (Ri)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

CAJERA CIRCULAR
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Desbistar

T	1	D	1
F	500.000	S	3800
β	90.000		
Δ	3.000		


Acabado

T	1	D	1
F	380.000	S	3800
Θ	90.000	N	1
δ	0.080	δz	0.100

General

Fz	120.000
----	---------

Variante anterior
Variante siguien.
Herra-
mientas
Geo-
metría
Tecno-
logía
Cancelar
Aceptar

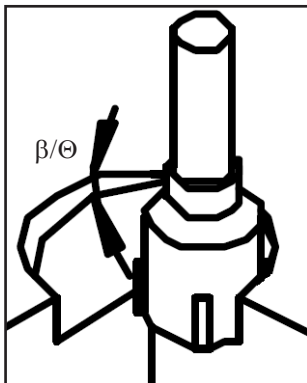

Ángulo de inmersión de desbistado (β) /
Ángulo de inmersión de acabado (Θ)

Ángulo de inmersión (β)

El ángulo de inmersión con el cual se aproxima la herramienta de desbistado en la inmersión de la aproximación (I).

Aproximación de desbistado (Δ)

Distancia lateral alrededor de la cual se desplaza la herramienta en el desbistado.

Ángulo de inmersión (Θ)

El ángulo de inmersión con el cual se aproxima la herramienta de acabado en la inmersión en la profundidad (P).

Cantidad de pasos de acabado en Z (N)

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe mantenerse en el desbistado.

Aproximación de acabado en Z (δz)

Altura que debe mantenerse en el desbistado.



Dirección de mecanizado

- Fresado codireccional
- Fresado contra avance



Avance en Z (Fz)



Refrigerante
activar / desactivar

Nota:

Los ángulos de inmersión β y Θ permiten fresar una escotadura a las herramientas de fresado que no cortan en el medio. Por tanto no es necesario taladrar previamente. Sin definir los ángulos β y Θ existe la posibilidad de dañar la herramienta.


ESCOTADURA CIRCULAR 2

Coordenada X del centro

X	0.000	F	0.00
Y	0.000	S	0
Z	0.000	T	0
		D	0

Parámetros

Xc	0.000	Yc	0.000
Re	0.000	Ri	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000

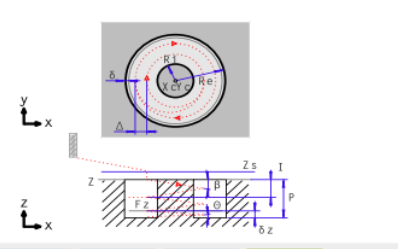

Variantes de selección:

- Variante anterior (F1)
- Variante siguiente (F2)
- Insertar elemento (F3)
- Insertar puntos (F4)
- Geometría (F5)
- Tecnología (F6)
- Cancelar (F7)
- Aceptar (F8)

Escotadura circular 2

Variante anterior

Variante siguiente.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas "Variante anterior" y "Variante siguiente".

Geometría

Coordenadas (Xc, Yc)

Coordenadas del punto inicial

Radio exterior (Re)

Radio interior (Ri)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)



Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

ESCOTADURA CIRCULAR 2

Número de la herramienta a usar

X	0.000	F	0.00
Y	0.000	S	0
Z	0.000	T	0
		D	0

Desbastar

T 0 D 0

F 0.000 S 0

β 90.000

Δ 0.000

Acabado

T 0 D 0

F 0.000 S 0


Θ 90.000 N 0

δ 0.000 δz 0.000

General

Fz 0.000

F1 Variante anterior F2 Variante siguien. F3 Insertar element. F4 Herramientas F5 Geometría F6 Tecnología F7 Cancelar F8 Aceptar

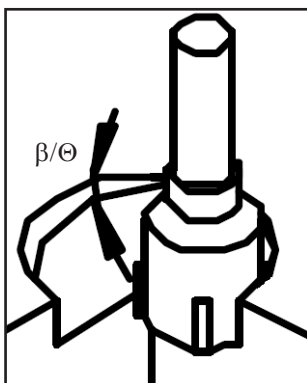

Ángulo de penetración de desbaste (β) / Ángulo de penetración de acabado (Θ)

Ángulo de penetración (β)

Ángulo de penetración, con el cual la herramienta de desbaste penetra hacia la aproximación (I).

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta es dislocada al desbastar.

Ángulo de penetración (Θ)

Ángulo de penetración, con el cual la herramienta de acabado penetra hacia la profundidad (P).

Número de pasadas de acabado en Z (N)

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe permanecer al desbastar.

Aproximación de acabado en Z (δz)

Altura, que debe permanecer al desbastar.



Dirección de mecanizado

Fresado codireccional




Fresado en contra del avance

Avance en Z (Fz)

Nota:

Los ángulos de penetración β y Θ permiten vaciar por fresado una escotadura con herramientas de fresado que no cortan más allá de del centro. Por lo tanto no es necesario un pretaladrado. Sin definición de los ángulos β y Θ existe el peligro de que la herramienta se dañe.



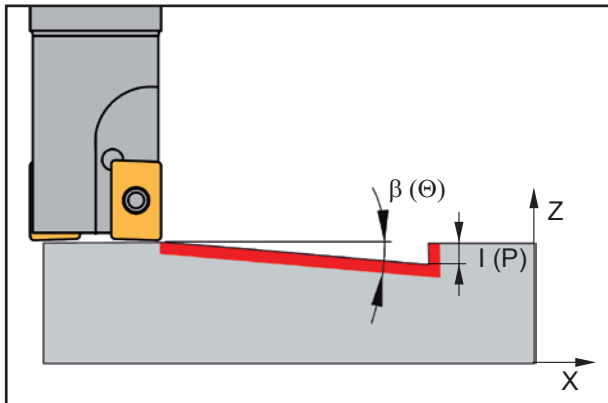

Descripción del ciclo

(Descripción para la dirección de movimiento "horizontal")

Desbaste

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y a la posición ($X_c + R_i + R + \delta$) y (Y_c).
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y fresa vaciando, en sentido codireccional/contra el avance, una pista helicoidal rodeando el islote. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) hasta que en las paredes de la escotadura y del islote quede sobrando la aproximación de acabado (δ). La aproximación (I) se efectúa oscilándose a lo largo de una pista de hélice de acuerdo al ángulo de penetración de desbaste (β).
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P - \delta z$).

Acabado en profundidad

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y a la posición ($X_c + R_i + R + \delta$) y (Y_c).
- 6 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y fresa vaciando, en sentido codireccional/contra el avance, una pista helicoidal rodeando el islote. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) hasta que en las paredes de la escotadura y del islote quede sobrando la aproximación de acabado (δ). La aproximación (I) se efectúa oscilándose a lo largo de una pista de hélice de acuerdo al ángulo de penetración de acabado (Θ).
- 7 La herramienta se desplaza hacia la posición inicial de acabado en profundidad.


Acabado lateral

- 8 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y a la posición ($X_c + (R_i + R)/2$) y (Y_c).
- 9 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la profundidad (P) y acaba primero la pared de la escotadura a luego la pared del islote con el avance programado.
- 10 La herramienta se desplaza hacia la posición inicial de acabado lateral y en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Z_s).

PIVOTE RECTANGULAR
P 2
rechtecktasche

Punto inicial X


X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

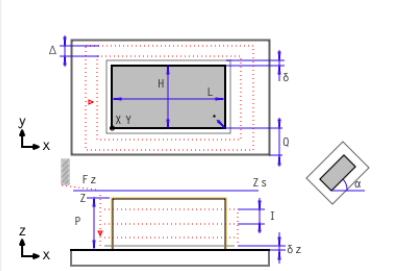



Parámetros

X	0.000	Y	0.000
α	0.000	Q	0.000
L	0.000	H	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000

Redondeado de esquinas







Variante anterior
Variante siguiente.
Tomar posición
Geometría
Tecnología
Cancelar
Aceptar

Pivote rectangular

Variante anterior

Variante siguiente.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguiente."

Geometría

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del punto inicial

Ángulo del buje referente al eje X (α)

Medida excedente de material (Q)

Longitud del buje en X (L)

Longitud del buje en Y (H)


Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)

Redondeado de esquinas:

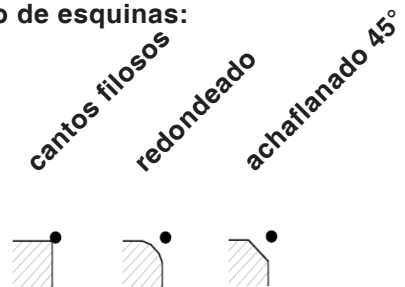







Tecnología


Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).


PIVOTE RECTANGULAR
P 2
rechtecktasche


Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

 Desbaste		
T	0	D 0 
F	0.000	S 0 
Δ	0.000	
Acabado		
T	0	D 0 
F	0.000	S 0 
δ	0.000	N 0 
δz	0.000	
General		
Fz	0.000	

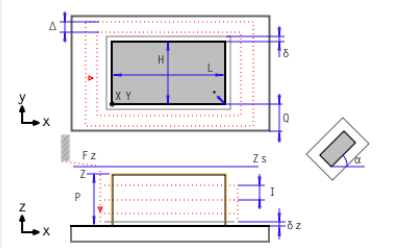





Variante anterior

Variante siguien.

Herra-
mientas

Geo-
metría

Tecnolo-
gía

Cancelar

Aceptar

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta es dislocada al desbastar.

Número de pasadas de acabado en Z (N)

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe permanecer al desbastar.

Aproximación de acabado en Z (δz)


Altura, que debe permanecer al desbastar.

Dirección de mecanizado

Fresado codireccional
Fresado en contra del avance



Avance en Z (Fz)

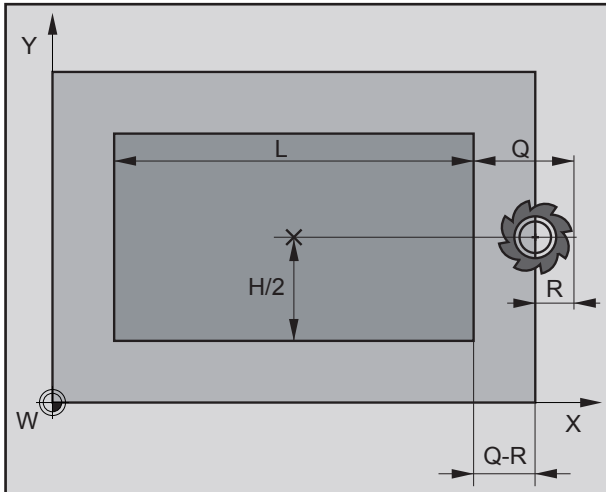

Posición inicial de la fresa previo al desbaste

R...Radio de la herramienta

Descripción del ciclo

Desbaste

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y la posición ($X+L+Q-R$) así como ($Y+H/2$) (ver imagen).
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y fresa una revolución en sentido codireccional/contra avance.
- 3 Antes de la revolución siguiente se avanza por la aproximación de acabado (Δ). Las revoluciones se repetirán hasta alcanzar la distancia de pivote ($\delta + R$).
- 4 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 5 Este procedimiento (3 a 4) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P-\delta z$).

Acabado en profundidad

- 6 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y la posición ($X+L+Q-R$) así como ($Y+H/2$).
- 7 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia profundidad programada (P) y fresa una revolución en sentido codireccional/contra avance.
- 8 Antes de la revolución siguiente se avanza por la aproximación de acabado (Δ). Las revoluciones se repetirán hasta alcanzar la distancia de pivote ($\delta + R$).
- 9 Luego la herramienta se aleja del contorno.

Acabado lateral

- 10 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y la posición ($X+L+2*R$) así como ($Y+H/2$).
- 11 A continuación la herramienta se desplaza al contorno de la pieza bruta y a la profundidad (P) y acaba el pivote en sentido codireccional/ contra avance.
- 12 Al final del ciclo la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Z_s) y a continuación al centro del pivote.

PIVOTE CIRCULAR P 2
rechtecktasche

Coordenada X del centro

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Parámetros

Xc	0.000	Yc	0.000
R	0.000	Q	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000

Variantes: Variante anterior, Variante siguien.

Botones: Tomar posición, Geometría, Tecnología, Cancelar, Aceptar

Pivote circular

Variante anterior

Variante siguien.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguien."

Geometría

Coordenadas (Xc, Yc)

Coordenadas del punto medio

Radio (R)

Medida excedente de material (Q)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)

Tecnología



Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

PIVOTE CIRCULAR
P 2
rechtecktasche



Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1


Desbaste


T	0	D	0	
F	0.000	S	0	
Δ	0.000			

Acabado

T	0	D	0	
F	0.000	S	0	
δ	0.000	N	0	
δz	0.000			

General

Fz	0.000	
----	-------	---

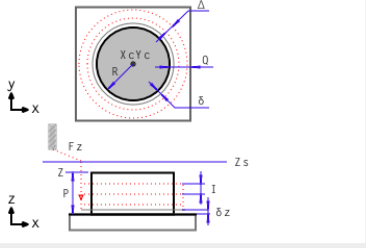

Variante anterior
Variante siguiente
Herramientas
Geometría
Tecnología
Cancelar
Aceptar

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta es dislocada al desbaste.

Número de pasadas de acabado en Z (N)

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe permanecer al desbaste.

Aproximación de acabado en Z (δz)


Altura, que debe permanecer al desbaste.

Dirección de mecanizado

Fresado codireccional
Fresado en contra del avance

Avance en Z (Fz)



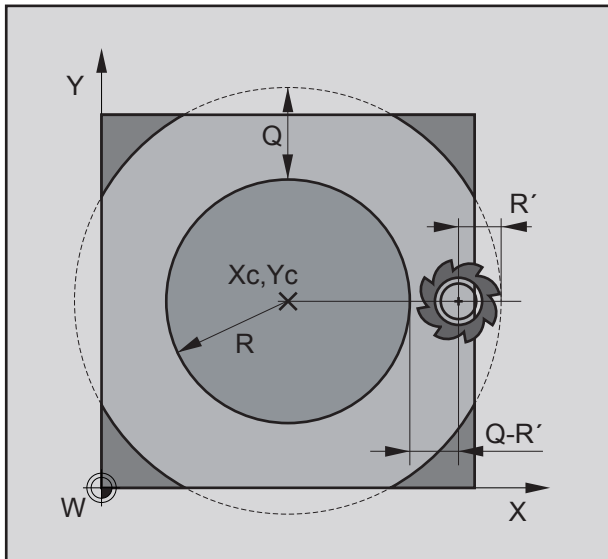

Posición inicial de la fresa previo al desbaste

R...Radio del pivote circular

R'...Radio de la herramienta

Descripción del ciclo

Desbaste


- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y la posición ($X_c+R+Q-R'$) así como (Y_c) (ver imagen).
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y fresa una revolución en sentido codireccional/contra avance.
- 3 Antes de la revolución siguiente se avanza por la aproximación de acabado (Δ). Las revoluciones se repetirán hasta alcanzar la distancia de pivote ($\delta + R'$).
- 4 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 5 Este procedimiento (3 a 4) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P-\delta z$).

Acabado en profundidad

- 6 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y la posición ($X_c+R+Q-R'$) así como (Y_c).
- 7 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (F_z) hacia profundidad programada (P) y fresa una revolución en sentido codireccional/contra avance.
- 8 Antes de la revolución siguiente se avanza por la aproximación de acabado (Δ). Las revoluciones se repetirán hasta alcanzar la distancia de pivote ($\delta + R'$).
- 9 Luego la herramienta se aleja del contorno.

Acabado lateral

- 10 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Z_s) y la posición ($X_c+R+2\cdot R'$) así como (Y_c).
- 11 A continuación la herramienta se desplaza al contorno de la pieza bruta y a la profundidad (P) y acaba el pivote en sentido codireccional/ contra avance.
- 12 Al final del ciclo la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Z_s) y a continuación al centro del pivote.

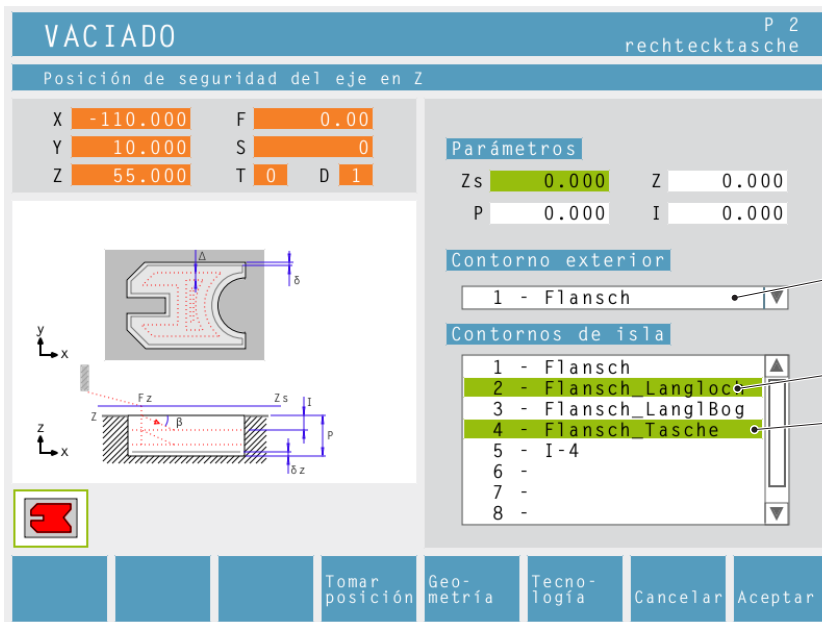

Vaciar

contorno exterior seleccionado

contornos de islotes seleccionados

**Geo-
metría**

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en (I)

Contorno exterior

Seleccionar un contorno previamente definido de la lista de selección o crear un contorno nuevo mediante la tecla softkey (ver capítulo C Operación "Administración de contornos").

Contorno de islote

3 posibilidades:

- no seleccionar ningún contorno de islote
- seleccionar un contorno de islote
- seleccionar varios contornos de islote

Los contornos de islote seleccionados serán indicados con una barra de fondo verde.

Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

VACIADO
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Desbastar

T	0	D	0
F	0.000	S	0
β	90.000	Δ	0.000


Acabado

T	0	D	0
F	0.000	S	0
θ	90.000	N	0
δ	0.000	δz	0.000

General

Fz	0.000
----	-------

Herramientas
Geometría
Tecnología
Cancelar
Aceptar

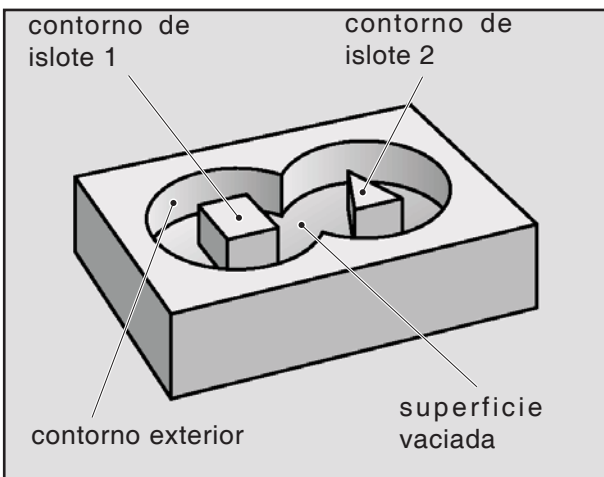

Ejemplo contorno exterior / contornos de islotes

Ángulo de penetración (β)

Ángulo de penetración, con el cual la herramienta de desbaste se aproxima hacia la aproximación (I).

Aproximación de desbaste (Δ)

Distancia lateral por la cual la herramienta es dislocada al desbastar.

Ángulo de penetración (θ)

Ángulo de penetración, con el cual la herramienta de acabado penetra hacia la profundidad (P).

Número de pasadas de acabado en Z (N)

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe permanecer al desbastar.

Aproximación de acabado en Z (δz)

Altura, que debe permanecer al desbastar.

Avance en Z (Fz)

Descripción del ciclo**Desbaste**

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) y a la posición inicial.
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (Fz) hacia la primera profundidad de aproximación (I) y fresa vaciando la escotadura en sentido codireccional/contra el avance con la velocidad de avance programada sobre la superficie. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) hasta que en el contorno exterior e interior quede sobrando la aproximación de acabado (δ). La aproximación (I) se efectúa oscilándose a lo largo de una pista adecuada de acuerdo al ángulo de penetración de desbaste (β).
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad de desbaste ($P-\delta z$).

Acabado en profundidad

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) y al centro de la escotadura.
- 6 A continuación la herramienta se desplaza en marcha rápida hacia la posición ($P-2*\delta z$). La herramienta se desplaza oscilándose y considerando el ángulo de penetración de acabado (Θ) hasta la profundidad (P). La herramienta fresa vaciando la escotadura desde adentro hacia afuera, en sentido codireccional/contra el avance con la velocidad de avance programada sobre la superficie. La herramienta se disloca aquí cada vez por la aproximación de desbaste (Δ) hasta que en las paredes de la escotadura y de los islotes quede sobrando la aproximación de acabado (δ).
- 7 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs)

Acabado lateral

- 8 La herramienta se desplaza hacia el centro de la escotadura.
- 9 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (Fz) hacia la profundidad (P) y acaba primero el contorno del islote y luego el contorno exterior con el avance programado.
- 10 Al final la herramienta es retrocedida en marcha rápida hacia la superficie de seguridad (Zs).

FRESADO DE CONTORNOS
P 2
rechtecktasche

Punto inicial X

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Parámetros

X	0.000	Y	0.000
Zs	0.000	Z	0.000
P	0.000	I	0.000

Contorno

1 - Flansch

Tomar posición
Geo-metría
Tecno-logía
Cancelar
Aceptar

Fresar contornos

Variante anterior Variante siguen.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguen."

contorno seleccionado

Geo-metría

Nota:

Seleccione un punto inicial fuera del contorno (anterior al primer punto de contorno).

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del punto inicial

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza en Z (Z)

Profundidad (P)

Aproximación en Z (I)

Contorno



La herramienta se desplaza desde el punto inicial primero en Z y luego en XY hacia el primer punto de contorno.



La herramienta se desplaza desde el punto inicial primero en XY y luego en Z hacia el primer punto de contorno.

Seleccionar un contorno previamente definido de en la lista de selección o crear un contorno nuevo mediante la tecla softkey (ver capítulo C Operación "Administración de contornos").



Tecnología

Introducir además todos los datos tecnológicos requeridos (número de herramienta, sentido de giro, avance, revoluciones del husillo).

FRESADO DE CONTORNOS
P 2
rechtecktasche

Número de la herramienta a usar

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

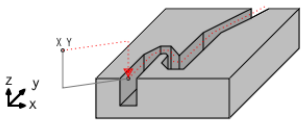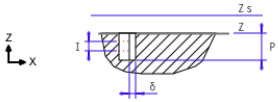

Desbistar

T	0	D	0
F	0.000	S	0

Acabado

T	0	D	0
F	0.000	S	0
δ	0.000		

General

Fz	0.000		
----	-------	---	---


Herramientas
Geometría
Tecnología
Cancelar
Aceptar

Aproximación de acabado (δ)

Distancia lateral que debe permanecer al desbistar.

Avance en Z (Fz)

Compensación del radio de la herramienta:

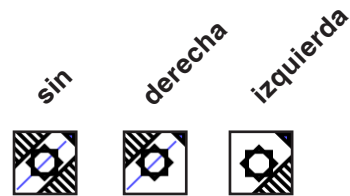


Descripción del ciclo**Desbaste**

- 1 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) y al punto inicial (X, Z).
- 2 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (Fz) primero en Z y luego en XY, o si no - en caso de haberse seleccionado - primero en XY y luego en Z - hacia el primer punto de contorno. Al mismo tiempo se efectúa una aproximación hacia la primera profundidad de aproximación (I) considerando la aproximación de acabado (δ) y fresando el contorno. En caso de haberse seleccionado. será considerada la compensación del radio de la herramienta.
- 3 Luego la herramienta se aleja del contorno retrocediendo al punto inicial en la superficie de mecanizado y avanza por la profundidad de aproximación (I).
- 4 Este procedimiento (2 a 3) se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad (P).

Acabado

- 5 La herramienta se desplaza sobre el eje del husillo hacia la superficie de seguridad (Zs) y al punto inicial (X, Z).
- 6 A continuación la herramienta se desplaza con el avance (Fz) primero en Z y luego en XY, o si no - en caso de haberse seleccionado, primero en XY y luego en Z - hacia el primer punto de contorno. Al mismo tiempo se efectúa una aproximación hacia la profundidad (P). En caso de haberse seleccionado. será considerada la compensación del radio de la herramienta.
- 7 Al final la herramienta es retrocedida en marcha rápida a la superficie de seguridad (Zs).

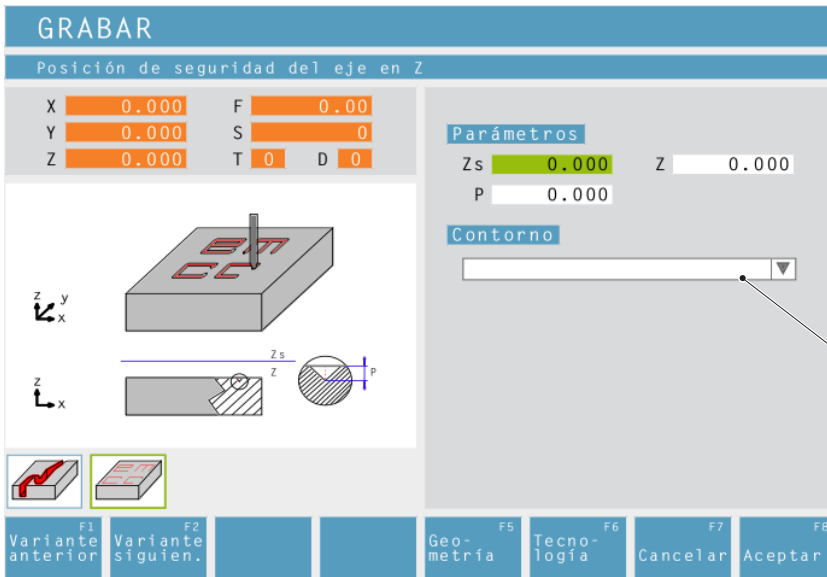

Grabar

Variante anterior Variante siguien.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguien.".

Contorno seleccionado

Geo-metría

Posición axial de seguridad en Z (Zs)

Valor de coordenada de la pieza de trabajo en Z (Z)

Profundidad (P)

Contorno

Seleccione un contorno previamente definido en la lista de selección.

Nota:

Seleccione un punto inicial fuera del contorno (antes del primer punto de contorno).

Tecno-logía

 
Además, introduzca todos los datos tecnológicos necesarios (número de herramienta, sentido de giro, avance, velocidad de rotación de broca).



Fresado de texto, punto



Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguien.".



Introducir el texto

Introducir el texto de una sola línea y un máximo de 25 caracteres

Tipo de letra

Seleccionar entre los tipos de letras definidos en la modalidad CAD para fresado de textos.

Coordenadas (X, Y)

Coordenadas del punto inicial

Altura del texto (H)

Ancho del texto (B)

Distancia hacia el eje x' (D)

Angulo de giro por punto de anclaje (α)

Posición del texto:


Alineación del texto (véase gráfico de entradas)

Altura de inicio (Z)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Profundidad (P)

Posición del texto:

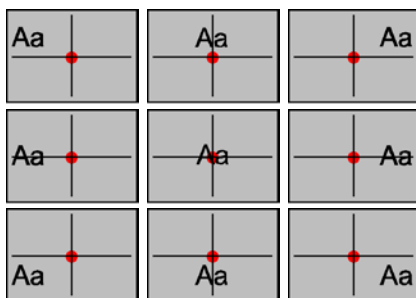

Avance en Z (Fz)

Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)

FRESADO DE TEXTO LINEA

Entrada de texto

X	0.000	F	0.00		
Y	0.000	S	0		
Z	0.000	T	0	D	0

Texto

text123_

Albertus Extra Bold

Posición

X1	0.000	Y1	0.000
X2	0.000	Y2	0.000
H	0.000	B	0.000
D	0.000	α	0.000
Z	0.000	Aa	
Zs	0.000	P	0.000

F1 Variante anterior
F2 Variante siguien.
F3 Insertar element.
F5 Geo-metría
F6 Tecno-logía
F7 Cancelar
F8 Aceptar

Fresado de texto, línea

Variante anterior Variante siguien.

Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguien."

Geo-metría

Introducir el texto

Introducir el texto de una sola línea y un máximo de 25 caracteres

Letra

Seleccionar el tipo y el tamaño de letra

Coordenadas (X1, Y1)

Coordenadas del punto inicial

Coordenadas (X2, Y2)

Coordenadas del punto final

Altura del texto (H)

Ancho del texto (B)

Distancia hacia el eje x' (D)


Angulo de giro por punto de anclaje (α)

Altura de inicio (Z)

Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Profundidad (P)

Posición del texto:

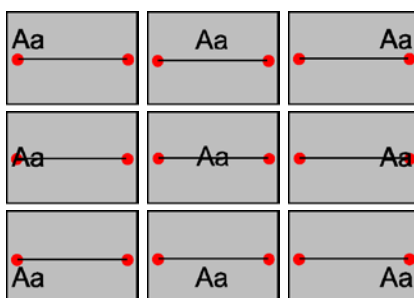


Tecno-logía



Avance en Z (Fz)

Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)

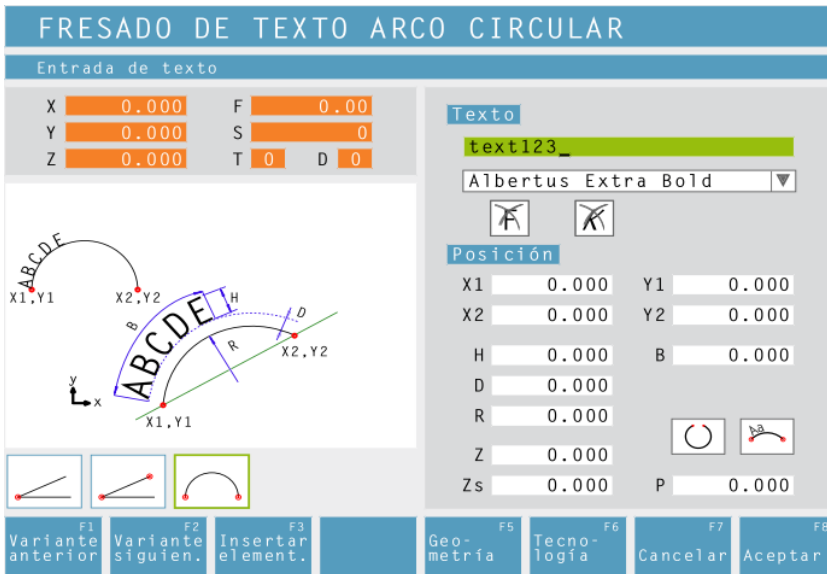

Fresado de texto, arco circular



Selección del ciclo desde el grupo de ciclos mediante las teclas " Variante anterior" y "Variante siguien.".



Introducir el texto

Introducir el texto de una sola línea y un máximo de 25 caracteres

Letra

Seleccionar el tipo y el tamaño de letra

Coordenadas (X1, Y1)

Coordenadas del punto inicial

Coordenadas (X2, Y2)

Coordenadas del punto final

Altura del texto (H)

Ancho del texto (B)

Distancia hacia el eje x' (D)

Radio del círculo (R)

 
Angulo de giro por punto de anclaje (α)

Altura de inicio (Z)


Posición de seguridad del eje en Z (Zs)

Profundidad (P)

Forma de arco:




Posición del texto:

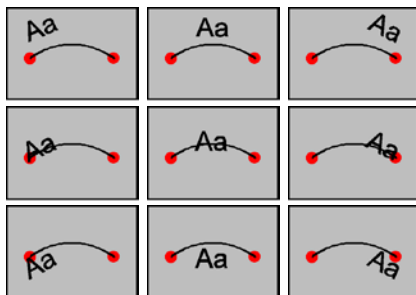

Avance en Z (Fz)

Refrigerante

ON (conectar) / OFF (desconectar)

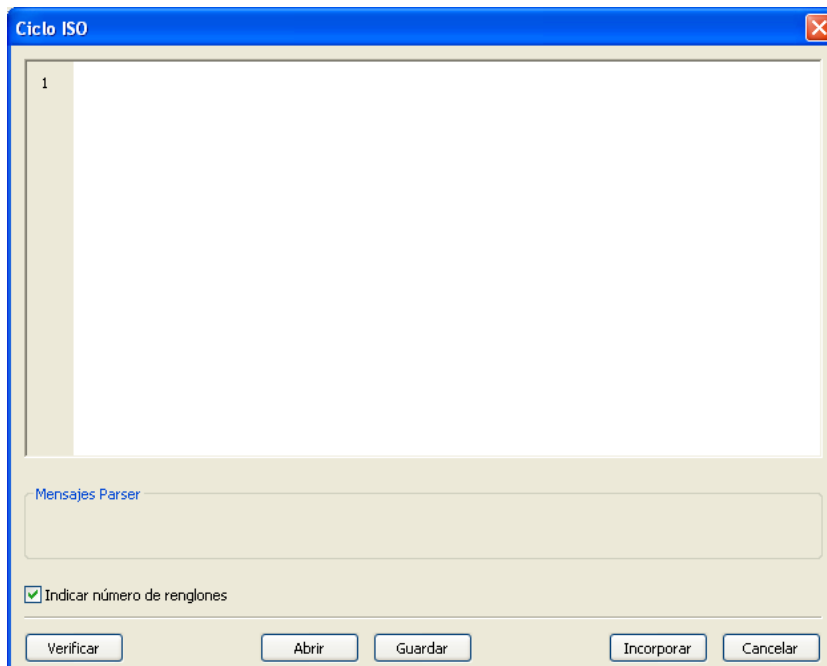

Ciclo ISO

Este ciclo sirve para la programación limitada de códigos DIN/ISO.

En el botón "Revisar" se puede realizar un control sintáctico.

Con el botón "Abrir" puede incluir un Código ISO "foráneo". El botón "Guardar" sirve para almacenar el código ISO en un archivador de libre selección. El botón "Aceptar" sirve para incorporar el código ISO en la lista de ciclos.

Resumen de comandos M

COMANDO	SIGNIFICADO
M0	Parada programada
M1	Parada opcional
M2	Fin de programa
M3	Broca ACTIVADA en el sentido de las agujas de reloj
M4	Broca ACTIVADA en el sentido contrario de las agujas de reloj
M5	Broca DESACTIVADA
M6	Cambio de herramienta
M7	Lubricación mínima ACTIVADA
M8	Refrigerante ACTIVADO
M9	Refrigerante DESACTIVADO, lubricación mínima DESACTIVADA
M10	Freno de broca ACTIVADO
M11	Freno de broca DESACTIVADO
M25	Medio de sujeción ABIERTO
M26	Medio de sujeción CERRADO
M27	Girar aparato divisor
M30	Fin de programa principal
M70	Posicionar broca regulada por posición
M71	Soplado ACTIVADO
M72	Soplado DESACTIVADO

Resumen de comandos G

COMANDO	SIGNIFICADO	FORMATO
G0	Marcha rápida	G0 X... Y... Z...
G1	Interpolación lineal	G1 X... Y... Z...
G2	Interpolación circular en el sentido de las agujas de reloj	G2 X... Y... Z... I... J... K... G2 X... Y... Z... R...
G3	Interpolación circular en el sentido contrario de las agujas del reloj	G3 X... Y... Z... I... J... K... G3 X... Y... Z... R...
G4	Tiempo de parada (en segundos)	G4 F...
G33	Roscar	G33 X... Y... Z... Subida L
G40	Desactivación de corrección de radio de herramienta	G40
G41	Corrección de radio de herramienta izquierda	G41
G42	Corrección de radio de herramienta derecha	G42
G60	Parada de precisión fina	G60
G64	Funcionamiento continuo	G64
G94	Avance por minuto	G94
G95	Avance de rotación	G95
G96	Velocidad de corte constante	G96
G97	Velocidad de rotación constante	G97

I, J, K Centro del círculo en coordenadas cartesianas, en relación al punto inicial.

R=+ Ángulo inferior o igual a 180°.

R=- Ángulo superior a 180°.

Otros comandos

COMANDO	SIGNIFICADO	FORMATO
T	Selección de herramienta	T...
D	Selección de cuchilla	D...
S	Velocidad de rotación de broca o velocidad de corte constante	S...
F	Avance	F...

Trans.
Coord.

Transformación d. coordenadas

El grupo de ciclos "Transformación de coordenadas" sirve para el decalaje del punto cero (NPV) del punto cero de la pieza (W), así como reflejar y rotar. Existen las siguientes posibilidades:

ABSOLUTO DECALAJE DE ORIGEN P 7

Definición por coordenadas absolutas

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Parámetros

X	0.000
Y	0.000
Z	0.000

Variantes: Variante anterior, Variante siguien., Cancelar, Aceptar

NPV absoluto



Coordenadas (X, Y, Z)
Decalaje absoluto del punto cero de la pieza (W):

- X...NPV absoluto en dirección del eje X
- Y...NPV absoluto en dirección del eje Y
- Z...NPV absoluto en dirección del eje Z

INCREMENTAL DECALAJE DE ORIGEN P 7

Definición por coordenadas incrementales

X	-110.000	F	0.00
Y	10.000	S	0
Z	55.000	T	0
		D	1

Parámetros

Δx	0.000
Δy	0.000
Δz	0.000


Variantes: Variante anterior, Variante siguien., Cancelar, Aceptar

NPV incremental



Coordenadas (Δx , Δy , Δz)
Decalaje incremental del punto cero de la pieza (W):

- Δx ...NPV incremental en dirección del eje X
- Δy ...NPV incremental en dirección del eje Y
- Δz ...NPV incremental en dirección del eje Z

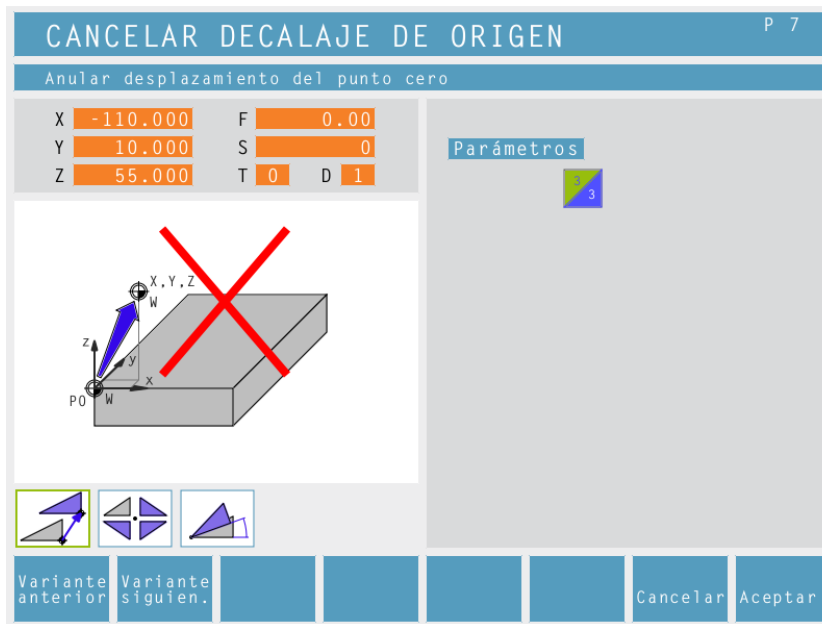
**Cancelar NPV**

El decalaje del punto cero de la pieza (W) será cancelado.


Advertencia:

 Para la fabricación de piezas únicas se suele emplear la variante de aplicar punto de referencia (véase capítulo F Aplicar punto de referencia).





Simulación

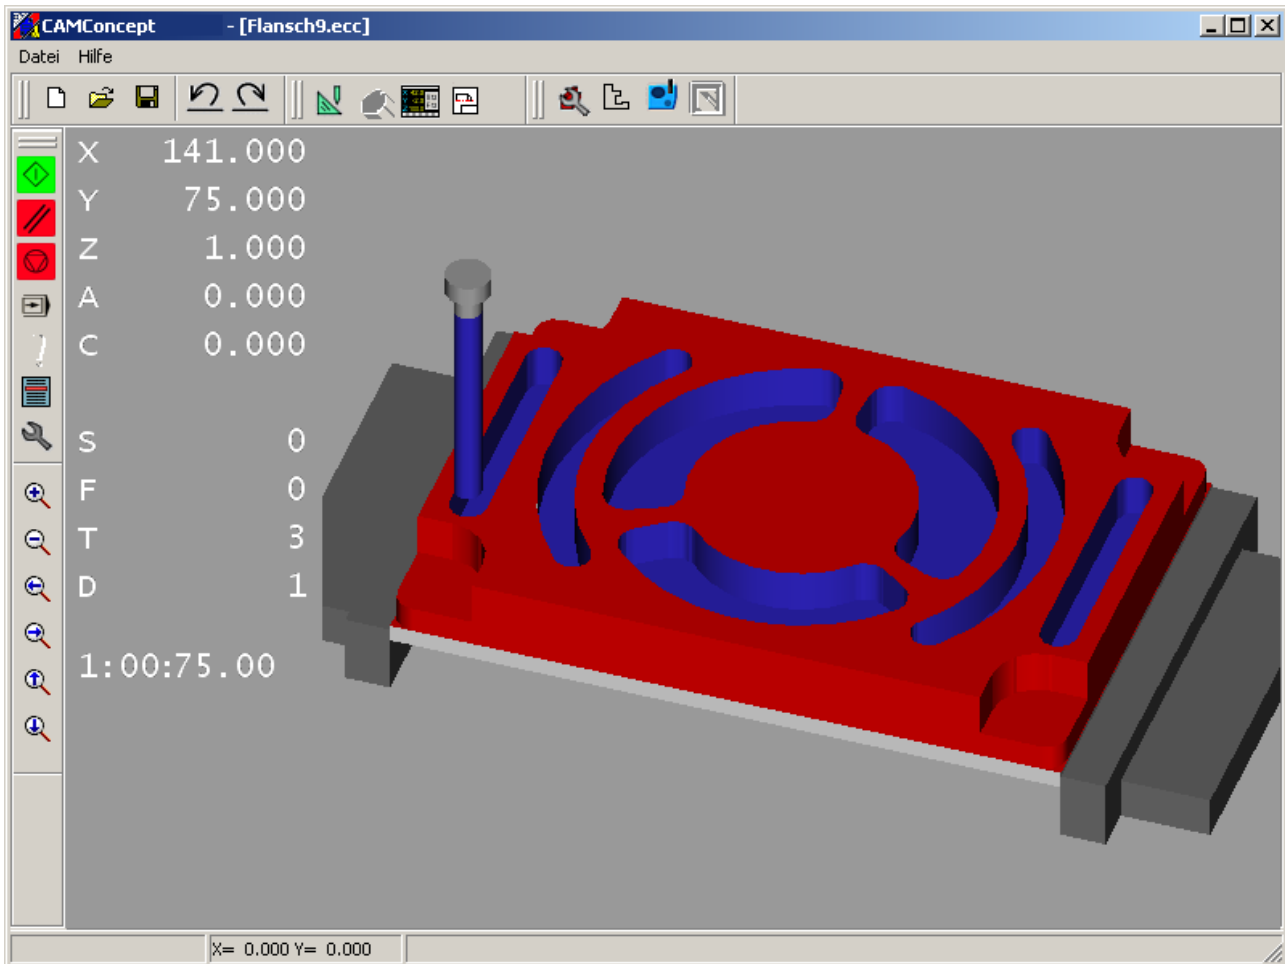

Ventana de simulación CAM-Concept

En la ventana de simulación se representa el mecanizado de la pieza.

Adicionalmente a la ventana de simulación aparecerán indicados los actuales avances, revoluciones del husillo, nombre y valores de posición de la herramienta.

El tiempo de mecanizado será indicado en horas :minutos :segundos .centésima de segundo.

Los mensajes de error también aparecerán aquí, p.ej. advertencia de colisión.

Nota:

Por medio del Generador de Herramientas 3D (3D-ToolGenerator) Ud. podrá modificar herramientas existentes o crear nuevas (véase el capítulo Generador de Herramientas 3D / 3D-ToolGenerator)





Simulación Inicio (start) CN

Mediante este símbolo se inicia la simulación. A fin de que la simulación pueda iniciarse debe estar abierto un proyecto CAMConcept. El nombre de archivo del proyecto CAMConcept actualmente abierto viene indicado en la mitad superior de la ventana de simulación (p.ej.: brida9.ecc).



Simulación reposición (reset) CN

Mediante este símbolo se interrumpe la simulación y el programa CNC y será repuesto a su estado de origen.




Simulación parada (stop) CN

Mediante este símbolo se detiene la simulación y el programa CNC. La simulación podrá continuarse con el símbolo "Inicio (start) CN".



Simulación bloque individual ON / OFF

Mediante este símbolo la simulación se detendrá después de cada bloque. Puede continuarse respectivamente la simulación con el símbolo "Inicio (start) CN".

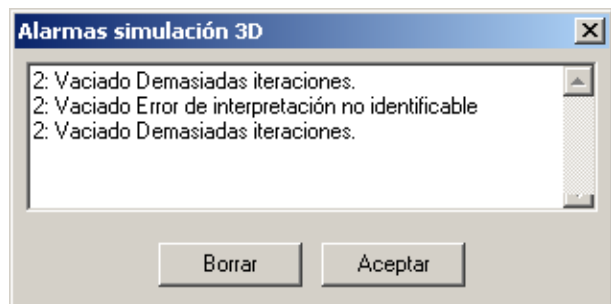


Alarmas de la simulación 3 D

El símbolo señala que CAMConcept ha detectado uno o más errores en la suimulación 3D. Pulse el símbolo y se abrirá la ventana de alarmas. En la ventana de alarmas vienen listadas los mensajes de alarma.

Mediante "Borrar" las alarmas serán contestadas y borradas.

Mediante "Aceptar" las alarmas serán confirmadas y permanecerán archivadas en la lista de alarmas.

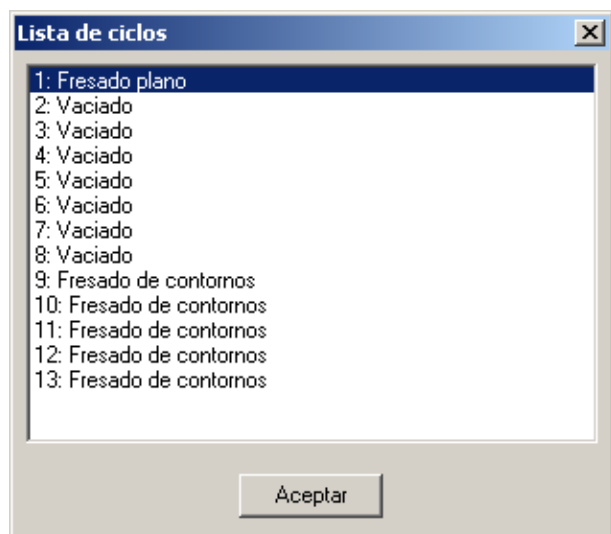


Lista de ciclos

Tras la selección del símbolo aparece la ventana con la lista de ciclos. Vendrán indicados todos los ciclos definidos de un proyecto. El ciclo procesado actualmente aparece enmarcado.



Ajustes simulación 3D

Tras la selección del símbolo aparece la ventana para ajustar las propiedades de simulación.

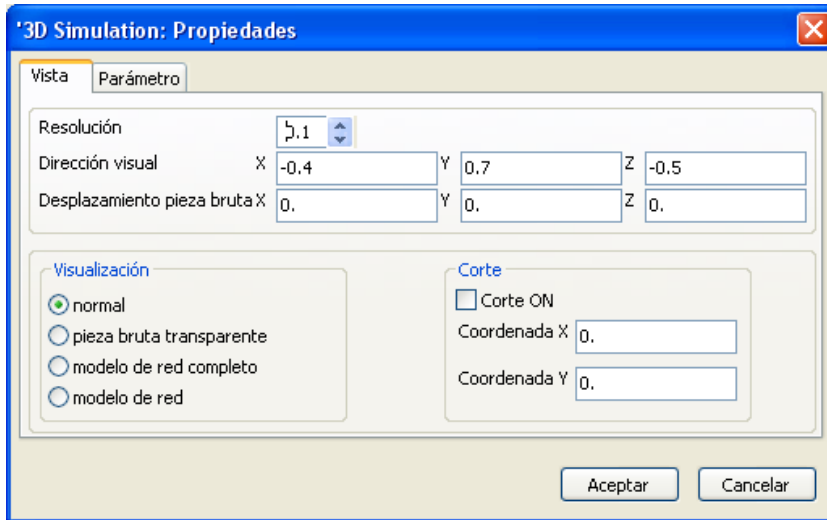

En la plantilla "Ver" Ud. podrá efectuar los siguientes ajustes:


Resolución global:

Podrán seleccionarse valores de 0.01 a 0.3. Cuanto más fina la resolución, tanto más exacta será la estructura de la imagen 3D.


Dirección visual:

Mediante la dirección visual puede predefinirse la vista inicial sobre la pieza bruta. Pero la dirección visual puede cambiarse también durante la simulación mediante el ratón.


Tipo de visualización:

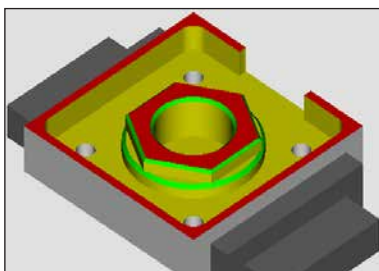


• Visualización normal

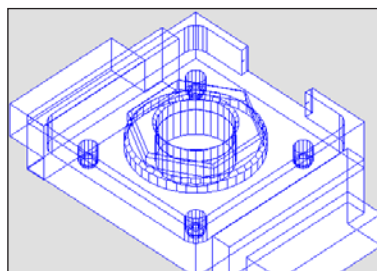

• Modelo de red completo

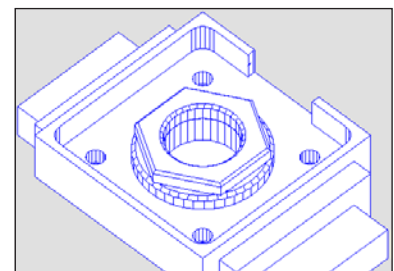

• Modelo de red

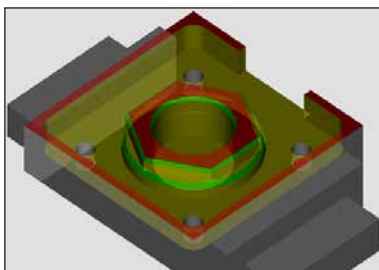


• Pieza bruta transparente


Sección:

La vista seccional permite observar procesos normalmente tapados.

La posición de la superficie seccional se define introduciendo coordenadas. Para lograr la visualización de la vista seccional, la simulación debe reiniciarse.

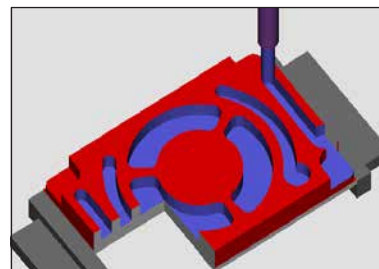

Vista seccional

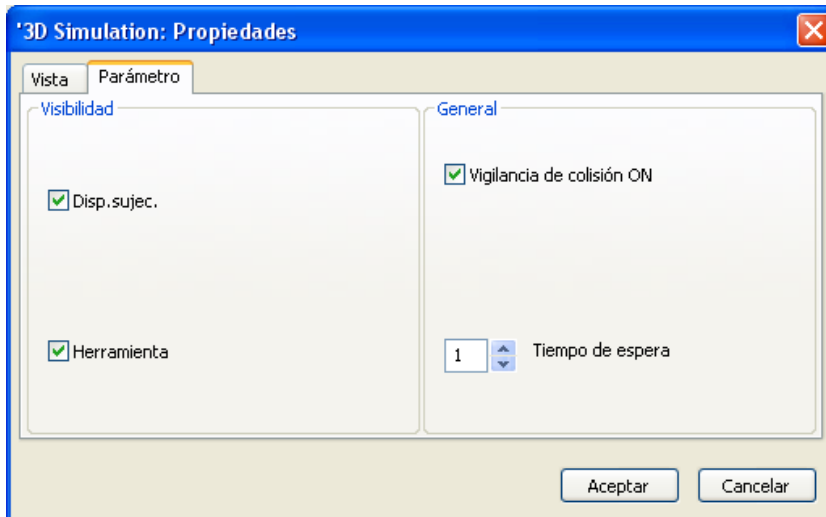

En la plantilla "Parámetros" podrán efectuarse los siguientes ajustes

Visibilidad

- Dispositivo de sujeción visible / invisible
- Herramientas visibles / invisibles

General

- ON / OFF de la inspección de colisión
- Ciclos de espera 0-99

Inspección de colisión

En la inspección de colisión serán vigiladas las siguientes situaciones:

- Contactos entre la herramienta y el dispositivo de sujeción. Si la visualización del dispositivo de sujeción estuviese apagada, no se inspeccionarán las colisiones con este dispositivo.
- Contactos entre las partes no cortantes de la herramienta con la pieza a mecanizar o con el dispositivo de sujeción.

En caso de una colisión se indicará el tipo de colisión y la simulación será interrumpida.

Ciclos de espera

Con los ciclos de espera puede ralentizarse la simulación. Un ciclo de espera es el tiempo libremente definible que debe transcurrir entre dos movimientos de la herramienta. El ciclo de espera se define en valores entre 0 y 99.

Cuanto mayor sea el ciclo de espera, tanto más durará la simulación.

Comandos de Zoom para la simulación

La barra de navegación permite aumentar la distancia focal y desplazar la imagen simulada.



Ampliar

Tras seleccionar este símbolo se amplía la visualización por un grado.



Reducir

Tras seleccionar este símbolo se reduce la visualización por un grado.



Para ampliar o reducir la imagen simulada de forma continua, pulse "Ctrl" + botón izquierdo del ratón + movimiento del ratón hacia arriba o abajo.



Desplazar

Tras seleccionar el símbolo la visualización será desplazada paso por paso.

Para desplazar la imagen simulada de forma continua, pulse el botón derecho del ratón + mueva el ratón hacia la dirección deseada.




Rotar

La imagen simulada puede ser rotada en un solo plano libremente y en cualquier momento manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Para movimientos sobre el eje Z pulse "Shift" + botón izquierdo del ratón + movimiento del ratón hacia la derecha o izquierda.



Modelación de htas. con el Generador de htas.3D

Por medio del Generador de Herramientas 3D (3D-ToolGenerator) Ud. podrá modificar herramientas existentes o crear nuevas.

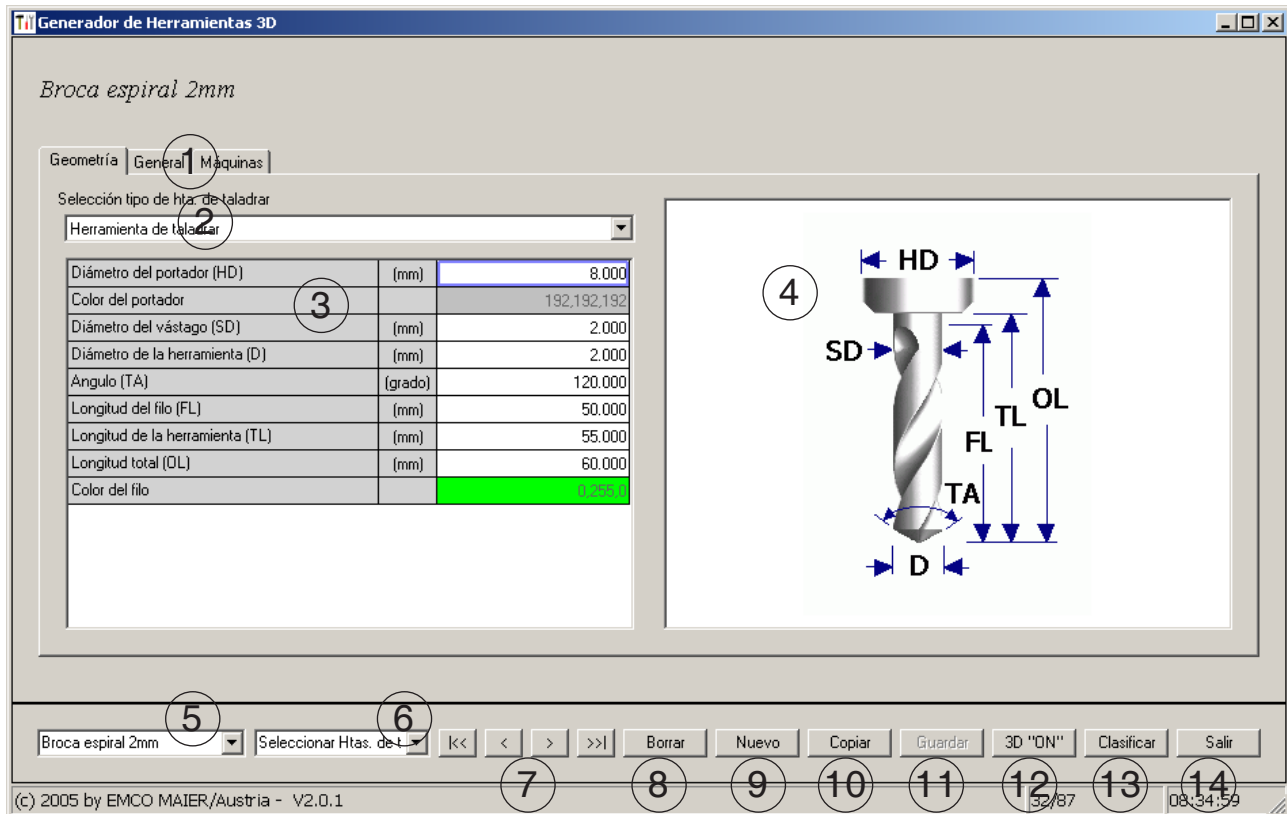


- 1 Plantillas para "Geometría", "General" y "Máquinas" en htas. de taladrar y fresar así como "Placa", "Portahtas.", "General" y "Máquinas" en htas. de torneado
- 2 Selección del tipo de herramientas
- 3 Esta ventana permite introducir medidas de herramientas
- 4 Asistencia gráfica para la medición de herramientas
- 5 Selección de herramientas dentro del tipo de herramienta elegido.
- 6 Selección de tipos de herramientas (aquí: sólo Htas.de taladrar). Las "Htas. de torneado", "Htas. de fresar" y "Htas. de taladrar" limitan la selección de herramientas dentro del respectivo tipo de herramienta (aquí: serán listadas sólo las Htas. de taladrar). "Todas" en cambio no limita la selección.

- 7 Botón para hojear rápidamente entre las herramientas
 - ir a la primera herramienta del grupo
 - ir a la última herramienta del grupo
 - avanzar por una herramienta dentro del grupo
 - retroceder por una herramienta dentro del grupo
- 8 Botón para borrar herramientas
- 9 Botón para crear nuevas herramientas
- 10 Botón para copiar herramientas
- 11 Botón para guardar las modificaciones
- 12 Botón para la visualización 3D
- 13 Botón para clasificar y ordenar
- 14 Botón para finalizar el Generador de Herramientas 3DView.


Crear una herramienta nueva

- Poner la selección para los tipos de herramientas en "Seleccionar todas".
- Pulsar el botón para crear nuevas herramientas.
- Seleccionar el nombre y el tipo de herramienta así como el sistema de medidas.

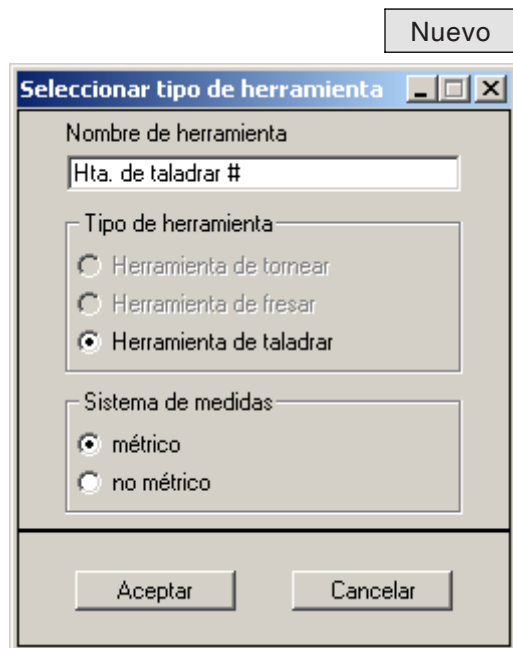

Aceptar

- Confirmar las entradas de datos con "Aceptar".

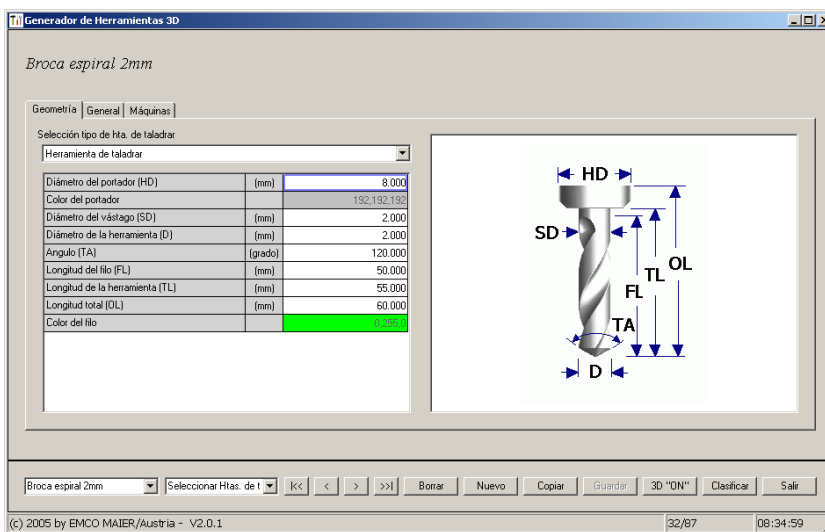

Guardar

- Defina todas las medidas de herramienta.
- Defina todos los colores de herramienta (véase "Seleccionar color de herramienta").

- Confirmar todas las entradas de datos con "Guardar".

Copiar herramienta

- Llamar a pantalla la herramienta a copiar.
- Pulsar el botón para copiar herramientas.
- Introducir un nuevo nombre de herramienta.
- Confirmar las entradas de datos con "Guardar".


Copiar

Modificar herramienta existente

- Llamar a pantalla la herramienta a modificar.
- Modificar los valores
- Confirmar las entradas de datos con "Guardar".

Guardar

Seleccionar color de herramienta

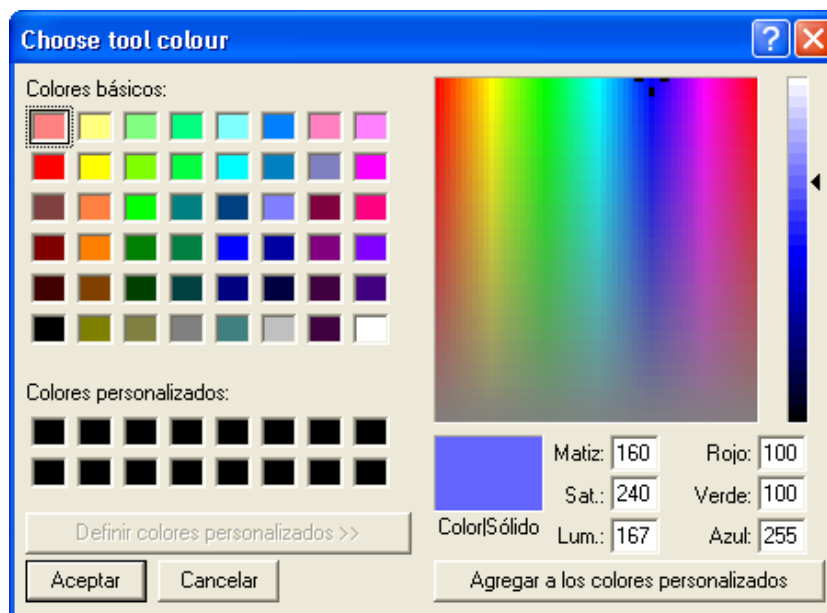



- Haga un doble-clic con el puntero del ratón en el casillero colorido del color de herramienta. Aparecerá la ventana "Seleccionar color de herramienta".
- Seleccionar el color deseado.

Aceptar


- Confirmar las entradas de datos con "Aceptar".

Visualizar herramienta


- Pulsar el botón para la visualización 3D

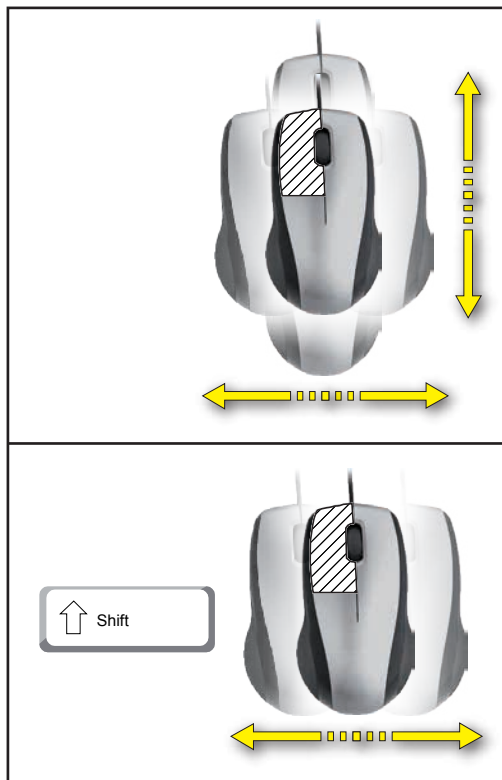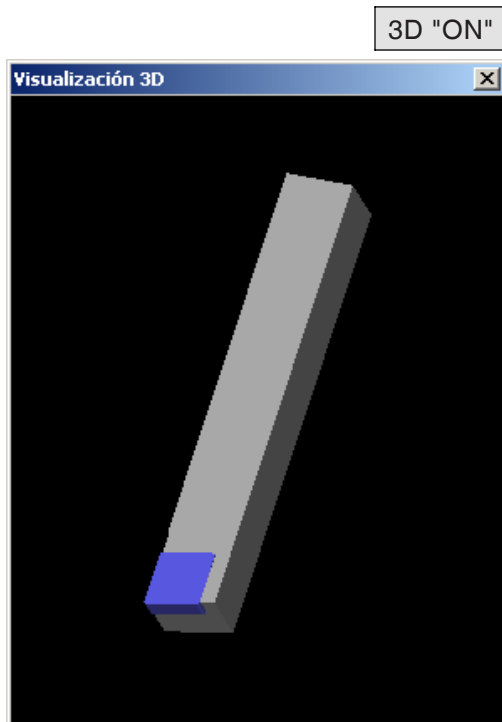

Rotar imagen

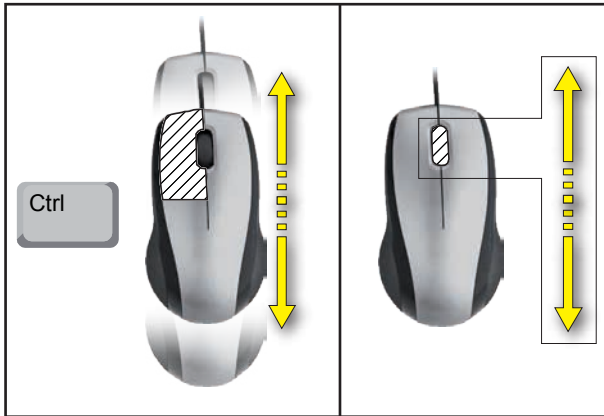

Función de Zoom

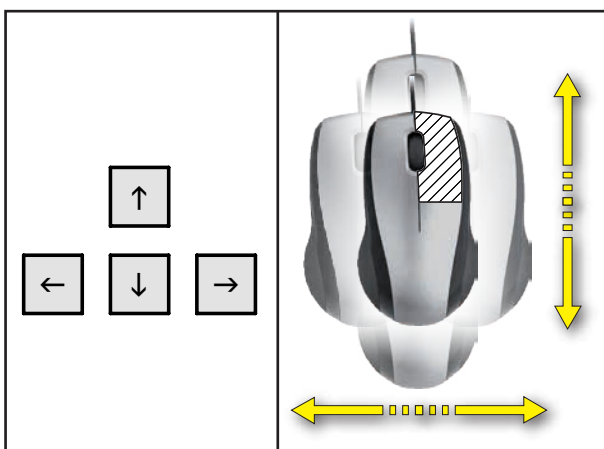


Desplazar

Función de clasificar y ordenar

La secuencia de clasificación permite la visualización de las herramientas según el orden de los diferentes tipos de herramienta. Cada vez que se modifique la secuencia de clasificación, la selección de herramientas será actualizada.




- Pulsar el botón para clasificar y ordenar.

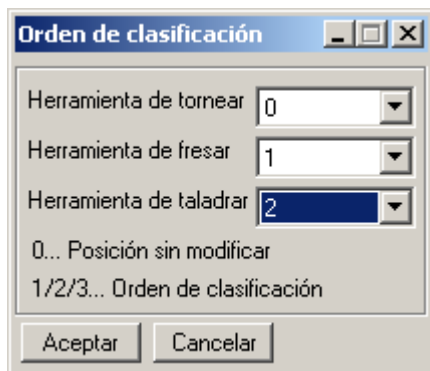

- Generar una nueva secuencia de clasificación.


- Confirmar las entradas de datos con "Aceptar".

 F: Comandos NC



Modo NC

Haciendo clic en el icono de conmutación "NC" se activan los iconos de comandos NC. El modo NC está activo hasta que se cambia de nuevo a CAD, CAM o AV.

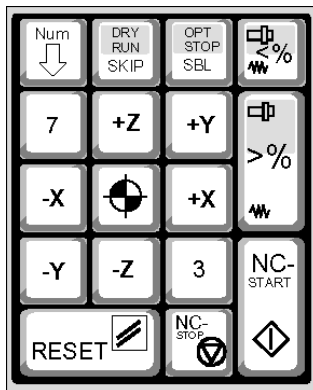

Las funciones de máquina en el teclado numérico solo están activas si bloq. NUM está activo. Se pueden utilizar tanto los iconos de CAMConcept como las teclas del teclado numérico para seleccionar las funciones.

Funciones de teclado en el teclado numérico




= SBL



= OPT STOP

Sólo para estaciones de trabajo de programación:

Ajustes del teclado numérico en EmConfig

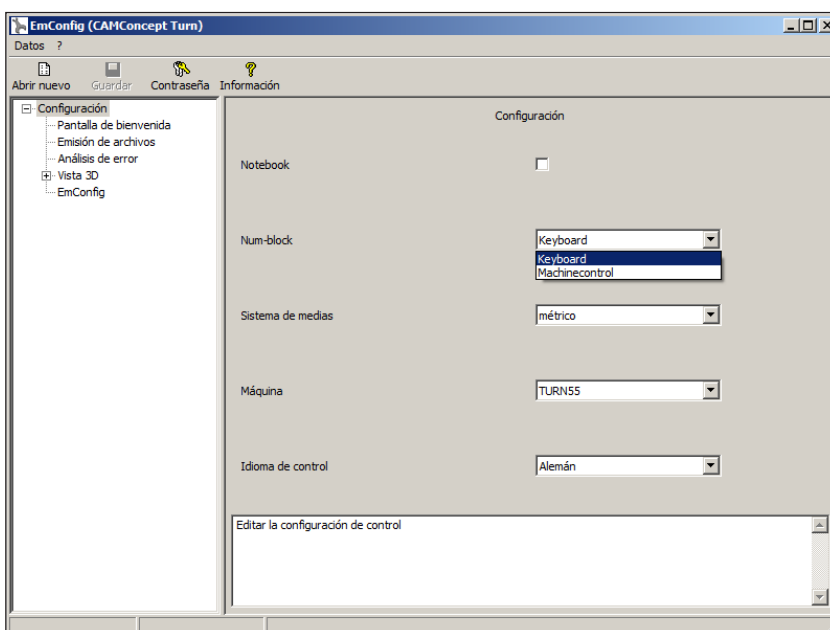


Ajustes del teclado numérico

Teclado

Funcionalidad estándar de Windows para teclado numérico entero.

Control de la máquina

Permite Num-Lock para cambiar entre teclado y machinefunction en teclas numéricas.

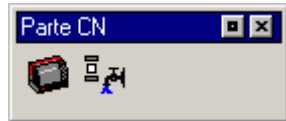


Parte NC



Proceso del programa NC

Distribución de pantalla de la parte NC

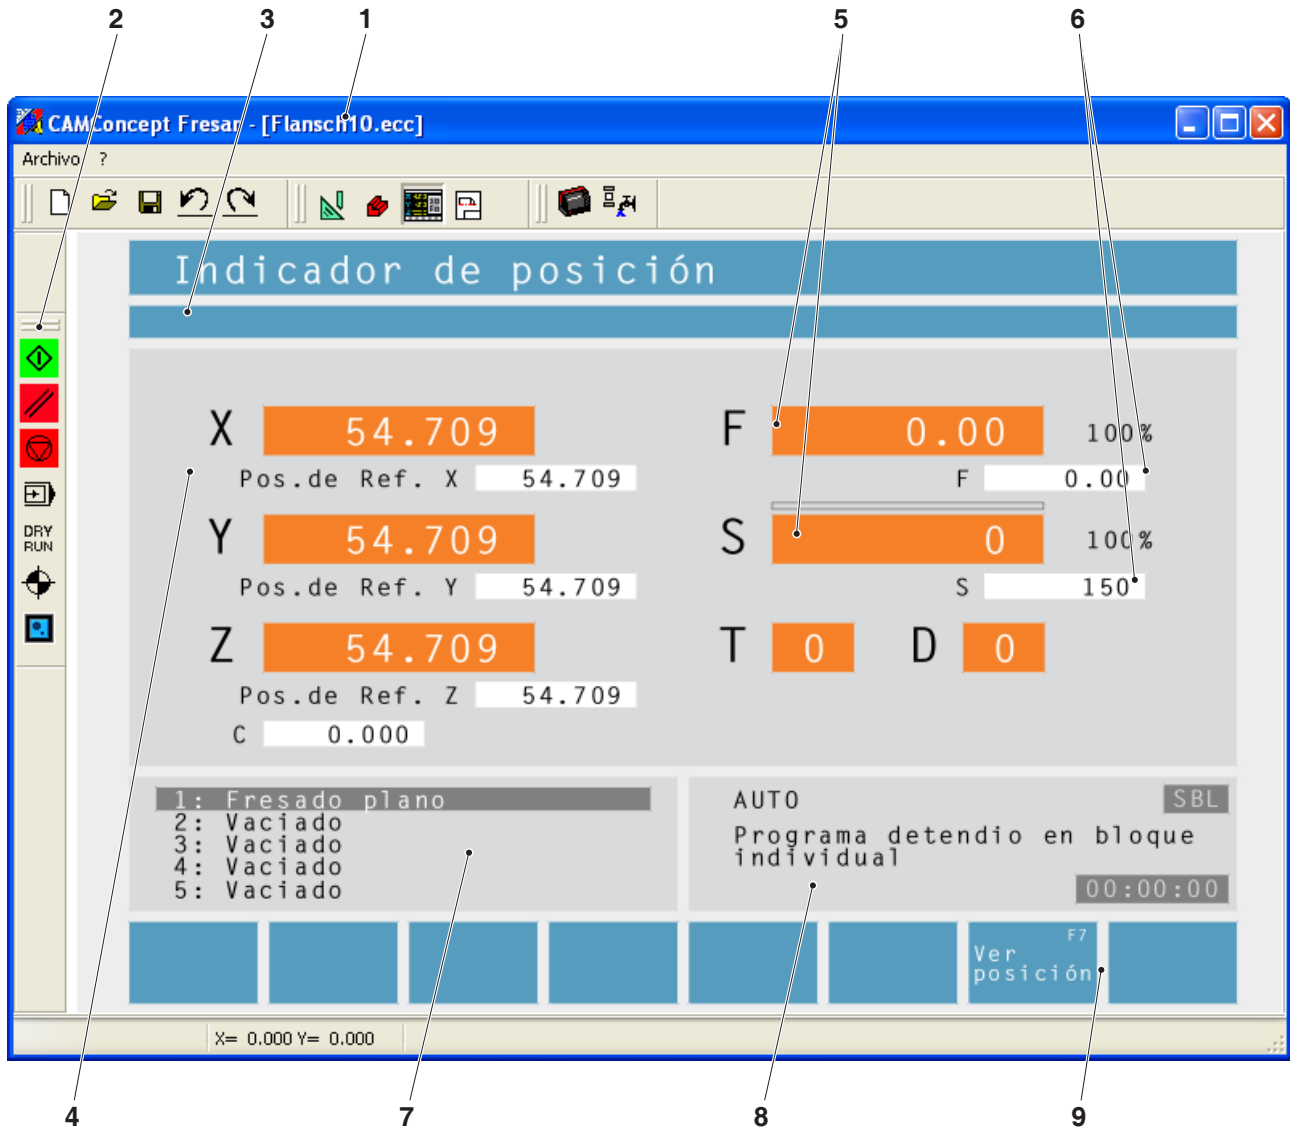

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Project name 2 Commands for program processing 3 Alarm and message line 4 NC position displays; technology data 5 Display for the current value of feed rate or spindle speed 6 Display for the programmed value of feed rate or spindle speed | <ul style="list-style-type: none"> 7 Cycle list
The defined cycles of a project are displayed. The cycle being machined at the moment is displayed in a shaded frame. 8 Status display; display of the operating modes 9 Soft keys to switch between the reference position display and the path-to-go display or to set the block scan. |
|---|---|



Inicio del CN (start)

Mediante este símbolo se cambia de la función "JOG" a la modalidad "AUTO" y la ejecución del programa será iniciada. A fin de que pueda iniciarse el programa, debe estar abierto un proyecto de CAMConcept-Projekt. El nombre de archivo del proyecto actualmente abierto viene indicado en la mitad superior de la ventana de simulación (p.ej. : brida9.ecc).



Reposición del CN (reset)

Mediante este símbolo se cambia de la función "AUTO" a la modalidad "JOG" y la ejecución del programa será interrumpida, devolviéndolo a su estado de origen.



Parada del CN (stop)

Mediante este símbolo la ejecución del programa será detenida. La simulación podrá continuarse con el símbolo "Inicio del CN".
En la parada transitoria Ud. podrá efectuar diversas modificaciones manualmente (p.ej. por medio de los comandos periféricos).



ON / OFF bloque individual

Mediante este símbolo la ejecución del programa CN será detenida después de cada bloque. Podrá continuarse respectivamente el programa CN con el símbolo "Inicio del CN".



Si está activo el bloque individual, en la ventana de simulación aparecerá el texto "SBL" (=SingleBlock).



Ensayo en seco (dryrun)

Mediante este símbolo se pasa al estado de Pasada de Prueba. Al iniciar el programa CN el husillo principal no será conectado y los carros serán desplazados con una velocidad fija de avance

Efectúe la pasada de prueba únicamente sin pieza a mecanizar.



Si la pasada de prueba está activa, en la ventana de simulación aparecerá el texto "DRY".



Referenciar la máquina

Mediante este símbolo será tocado el punto de referencia de la máquina.

Avance de bloque

En el avance de bloque se pueden omitir ciclos en la ejecución del programa.

 
Omitir ciclos en el avance de bloque

- Pulsar la tecla programable.
- Seleccione con las teclas de cursor el ciclo a partir del cual debe continuar el programa NC.
- Pulsar la tecla programable. Espere hasta que CAMConcept haya calculado el programa que haya quedado. Pulse "Inicio NC" en cuanto CAMConcept lo solicite en el indicador de estado. Los ciclos omitidos no se ejecutan.

Avance
secuenc.



Avance
bloque
Inicio



Periferie

Las funciones periféricas sirven para conectar y desconectar los respectivos accesorios de la máquina.

Dependiendo de la instalación, varía el número y el tipo de funciones periféricas indicadas que quedan a disposición. Las funciones no disponibles se representan en un marco con fondo gris.



Husillo, izquierda

Mediante este símbolo se conecta el husillo principal con rotación hacia la izquierda.



 
Husillo, parada (stop)

Mediante este símbolo se desconecta el husillo principal.



Husillo, derecha

Mediante este símbolo se conecta el husillo principal con rotación hacia la derecha.




Abrir/cerrar el dispositivo de sujeción

Mediante estos símbolos se abre o cierra el dispositivo de sujeción. Tenga en cuenta que estas funciones en el dispositivo de sujeción pueden efectuarse únicamente con la puerta abierta.



ON / OFF dispositivo de purga por soplado

 Mediante este símbolo se conecta el dispositivo de soplado por 3 segundos.



Abrir / cerrar puerta automática

Mediante estos símbolos se abre o cierra la puerta de la máquina.

Tenga en cuenta que cualquier función en el dispositivo de sujeción sólo podrá efectuarse con la puerta abierta.



 
ON / OFF refrigerante

Mediante este símbolo se conecta y desconecta la bomba de refrigerante.




Herramienta siguiente

Con este icono, el tambor de herramientas gira a la siguiente herramienta. Con la combinación de teclas ALT + K también se puede ejecutar este comando.



ON / OFF accionamientos auxiliares

Mediante estos símbolos se conectan o desconectan los accionamientos auxiliares.

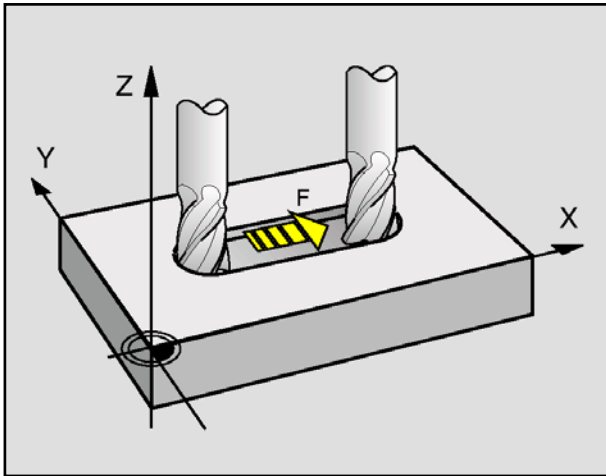

Avance F [mm/min]

El avance F es la velocidad en mm/min (pies/min) con la que se mueve el punto medio de la herramienta en su recorrido. El avance máximo puede ser diferente para cada eje de máquina y está especificado por los parámetros de máquina.

Entrada

- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para el avance.
- Introducir el valor de avance deseado.
- Pulse la tecla de entrada. El valor deseado se muestra automáticamente en la visualización para el valor programado.

Marcha rápida

Para la marcha rápida introduzca F99999. Al transferir los datos (INTRO) el valor se corrige en el avance de marcha rápida de la máquina actual.

Variación del avance

El valor de avance F programado corresponde al 100 %.



Con estas teclas o con la anulación de avance se puede modificar el valor de avance F ajustado en %.




Margen de ajuste:

0% hasta 120% del avance programado.

Ahora se muestra solo el porcentaje modificado, y no el valor real resultante.

En la marcha rápida no se sobrepasa el 100%.

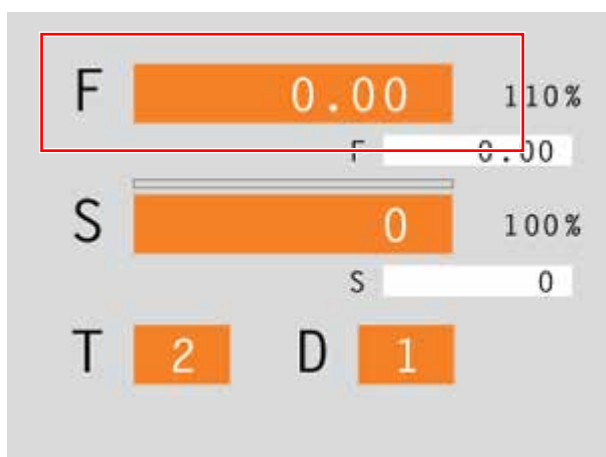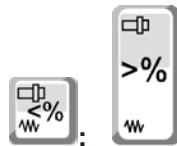

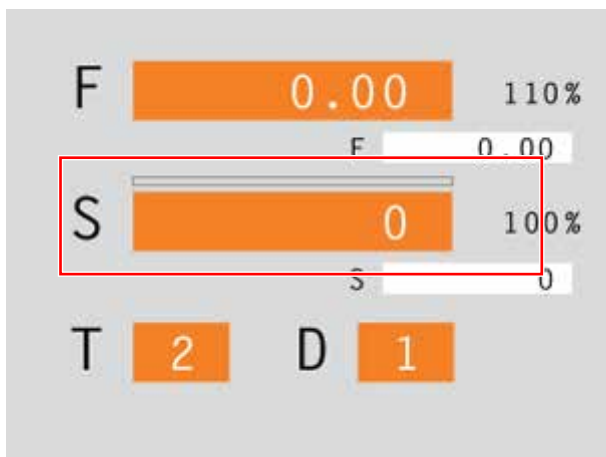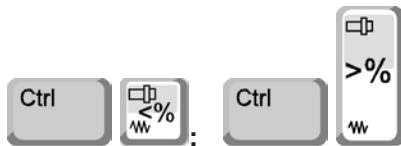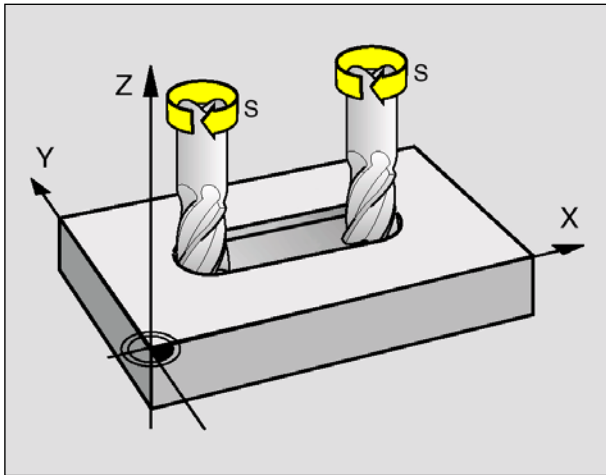

Velocidad de rotación de la broca S [RPM]

La velocidad de rotación de la broca S se indica en revoluciones por minuto (1/min).

Entrada

- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para la velocidad de rotación de la broca.
- Introducir la velocidad de rotación deseada.
- Pulse la tecla de entrada. El valor deseado se muestra automáticamente en la visualización para el valor programado.

Corrección de la velocidad de rotación de la broca

La velocidad de rotación de la broca S que usted ha programado corresponde al 100%. Con esta combinación de teclas o con la anulación de la velocidad de rotación se puede modificar el valor de la rotación de la broca S ajustado en %.

Margen de ajuste:

50% hasta 120% de la velocidad de rotación de la broca programada.

Ahora se muestra solo el porcentaje modificado, y no el valor real resultante.

X

20

Ir a la
posición

X Y Z

Enter
↵

X Y Z

Resta-
blecer

T

3

D

2

Nota:

Con el número de cuchilla 0 no se considera ningún desplazamiento de herramienta.

Desplazar ejes de coordenadas**Ejemplo:** Desplazar eje X a la posición 20

- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para el eje a desplazar.
- Introducir el valor de coordenadas deseado.
- Pulse la tecla programable para que el eje se desplace con el avance ajustado.

Establecer/Restablecer punto de referencia**Establecer punto de referencia**

- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para el eje deseado.
- Introducir el valor de referencia deseado.
- Pulse la tecla de entrada.
- CAMConcept abre un campo de diálogo. Confirme la consulta con la tecla de entrada.

 
Restablecer punto de referencia

- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para el eje deseado.
- Pulse la tecla programable para restablecer un punto de referencia previamente establecido al punto cero de la máquina.

Cambiar herramienta**Ejemplo:** Marcar la herramienta 3 con la cuchilla 2

- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para el número de herramienta.
- Introducir el número de la herramienta deseada (3).
- Pulse "Intro" para cambiar la herramienta.
- Seleccionar con la tecla el campo de entrada para el número de cuchilla.
- Introducir el número de la cuchilla deseada (2).
- Pulse "Intro" para que CAMConcept considere la cuchilla 2 deseada.

G: Programación de operaciones




Programación de operaciones

The AV (= operations scheduling) command symbols are activated by clicking on the shift symbol "AV".

The operations scheduling mode will remain active until it is deselected with CAD, CAM or NC.



Los comandos de zoom se describen en el capítulo B.

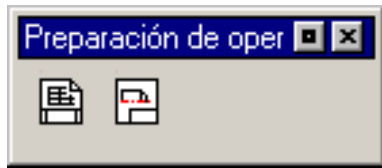

Programación de operaciones

Imprimir la tabla de herramientas

Tras haber seleccionado el símbolo Ud. podrá definir en la ventana de entrada de datos los registros para el casillero de textos.



Imprimir la tabla de herramientas

Denominación de la empresa Renglón 1:
Musterfirma

Denominación de la empresa Renglón 2:
Musterabteilung

Fecha: 15-11-06 Nombre: Mustermann Denominación: Flansch10

OK Cancelar

Ventana de entradas para el casillero de textos



Imprimir planos

Tras haber seleccionado el símbolo Ud. debe definir con el ratón el área de impresión. Ud. podrá definir en la ventana de entrada de datos los registros para el casillero de textos así como la escala.

Imprimir planos


Denominación de la empresa Renglón 1:
Musterfirma

Denominación de la empresa Renglón 2:
Musterabteilung

Escala: 1:1 Fecha: 15-11-06 Nombre: Mustermann Denominación: Flansch10

OK Cancelar

Ventana de entradas

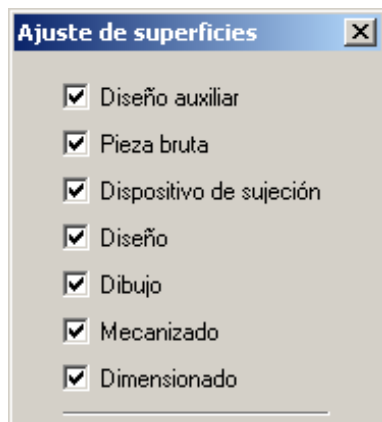

Ventana para ajustes de niveles

Configuración de superficies (capas)

Tras haber seleccionado el símbolo, en la ventana de selección Ud. podrá poner en visibles o invisibles aquellas superficies que desee representar.

H: Alarmas y Mensajes

Alarmas de máquina 6000 - 7999

Estas alarmas serán disparadas por las máquinas. Hay diferentes alarmas para las diferentes máquinas. Las alarmas 6000 - 6999 deben ser confirmadas, normalmente, con RESET. Las alarmas 7000 - 7999 son mensajes que, normalmente, desaparecen al terminar la situación que las dispara.

PC MILL 50 / 55 / 100 / 105 / 125 / 155 Concept MILL 55 / 105 / 155

6000: PARADA DE EMERGENCIA

Se pulsó la tecla PARADA DE EMERGENCIA. Elimine la situación de peligro y vuelva a arrancar la máquina y el software.

6001: PLC - EL TIEMPO DE CICLO SUPERA EL LÍMITE

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6002: PLC - NO HAY CARGADO NINGÚN PROGRAMA

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6003: PLC - NO EXISTE LA UNIDAD DE DATOS

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6004: PLC - FALLO DE LA MEMORIA RAM

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6005: MÓDULO FRENADO SOBRECIENTADO

Accionamiento principal fue frenado demasiado frecuentemente. Cambio del número de revoluciones dentro de breve tiempo. E4.2 activo

6006: SOBRECARGA RESISTENCIA DE FRENO

véase 6005

6007: CIRCUITO DE SEGURIDAD AVERIADO

Contactador del eje o accionamiento principal con máquina desconectada no desactivado. Conector quedó enganchado o error de contacto. E4.7 no estuvo activo durante la conexión

6008: FALTA PARTECIPANTE CAN

Comprobar el fusible o bien llamar al servicio de atención al cliente de EMCO.

6009: AVERÍA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD

Sistema motor paso a paso defectuoso.

El programa CNC en ejecución será interrumpido, los accionamientos auxiliares se pararán, se perderá la posición de referencia.

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6010: ACCIONAMIENTO DEL EJE X NO PREPARADO

La tarjeta del motor paso a paso es defectuosa o está demasiado caliente, un fusible o el cableado es defectuoso.

El programa en ejecución será parado, los accionamientos auxiliares se desconectarán, se perderá la posición de referencia.

Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6011: ACCIONAMIENTO DEL EJE Y NO PREPARADO

ver alarma 6010.

6012: ACCIONAMIENTO DEL EJE Z NO PREPARADO

ver alarma 6010.

6013: ACCIONAMIENTO PRINCIPAL NO PREPARADO

Fuente de alimentación del accionamiento principal defectuosa, accionamiento principal demasiado caliente, fusible defectuoso.

El programa en ejecución será parado, los accionamientos auxiliares serán desconectados.

Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6014: CABEZAL PRINCIPAL SIN VELOCIDAD

Puede ser disparada cuando la velocidad del cabezal es menor de 20 rpm, debido a sobrecarga. Modifique los datos de corte (avance, penetración, velocidad cabezal). El programa CNC será abortado, se pararán los accionamientos auxiliares.

6019: TORNILLO EXCESO DE TIEMPO

La mordaza eléctrica no ha alcanzado ninguna posición final en un lapso de 30 segundos. Defectuoso el control de la placa del dispositivo de sujeción, apretada la mordaza o ajustar los sensores sin contacto de interruptor de fin de carrera.

6020: TORNILLO AVERIADO

Con la mordaza eléctrica cerrada ha fallado la señal "dispositivo de sujeción sujetado" de la placa del dispositivo de sujeción. Control, placa del dispositivo de sujeción, cableado defectuosos.

6022: PLACA DE SUJECIÓN DEFECTUOSA

Cuando aparece constantemente la señal "dispositivo de sujeción sujetado" a pesar de no haberse dado ningún impulso de mando. Reemplazar la placa.

6024: PUERTA DE MÁQUINA ABIERTA

La puerta fue abierta mientras la máquina se estaba moviendo. El programa será abortado.

6027: INTERRUPTOR FINAL PUERTA DEFECTO

El final de carrera de la puerta automática está desplazado, es defectuoso, está mal cableado. Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6028: EXCESO DE TIEMPO PUERTA

La puerta automática está acuñaada, el suministro de aire a presión es insuficiente, el final de carrera está desplazado. Compruebe la puerta, suministro de aire, final de carrera o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6030: NINGUNA PIEZA SERRADA

No hay pieza insertada, mordaza del tornillo desplazada, leva de mando desplazada, equipo defectuoso. Ajuste o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6040: TORRETA CONTROL BLOQUEO ESTICO

Después del procedimiento WZW tambor presionado hacia abajo por eje Z. Posición del husillo incorrecta o defecto mecánico. E4.3=0 en el estado inferior

6041: TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA EXCEDIDO

Torreta de herramientas acuñada (¿colisión?), accionamiento principal no preparado, fusible defectuoso, equipo defectuoso. El programa CNC en ejecución será parado., Compruebe colisiones, compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6043-6046: FALLO DE POSICIÓN DEL DISCO DE HERRAMIENTAS

Error de posición del accionamiento principal, error de supervisión de posición (detector de proximidad inductivo defectuoso o desajustado, tolerancia del tambor), fusible defectuoso, equipo defectuoso.

El eje Z se podría haber deslizado fuera de los dientes mientras se desconectó la máquina. El programa CNC será parado. Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6047: DISCO DE HERRAMIENTAS DESBLOQUEADO

Tambor de herramientas girado fuera de la posición de bloqueo, detector de proximidad inductivo defectuoso o desajustado, fusible defectuoso, equipo defectuoso.

El programa CNC en ejecución será interrumpido. Póngase en contacto con el servicio de EMCO. Cuando el tambor de herramientas se gira fuera de la posición de bloqueo (sin defecto), actúe como sigue:

Gire manualmente el tambor a la posición de bloqueo.

Cambie al modo MANUAL (JOG).

Gire el interruptor de llave. Desplace el carro Z hacia arriba hasta que desaparezca la alarma.

6048: TIEMPO DE DIVISION EXCEDIDO

Cabezal divisor acuñado, suministro de aire con insuficiente presión, equipo defectuoso. Compruebe colisión, compruebe el suministro de aire a presión o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6049: TIEMPO DE BLOQUEO EXCEDIDO

ver alarma 6048

6050: M25 EN CABEZAL PRINCIPAL EN FUNCIONAMIENTO

Causa: Error de programación en el programa CN. El programa en ejecución será abortado. Los accionamientos auxiliares serán desconectados. Solución: Corrija el programa CN.

6064: PUERTA AUTOMÁTICA NO PREPARADA

Causa: fallo de presión de la puerta automática
puerta automática acuíñada mecánicamente
final de carrera de posición extrema abierta defectuoso
circuitos impresos de seguridad defectuosos
cableado defectuoso
fusibles defectuosos

El programa en ejecución será abortado. Los accionamientos auxiliares serán desconectados. Solución: arregle la puerta automática

6069: SUJECCIÓN NEUM.TANI NO ABIERTA

Durante la abertura de la sujeción interruptor de presión no baja dentro de 400ms. Interruptor de presión defectuoso o problema mecánico E22.3

6070: INTERRUPT.MANOM,TR.TANI FALTANTE

Durante la cerrada de la sujeción el interruptor de presión no se activa. Ningún aire comprimido o problema mecánico E22.3

6071: DISPOSITIVO DE DIV. NO DISPUESTO

Señal Servo Ready del convertidor de frecuencia falta. Exceso de temperatura accionamiento TANI o convertidor de frecuencia no listo para el servicio.

6072: TORNILLO NO PREPARADO

Intento de poner en marcha el cabezal con un tornillo abierto o sin pieza sujeta. Tornillo acuíñado mecánicamente, suministro de aire comprimido insuficiente, presostato defectuoso, fusible defectuoso, equipo defectuoso. Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6073: DISPOSITIVO DIVISOR NO PREPARADO

Causa: interruptor de bloqueo defectuoso
cableado defectuoso
fusibles defectuosos

El programa en ejecución será abortado. Los accionamientos auxiliares serán desconectados. Solución: arregle el dispositivo divisor automático bloquee el dispositivo divisor

6074: TIEMPO DE DIVISOR EXCEDIDO

Causa: dispositivo divisor acuíñado mecánicamente
interruptor de bloqueo defectuoso
cableado defectuosos
fusibles defectuosos

El programa en ejecución será abortado. Los accionamientos auxiliares serán desconectados. Solución: arregle el dispositivo divisor automático.

6075: M27 EN CABEZAL PRINCIPAL EN FUNCIONAMIENTO

Causa: Error de programación en el programa CN. El programa en ejecución será abortado. Los accionamientos auxiliares serán desconectados. Solución: Corrija el programa CN

6110: 5º EJE NO CONECTADO

Causa: El eje 4/5 se ha seleccionado en EMConfig, pero no se ha conectado eléctricamente. Solución: Conecte el eje 4/5 o deselectionelo en EmConfig.

6111: 5º EJE CONECTADO

Causa: El eje 4/5 se ha deselectionado en EMConfig, pero se ha conectado eléctricamente. Solución: Elimine el eje 4/5 de la máquina o selecciónelo en EmConfig.

6112: PROTECCIÓN DE MOTOR LIBERADA

Causa: Se ha activado un guardamotor. Se detiene de inmediato un programa NC eventualmente activo. Solución: Compruebe el guardamotor que se debe activar y después vuelva a encenderlo. En caso de que se repita, póngase en contacto con el servicio EMCO.

7000: NÚMERO DE HERRAMIENTA PROGRAMADA INVÁLIDO

Se programó una posición de herramienta superior a 10. El programa CNC se parará. Interrumpa el programa con RESET y corrija el programa.

7001: "M6" NO PROGRAMADA !

Para un cambio automático de herramientas debe programarse después de la palabra "T" también un M6.

7007: AVANCE PARO

Los ejes fueron detenidos por parte del interface de robótica (entrada de robótica FEEDHOLD).

7016: CONECTE ACCIONAMIENTOS AUXILIARES

Los accionamientos auxiliares están desconectados. Pulse la tecla AUX ON durante, al menos, 0,5 s (para evitar la conexión accidental) para conectar los accionamientos auxiliares.

7017: REFERENCIE LA MÁQUINA

Acérquese al punto de referencia.

Cuando el punto de referencia no está activo, los movimientos manuales sólo son posibles con el interruptor de llave en la posición "setting operation".

7018: GIRE EL INTERRUPTOR DE LLAVE

Con Iniciar CN el interruptor de llave estaba en la posición "setting operation".

Iniciar CN está bloqueado.

Gire el interruptor de llave a la posición "automatic" para ejecutar el programa

7020: MODO DE OPERACIÓN ESPECIAL ACTIVO

Modo de operación especial: La puerta de la máquina está abierta, los accionamientos auxiliares están conectados, el interruptor de llave está en la posición "setting operation" y se pulsó la tecla de aceptación.

El desplazamiento manual de los ejes es posible con la puerta abierta. No es posible el giro de la torreta portaherramientas con la puerta abierta. La ejecución del programa CNC es posible sólo con el cabezal parado (DRYRUN) y operación secuencia a secuencia.

Por seguridad: Si la tecla de aceptación es pulsada durante más de 40 s, la función de la tecla es interrumpida, se debe dejar de pulsar la tecla de aceptación y volver a pulsarla.

7021: INICIALICE LA TORRETA PORTAHERRAMIENTAS

La torreta portaherramientas en operación fue interrumpida.

No es posible ninguna operación de desplazamiento.

Pulse la tecla torreta herramienta en modo JOG. El mensaje se produce después del alarma 6040.

7022: LIBERAR TORRETA HERRAMIENTAS ! véase 7021**7023: TIEMPO ESPERA ACCIONAM.PRINCIPAL!**

El convertidor de frecuencia LENZE debe estar separado como mínimo 20 segundos de la red eléctrica antes de que pueda ser conectado nuevamente. Cuando se abre y cierra la puerta muy rápidamente (menos de 20 segundos) aparece este mensaje.

7038: AVERÍA DEL SISTEMA DE ENGRASE

El presostato es defectuoso o está atrancado. Iniciar CN está bloqueado. Esto sólo se puede rearmar apagando y volviendo a encender la máquina.

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

7039: AVERÍA DEL SISTEMA DE ENGRASE

Lubricante insuficiente, el presostato es defectuoso.

Iniciar CN está bloqueado.

Compruebe el lubricante y engrase manualmente, o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

7040: PUERTA DE MÁQUINA ABIERTA

El accionamiento principal no se puede conectar e Iniciar CN no se puede activar (excepto en el modo de operación especial).

Cierre la máquina para ejecutar el programa.

7042: INICIALICE PUERTA DE MÁQUINA

Todos los movimientos e Iniciar CN están bloqueados.

Abra y cierre la puerta de la máquina, para inicializar los circuitos de seguridad.

7043: SE HA LLEGADO AL NÚMERO DE PIEZAS

Se realizó un número predeterminado de ejecuciones del programa. Se bloqueó Iniciar CN. Restaure el contador para continuar.

7050: NINGUNA PIEZA SUJETA

Tras la conexión (ON) o una alarma, la mordaza no se encuentra ni en la posición final delantera ni en la posición final trasera. No puede activarse el inicio de NC. Desplace manualmente la mordaza hacia una posición final válida.

7051: DISPOSITIVO DIVISOR NO ENCLAVADO

O bien el dispositivo divisor se encuentra en una posición no definida después de conectar la máquina, o bien falta la señal de enclavamiento tras un proceso de división.

Provocar el proceso de división, controlar el sensor sin contacto del enclavamiento o ajustarlo.

7054: TORNILLO ABIERTO

Causa: la pieza no está sujeta
Cuando conecte el cabezal principal con M3/M4 se disparará la alarma 6072 (tornillo no preparado).
Solución: Sujete

7055: ABRIR LA SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS

Cuando una herramienta está sujeta en el husillo principal pero el control no conoce el número T correspondiente.
Expulsar la herramienta del husillo principal con la puerta abierta y mediante el teclado de PC pulsando las teclas "Strg" y " 1 ".

7056: ERRORES EN LOS DATOS DE AJUSTE!

Hay guardado un número inválido de herramienta en los datos del setting.
Borrar los datos del setting en el directorio de la máquina xxxxx.pls.

7057: PORTA-HERRAMIENTAS OCUPADO!

La herramienta sujeta no puede ser colocada en la torreta de herramientas debido a que el puesto está ocupado.
Expulsar la herramienta del husillo principal con la puerta abierta y mediante el teclado de PC pulsando las teclas "Strg" y " 1 ".

7058: PONER EJES EN POS. ORIGINAL!

No puede definirse claramente la posición del brazo de la torreta de herramientas en el momento de efectuar un cambio de herramientas.
Abrir la puerta de la máquina, empujar hacia atrás el depósito de herramientas hasta su tope.
Desplazar el cabezal portafresas hacia arriba, utilizando la modalidad JOG, hasta alcanzar el interruptor de Z-Ref y luego tocar el punto de referencia.

7087: ¡GUARDAMOTOR SUJECIÓN HIDRÁULICA ACTIVADA!

Motor hidráulico defectuoso, movimiento dificultado, interruptor de protección mal configurado.
Cambiar el motor o revisar y de ser necesario sustituir el interruptor de protección.

7090: ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN INTERRUPTOR DE LLAVE ACTIVO

Solo se puede abrir la puerta del armario de distribución sin activar la alarma con el interruptor de llave conectado.
Desconectar el interruptor de llave.

7107: PROTECCIÓN DE MOTOR LIBERADA

Se ha activado un guardamotor. Se edita un programa NC eventualmente activo. Se impide un nuevo NC-Inicio.
Compruebe el guardamotor que se debe activar y después vuelva a encenderlo. En caso de que se repita, póngase en contacto con el servicio EMCO.

7270: OFFSET COMPENSATION ACTIVE !

Sólo con PC-MILL 105
Compensación offset se provoca por la secuencia de manejo siguiente.
- Punto de referencia no activo
- Máquina en modo de referencia
- Interruptor de llave en operación manual
- Pulse las teclas STRG (o CTRL) y 4 al mismo tiempo
Hay que efectuar eso si antes del procedimiento del cambio de herramienta el posicionamiento del husillo no es terminado (ventana de tolerancia demasiado grande)

7271: COMPENSATION FINISHED, DATA SAVED !

véase 7270

PC TURN 50 / 55 / 105 / 120 / 125 / 155
Concept TURN 55 / 60 / 105 / 155 /
250 / 460
Concept MILL 250
EMCOMAT E160
EMCOMAT E200
EMCOMILL C40
EMCOMAT FB-450 / FB-600

6000: PARADA DE EMERGENCIA

Se pulsó la tecla PARADA DE EMERGENCIA.
 Se perderá la posición de referencia, los accionamientos auxiliares se desconectarán.
 Elimine la situación de peligro y vuelva a arrancar máquina y software.

6001: PLC - EL TIEMPO DE CICLO SUPERA EL LÍMITE

Los accionamientos auxiliares serán desconectados.
 Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6002: PLC - NO HAY CARGADO NINGÚN PROGRAMA

Los accionamientos auxiliares serán desconectados.
 Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6003: PLC - NO EXISTE LA UNIDAD DE DATOS

Los accionamientos auxiliares serán desconectados.
 Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6004: PLC - FALLO DE LA MEMORIA RAM

Los accionamientos auxiliares serán desconectados.
 Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6005: K2 O K3 NO DESACTIVADO

Encender y/o apagar la maquina, la platina de seguridad esta defectuosa.

6006 EL RELÉ DE EMERGENCIA K1 NO DESACTIVADO

Encender y/o apagar la maquina, la platina de seguridad esta defectuosa.

6007 CIRCUITO DE SEGURIDAD AVERIADO**6008: FALTA #CAN SUBSCRIBER**

La placa de bus SPS-CAN nos es reconocida por parte del control. Verificar el cable del interface y el abastecimiento de tensión de la placa CAN.

6009: CIRCUITO DE SEGURIDAD AVERIADO**6010: ACCIONAMIENTO DEL EJE X NO PREPARADO**

La tarjeta del motor paso a paso es defectuosa o está demasiado caliente, un fusible es defectuoso, sobre o subtensión de la red.
 El programa en ejecución será parado, los accionamientos auxiliares se desconectarán, se perderá la posición de referencia.
 Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6011: ACC. EJE C NO DISPUESTO

véase 6010.

6012: ACCIONAMIENTO DEL EJE Z NO PREPARADO

véase 6010.

6013: ACCIONAMIENTO PRINCIPAL NO PREPARADO

Fuente de alimentación del accionamiento principal defectuosa o accionamiento principal demasiado caliente, fusible defectuoso o sobre o subtensión en la red.
 El programa en ejecución será parado, los accionamientos auxiliares serán desconectados.
 Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6014: CABEZAL PRINCIPAL SIN VELOCIDAD

Esta alarma será disparada cuando la velocidad del cabezal sea menor de 20 rpm, debido a sobrecarga.
 Modifique los datos de corte (avance, penetración, velocidad cabezal).
 El programa CNC será abortado, se desconectarán los accionamientos auxiliares.

6015: SIN VEL. DE HUSILLO PRINCIPAL

véase 6014

6016: SEÑAL MOTORIZADA ACOPLAR FALTA

6017: SEÑAL MOTORIZADA DESACOPLAR FALTA

En la torreta acoplable de herramientas, la posición del imán de acoplamiento/desacoplamiento será vigilada por medio de dos sensores sin contacto. A fin de que la torreta de herramientas pueda seguir girando, hay que asegurarse de que el acoplamiento esté en la posición extrema trasera. Asimismo, cuando se utilicen herramientas accionadas, el acoplamiento debe estar de forma segura en la posición extrema delantera.

6018: LAS SEÑALES AS, K4 O K5 NO DESACTIVADAS

Encender y/o apagar la maquina, la platina de seguridad esta defectuosa.

6019: MÓDULO DE ALIMENTACIÓN A LA RED NO LISTO

Encender y/o apagar la maquina, módulo de alimentación a la red, regulador del eje esta defectuoso, avería impulso AWZ 6020, encender y/o apagar la maquina, regulador del eje esta defectuoso.

6020: FALLO HERRAMIENTA ACCIONADA

La alimentación del accionamiento AWZ es defectuosa o el accionamiento AWZ es demasiado caliente, un fusible es defectuoso, sobretensión o falta de presión de la alimentación de red. Un programa CNC en marcha se interrumpe. Los accionamientos auxiliares se desconectan. Compruebe los fusibles o informe al servicio de atención al cliente de EMCO.

6021: TENAZA CONTROL DE TIEMPO

Cuando el interruptor a presión no reacciona en el lapso de un segundo al cerrar el dispositivo de sujeción.

6022: PLACA DE SUJECIÓN DEFECTUOSA

Cuando aparece constantemente la señal "medio de sujeción sujetado" a pesar de que no fue dado ningún impulso de mando. Reemplazar la placa.

6023: TENAZA CONTROL DE PRESION

Cuando se desconecta el interruptor a presión con el dispositivo de sujeción cerrado (interrupción del aire comprimido por más de 500ms).

6024: PUERTA DE MÁQUINA ABIERTA

La puerta fue abierta mientras la máquina se estaba moviendo. El programa será abortado.

6025: TAPA DEL REDUCTOR SIN CERRAR

La tapa del reductor fue abierta durante un movimiento de la máquina. El programa CNC en ejecución será abortado.

Cierre la tapa para continuar.

6026: SOBRETENPERATURA EN BOMBA DE REFRIGERANTE**6027: FINAL DE CARRERA DE PUERTA DEFECTUOSO**

El final de carrera de la puerta automática está desplazado, es defectuoso, está mal cableado. Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6028: TIEMPO DE PUERTA EXCEDIDO

La puerta automática está acuñada, el suministro de aire a presión es insuficiente, el final de carrera está desplazado.

Compruebe la puerta, suministro de aire, final de carrera o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6029: EXCESO DE TIEMPO CONTRAPUNTA

Cuando la pinola no alcanza una posición final en un lapso de 10 segundos. Impulsos de mando, ajustar el sensor sin contacto del interruptor de fin de carrera, también podría estar apretada la pinola.

6030: NO HAY PIEZA SUJETA

No hay pieza insertada, mordaza del tornillo desplazada, leva de mando desplazada, equipo defectuoso.

Ajuste o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6031: CONTRAPUNTA AVERIADA**6032: TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA EXCEDIDO**

ver alarma 6041.

6033: ERROR DE SINCRONIZACIÓN DE LA TORRETA DE HERRAMIENTA

Equipo defectuoso.

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6037: EXCESO DE TIEMPO PLATO

Cuando el interruptor a presión no reacciona en el lapso de un segundo al cerrar el dispositivo de sujeción.

6039: CONTROL DE PRESION PLATO

Cuando se desconecta el interruptor a presión con el dispositivo de sujeción cerrado (interrupción del aire comprimido por más de 500ms).

6040: FALLO DE AJUSTE DE LA TORRETA PORTAHERRAMIENTAS

La torreta portaherramientas no está en la posición bloqueada, tarjeta del detector de la torreta portaherramientas defectuosa, cableado defectuoso, fusible defectuoso.

El programa CNC en ejecución será parado. Haga oscilar la torreta portaherramientas con la llave de la torreta, compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6041: TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA EXCEDIDO

Torreta de herramientas acuñada (¿colisión?), accionamiento principal no preparado, fusible defectuoso, equipo defectuoso.

El programa CNC en ejecución será parado., Compruebe colisiones, compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6042: TORRETA SOBRECALENTADA

Motor torreta herramienta demasiado caliente. con la torreta herramienta pueden realizarse al máximo 14 procedimientos de giro por minuto.

6043: TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA EXCEDIDO

Torreta de herramientas acuñada (¿colisión?), accionamiento principal no preparado, fusible defectuoso, equipo defectuoso.

El programa CNC en ejecución será parado., Compruebe colisiones, compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6044: SOBRECARGA RESISTENCIA DE FRENO

Reducir el número de los cambios de las revoluciones por minuto en el programa.

6045: FALTA SINCRONIZACIÓN DE LA TORRETA DE HERRAMIENTA

Equipo defectuoso.

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6046: CODIFICADOR DE LA TORRETA PORTAHERRAMIENTAS AVERIADO

Fusible defectuoso, equipo defectuoso.

Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6048: PLATO NO PREPARADO

Intento de arrancar el cabezal con el plato abierto o sin pieza sujeta.

Plato acuñado mecánicamente, suministro de aire con presión insuficiente, equipo defectuoso. Compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6049: PINZA NO PREPARADA

ver 6048

6050: M25 DURANTE ROTACIÓN DEL CABEZAL

Con M25 el cabezal principal debe parar (tenga en cuenta el tiempo de deceleración, eventualmente, programe una parada).

6055: SIN PIEZA SUJETA

Esta alarma se produce cuando con el cabezal girando el dispositivo de sujeción o el contrapunto alcanza la posición extrema.

La pieza ha sido empujada fuera del plato o ha sido empujada dentro del plato por el contrapunto.

Compruebe los ajustes del dispositivo de fijación, fuerzas de sujeción, modifique los datos de corte.

6056: BARRÓN NO PREPARADO

Intento de arrancar el cabezal o de mover un eje o girar la torreta portaherramientas con una posición del contrapunto no definida.

El contrapunto está bloqueado mecánicamente (colisión), suministro de aire con presión insuficiente, fusible defectuoso interruptor magnético defectuoso.

Compruebe colisiones, compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6057: M20/M21 DURANTE ROTACIÓN DEL CABEZAL

Con M20/M21 el cabezal principal debe parar (tenga en cuenta el tiempo de deceleración, eventualmente, programe una parada).

6058: M25/M26 DURANTE AVANCE DEL BARRÓN

Para accionar el dispositivo de sujeción en un programa CN con M25 o M26, el contrapunto debe estar en la posición extrema posterior.

6059: EXCEDIDO TIEMPO DE GIRO EJE C

Eje C no gira hacia adentro dentro de 4 segundos. Causa: Demasiado poca presión de aire, y/o mecanismo atascado.

6060: VIGILANCIA SIST.BLOQUEO EJE C

El interruptor de fin de carrera no reacciona cuando el eje C es girado hacia adentro.
Controlar el sistema neumático, mecánico y el interruptor de fin de carrera.

6064: PUERTA AUTOMÁTICA NO PREPARADA

Puerta acuñada mecánicamente (colisión), suministro de aire con presión insuficiente, final de carrera defectuoso, fusible defectuoso.
Compruebe colisiones, compruebe los fusibles o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

6065: FALLO DE CARGADOR

Cargador no listo.
Compruebe si el cargador está conectado, conectado correctamente y listo para el servicio y/o desactivar cargador (WinConfig).

6066: FALLO DE UNIDAD DE SUJECIÓN

Ningún aire comprimido en la unidad de sujeción.
Compruebe unidad neumática y posición de los interruptores de proximidad de unidad de sujeción.

6067: FALTA AIRE COMPRIMIDO

Conectar el aire comprimido, controlar el ajuste del interruptor a presión.

6068: MOTOR PRINCIPAL EXCESIVA TEMPERATURA

6070: APROXIMADO EL INTERRUPTOR DE PINOLA

Causa: El eje se desplazó sobre la pinola.
Solución: Quitar el carro soporte de la pinola.

6071: INTERRUPTOR DEL EJE X APROXIMADO

Causa: El eje se ha atracado en el interruptor final.
Solución: Quitar el eje del interruptor final.

6072: INTERRUPTOR DEL EJE Z APROXIMADO

ver 6071

6073: PROTECCIÓN FORRO ABIERTA

Causa: La protección del revestimiento se encuentra abierta.
Solución: Cierre la protección del revestimiento.

6074: NO HAY MENSAJE DEL USB-SPS

Encender y/o apagar la maquina, controlar el cableado, la platina USB esta defectuosa.

6075: CONMUTADOR DEL EJE ACTIVADO
ver 6071

6076: TRACCIÓN DEL EJE Y INCOMPLETA
ver 6010

6077 TORNO NO SE ENCUENTRA LISTO

Causa: Pérdida de presión en el sistema de sujeción.
Solución: Controlar el aire comprimido y las tuberías de aire.

6078 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS LIBERADO

Causa: Intervalos de giro demasiado cortos.
Solución: Aumentar los intervalos de giro.

6079 INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS LIBERADO
ver 6068

6080 FALTA EL PRESOSTATO DE LA CONEXIÓN TANI

Causa: El presostato no se activa al cerrar la conexión. No hay aire comprimido o un problema mecánico.
Solución: Verificar el aire comprimido.

6081 CONEXIÓN TANI CERRADA
ver 6080

6082 FALLO EN SEÑAL AS

Causa: Señal de Active Safety X/Y-Steller defectuoso.
Solución: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase en contacto con EMCO.

6083 FALLO EN SEÑAL AS

Causa: Señal de Active Safety del husillo principal/Y-Steller defectuoso.
Solución: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase en contacto con EMCO.

6084 FALLO DE LA SEÑAL AS EN EL MÓDULO UE

Causa: Señal Active Safety Fuente de alimentación no reglamentada-Módulo defectuoso.
Solución: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase en contacto con EMCO.

6085 N=0 RELÉ NO DISMINUIDO

Causa: RPM-cero-Relé no disminuido.

Solución: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO (reemplazar relé).

6086 DIFERENTES SEÑALES DE PUERTA DE PIC Y SPS

Causa: ACC-PLC y USBSPS obtienen informes de estados diferentes de las puertas.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6087 TRACCIÓN DEL EJE A INCOMPLETA
ver 6010**6088 INTERRUPTOR CONTROL DE PUERTA ACTIVADO**

Causa: Sobrecarga accionamiento de la puerta.

Reparación: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase en contacto con EMCO (reemplazar motor, accionamiento).

6089 TRACCIÓN DEL EJE B INCOMPLETA
ver 6010**6090 CONTACTOR DE TRANSPORTADORA NO HA CAÍDO**

Causa: Contactor de transporte de las virutas no caído.

Reparación: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO (reemplazar relé).

6091 CONTACTOR AUTOM. DE PUERTA NO HA CAÍDO

Causa: Contactor automático de puerta no caído

Reparación: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado de la máquina. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO (reemplazar relé).

6092 APAGADO EMERGENCIA EXTERNO**6093 FALLO SEÑAL AS EJE A**

Causa: Señal de Active Safety colocador A defectuoso.

Reparación: Eliminar la alarma con el botón REINICIO o mediante el encendido o apagado

de la máquina. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6095 APAGADO EMERGENCIA SOBRETENPERATURA ARMARIO

Causa: Se ha activado la supervisión de la temperatura.

Reparación: Comprobar el filtro del armario de distribución y del ventilador, aumentar la temperatura de activación, apagar y encender la máquina.

6096 APAGADO EMERGENCIA PUERTA ARMARIO ABIERTA

Causa: Se ha abierto la puerta del armario de distribución sin la habilitación con el interruptor de llave.

Reparación: Cerrar la puerta del armario, apagar y encender la máquina.

6097 NECESITA COMPROBACIÓN APAGADO DE EMERGENCIA

Causa: Prueba de funcionamiento de la desconexión del apagado de emergencia.

Solución: Pulse la tecla de apagado de emergencia en el tablero de mando y vuelva a desbloquearlo. Pulse la tecla reset para confirmar el estado de APAGADO de EMERGENCIA.

6098 COMPROBAR NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO

Repercusión: Accionamientos auxiliares desconectados

Significado: El interruptor flotante del sistema hidráulico se ha activado.

Solución: Rellenar aceite hidráulico.

6099 PERDIDA SEÑAL DEL DETECTOR FRENO CABEZAL

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: Freno del husillo M10 encendido → Bero permanece en 0. Freno del husillo M11 apagado → Bero permanece en 1.

Solución: Comprobar el Bero, comprobar la válvula magnética del freno del husillo

6100 BAJA PRESIÓN DE LA CAÑA

Repercusión: Los grupos auxiliares se desconectan.

Significado: En el momento de un comando de inicio del husillo,

la presión del contrapunto no se había generado o bien la presión de sujeción cayó durante la marcha del husillo.

Solución: Controlar la configuración de la presión del dispositivo de sujeción y el presostato correspondiente (aprox. el 10 % por debajo de la presión de sujeción).

Controlar programa

6101 CAÑA -B3 O -B4 PERDIDA

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: Se ha activado una válvula magnética para el movimiento del contrapunto, los interruptores -B3 y -B4 no cambian de estado.

Solución: Controlar interruptor, válvulas magnéticas.

6102 ALARMA POSICIÓN DE LA CAÑA (¿PIEZA MOVIDA?)

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: Se ha superado la posición meta del contrapunto en modo automático.

Solución: Comprobar posición meta del contrapunto, comprobar tecnología (presión alta del dispositivo de sujeción, presión baja del contrapunto).

6103 CAÑA NO ESTA EN LA POSICIÓN TRASERA

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: La válvula magnética para el contrapunto hacia atrás se ha activado, el interruptor para contrapunto hacia atrás permanece en 0.

Solución: Controlar la válvula magnética, controlar el interruptor

6104 PRESIÓN BAJA DEL ELEMENTO DE AMARRE

Repercusión: Los grupos auxiliares se desconectan.

Significado: En el momento de un comando de inicio del husillo, la presión de sujeción no se había generado o bien la presión de sujeción cayó durante la marcha del husillo.

Solución: Controlar la presión del dispositivo de sujeción y el presostato correspondiente.

Controlar programa.

6105 ELEMENTO DE AMARRE NO ABIERTO

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: El Bero analógico para el dispositivo de sujeción 1 abierto no reacciona.

Solución: Ajustar de nuevo la supervisión del tensor (consulte más adelante en este capítulo)

6106 ELEMENTO DE AMARRE NO CERRADO

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: El presostato para el dispositivo de sujeción cerrado no conmuta.

Solución: Comprobar el presostato

6107 INTERRUPTOR LÍMITE ELEMENTO DE AMARRE

Repercusión: Los grupos auxiliares se desconectan.

Solución: Ajustar correctamente el dispositivo de sujeción; no tensar el sistema de sujeción en posición de fin de carrera (véase más adelante en este capítulo)

6108 RECOGEDOR DE PIEZAS ADELANTE FALLA

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: La válvula magnética para cubeta de recogida hacia delante/atrás se ha activado, el interruptor para cubeta de recogida hacia delante/atrás no cambia de estado.

Solución: Controlar interruptor, válvulas magnéticas.

6109 RECOGEDOR DE PIEZAS GIRO FALLA

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: La válvula magnética para cubeta de recogida extendida/retraída se ha activado, el interruptor para cubeta de recogida extendida/retraída no cambia de estado.

Solución: Controlar interruptor, válvulas magnéticas.

6900 USBSPS no disponible

Causa: No pudo establecerse la comunicación USB con la platina de seguridad.

Solución: Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6901 Error del relé de emergencia USBSPS

Causa: USBSPS PARADA DE EMERGENCIA Defecto en el relé.

Solución: Conectar/ON y desconectar/OFF la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6902 Error supervisión de parada de X

Causa: Movimiento no permitido del eje X en la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6903 Error supervisión de parada de Z

Causa: Movimiento no permitido del eje Z en la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6904 Error conexión alive PLC

Causa: Error de conexión (Watchdog) de la platina de seguridad con SPS.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6906 Error excesiva velocidad de husillo

Causa: Las revoluciones del husillo principal exceden el valor máximo admisible para la modalidad de funcionamiento actual

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6907 Error desbloqueo de impulsos módulo ER

Causa: ACC-SPS no ha apagado el módulo-alimentación-alimentación de retorno.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6908 Error supervisión de parada de husillo principal

Causa: Arranque inesperado del husillo en la modalidad de funcionamiento.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6909 Error desbloqueo regulador sin inicio de husillo

Causa: El ACC-SPS ha desbloqueado la regulación del husillo principal sin que la tecla de inicio de husillo haya estado pulsada

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6910 Error supervisión de parada de Y

Causa: Movimiento no permitido del eje Y en la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6911 Error supervisión de parada de ejes

Causa: Movimiento no permitido del eje en la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6912 Error excesiva velocidad de ejes

Causa: El avance de los ejes excede el valor máximo admisible para la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6913 Error excesiva velocidad de X

Causa: El avance del eje X excede el valor máximo admisible para la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6914 Error excesiva velocidad de Y

Causa: El avance del eje Y excede el valor máximo admisible para la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6915 Error excesiva velocidad de Z

Causa: El avance del eje Z excede el valor máximo admisible para la modalidad de funcionamiento actual.

Solución: Borrar la alarma con la tecla de RESET, Desconectar/OFF y conectar/ON la máquina. Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO si este fallo aparece repetidas veces.

6916 ERROR BERO X DEFECTUOSO

Causa: El bero del eje x no emite ninguna señal.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6917 ERROR BERO Y DEFECTUOSO

Causa: El bero del eje Y no emite ninguna señal.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6918 ERROR BERO Z DEFECTUOSO

Causa: El bero del eje Z no emite ninguna señal.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6919 BERO DEL HUSILLO DEFECTUOSO

Causa: El bero del husillo principal no emite ninguna señal.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6920 INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN X DEMASIADO LARGA "1"

Causa: La inversión de la dirección del eje X se envió por más de tres segundos al USBSPS.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Evite desplazamientos prolongados de ida y vuelta con el volante manual. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6921 INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN Y DEMASIADO LARGA "1"

Causa: La inversión de la dirección del eje Y se envió por más de tres segundos al USBSPS.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Evite desplazamientos prolongados de ida y vuelta con el volante manual. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6922 INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN Z DEMASIADO LARGA "1"

Causa: La inversión de la dirección del eje Z se envió por más de tres segundos al USBSPS.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Evite desplazamientos prolongados de ida y vuelta con el volante manual. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6923 DIFERENTES SEÑALES DE PUERTA DE PIC Y SPS

Causa: ACC-PLC y USBSPS obtienen informes de estados diferentes de las puertas.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6924 ERROR ACTIVACIÓN DE IMPULSOS MÓDULO MOTOR PRINCIPAL

Causa: La activación de impulsos en el colocador del husillo principal ha sido interrumpida por el USBSPS, pues el PLC no la desconectó a tiempo.

Reparación: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase e contacto con EMCO.

6925 ¡ERROR CONTACTOR DE RED!

Causa: El contactor de red no se dispara en el modo de funcionamiento actual, o no se activa.

Reparación: Activar la alarma con la tecla de apagado de emergencia y volver a iniciar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

6926 ¡ERROR CONTACTOR DEL MOTOR!

Causa: El contactor del motor no se dispara en el modo de funcionamiento actual.

Reparación: Activar la alarma con la tecla de apagado de emergencia y volver a iniciar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

6927 ¡ERROR APAGADO DE EMERGENCIA ACTIVO!

Causa: Se ha pulsado la tecla de apagado de emergencia.

Reparación: Volver a iniciar la máquina.

6928 ERROR VIGILANCIA DE LA INACTIVIDAD TORRETA DE HERRAMIENTAS

Causa: Movimiento no permitido de la torreta de herramientas en el modo o de funcionamiento actual.

Reparación: Activar la alarma con la tecla de apagado de emergencia y volver a iniciar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

6929 ERROR RETENCIÓN/BLOQUEO PUERTA DE LA MÁQUINA

Causa: Estado del bloqueo de la puerta no plausible o funcionamiento incorrecto de la retención de la puerta.

Reparación: Activar la alarma con la tecla de apagado de emergencia y volver a iniciar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

6930 ERROR PLAUSABILIDAD HUSILLO PRINCIPAL BEROS

Causa: Señal del beros del husillo principal diferente.

Reparación: Activar la alarma con la tecla de apagado de emergencia y volver a iniciar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

6931 ERROR PLAUSABILIDAD FUNCIÓN QUICKSTOP ACCIONADOR

Causa: El accionador no confirma la función de parada rápida en el modo de funcionamiento actual.

Reparación: Activar la alarma con la tecla de apagado de emergencia y volver a iniciar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

6999 EXTENSIÓN USB PARA ROBÓTICA NO DISPONIBLE

Causa: La extensión USB para robótica no puede obedecer al ACC.

Solución: Póngase en contacto con EMCO.

7000: NÚMERO DE HERRAMIENTA PROGRAMADA INVÁLIDO

Se programó una posición de herramienta superior a 8.

El programa CNC se parará.

Interrumpa el programa con RESET y corrija el programa.

7007: PARO DEL AVANCE

En el modo robotizado hay una señal ALTO en la entrada E3.7. El Paro del Avance está activo hasta que haya una señal BAJO en E3.7.

7016: CONECTE ACCIONAMIENTOS AUXILIARES

Los accionamientos auxiliares están desconectados. Pulse la tecla AUX ON durante, al menos, 0,5 s (para evitar la conexión accidental) para conectar los accionamientos auxiliares (también será liberado un impulso de engrase).

7017: REFERENCIE LA MÁQUINA

Aproxímese al punto de referencia.

Cuando el punto de referencia no está activo, los movimientos manuales sólo son posibles con el interruptor de llave en la posición "setting operation".

7018: GIRE EL INTERRUPTOR DE LLAVE

Con Iniciar CN el interruptor de llave estaba en la posición "setting operation".

Iniciar CN está bloqueado.

Gire el interruptor de llave a la posición "automatic" para ejecutar el programa

7019: FALLO LUBRICACION NEUMATICA !

Rellenar aceite para sistema neumático

7020: MODO OPERACIÓN ESPECIAL ACTIVO

Modo operación especial: La puerta de la máquina está abierta, los accionamientos auxiliares están conectados, el interruptor de llave está en la posición "setting operation" y se pulsó la tecla de aceptación.

El desplazamiento manual de los ejes es posible con la puerta abierta. Es posible el giro de la torreta portaherramientas con la puerta abierta. La ejecución del programa CNC es posible sólo con el cabezal parado (DRYRUN) y operación secuencia a secuencia.

Por seguridad: Si la tecla de aceptación es pulsada durante más de 40 s, la función de la tecla es interrumpida, se debe dejar de pulsar la tecla de aceptación y volver a pulsarla.

7021: TORRETA PORTAHERRAMIENTAS NO BLOQUEADA

La torreta portaherramientas en operación fue interrumpida.

Están bloqueados Iniciar CN y arranque del cabezal. Pulse la tecla torreta portaherramientas en el estado RESET del control.

7022: VIGILANCIA DE CUBETA RECOGEDORA!

Exceso tiempo del movimiento de giro.

Compruebe la neumática y/o si el mecanismo está atascado (eventualm. herramienta encajada).

7023: AJUSTAR INTERRUPTOR DE PRESION!

El interruptor a presión debería conectarse (ON) y desconectarse (OFF) una vez durante el proceso de apertura y cierre del dispositivo de sujeción. Ajustar el interruptor a presión, a partir de la versión de PLC 3.10 esta alarma ya no existe.

7024: AJUSTAR INTERRUPTOR DE SUJECIÓN!

Estando el dispositivo de sujeción abierto y estando activa la vigilancia del sensor sin contacto para la posición final, el sensor sin contacto correspondiente debe responder a la posición de "abierto".

Controlar el sensor sin contacto del dispositivo de sujeción y ajustarlo o controlar el cableado.

7025 TIEMPO ESPERA ACCIONAM.PRINCIPAL!

El convertidor de frecuencia LENZE debe estar separado como mínimo 20 segundos de la red eléctrica antes de que pueda ser conectado nuevamente. Cuando se abre y cierra la puerta muy rápidamente (menos de 20 segundos) aparece este mensaje.

7026 VENTILADOR DEL MOTO PRINCIPAL CALIENTE!

7038: AVERÍA DEL SISTEMA DE ENGRASE

El presostato es defectuoso o está atrancado. Iniciar CN está bloqueado. Esta alarma sólo se puede rearmar apagando y volviendo a encender la máquina.

Póngase en contacto con el servicio de EMCO.

7039: AVERÍA DEL SISTEMA DE ENGRASE

Lubricante insuficiente, el presostato es defectuoso.

Iniciar CN está bloqueado.

Compruebe el lubricante y engrase manualmente, o póngase en contacto con el servicio de EMCO.

7040: PUERTA DE MÁQUINA ABIERTA

El accionamiento principal no se puede conectar e Iniciar CN no se puede activar (excepto en el modo de operación especial).

Cierre la máquina para ejecutar el programa.

7041: TAPA DE RUEDAS ABIERTA

No puede conectarse el husillo principal y no puede activarse el inicio de NC.

Cierre la cubierta de ruedas para iniciar el programa de CNC.

7042: INICIALICE PUERTA DE MÁQUINA

Todos los movimientos e Iniciar CN están bloqueados.

Abra y cierre la puerta de la máquina, para inicializar los circuitos de seguridad.

7043: SE HA LLEGADO AL NÚMERO DE PIEZAS

Se realizó un número predeterminado de ejecuciones del programa. Se bloqueó Iniciar CN. Restaure el contador para continuar.

7048: PLATO ABIERTO

Este mensaje muestra que el plato está abierto. Desaparecerá si se sujeta una pieza.

7049: PLATO - SIN PIEZA SUJETA

No está sujeta ninguna pieza, el cabezal no se puede conectar.

7050: PINZA ABIERTA

Este mensaje muestra que la pinza está abierta. Desaparecerá si se sujeta una pieza.

7051: PINZA - SIN PIEZA SUJETA

No está sujeta ninguna pieza, el cabezal no se puede conectar.

7052: PINOLA EN POSICION INDEFINIDA BARRÓN EN POSICIÓN INDEFINIDA

El contrapunto no está en una posición definida. Todos los movimientos de los eje, del cabezal, y de la torreta portaherramientas están bloqueados. Mueva el contrapunto a la posición extrema posterior o sujete una pieza con el contrapunto.

7053: PINOLA - SIN PIEZA SUJETADA BARRÓN - SIN PIEZA SUJETA

El contrapunto llegó a la posición extrema anterior. Desplace el contrapunto hacia atrás, hasta la posición extrema posterior para continuar.

7054: NINGUNA PIEZA SUJETADA !

Ninguna pieza está sujeta, la conexión del husillo está cerrada.

7055: UNIDAD DE SUJECION ABIERTA !

Este aviso indica que la unidad de sujeción no está en el estado de sujeción. Desaparece tan pronto que una pieza esté sujeta.

7060 ¡LIBRAR EL INTERRUPTOR DE PINOLA!

El eje se desplazó sobre la pinola. Quitar el carro soporte de la pinola.

7061 ¡LIBRAR EL INTERRUPTOR DEL EJE X!

El eje se ha atascado en el interruptor final. Quitar el eje del interruptor final.

7062 ¡LIBRAR EL INTERRUPTOR DEL EJE Z!
ver 7061**7063 NIVEL DE ACEITE LUBRICACIÓN PRINCIPAL!**

Nivel de aceite muy bajo en la lubricación principal. Realizar el recambio de aceite de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento de la máquina.

7064 ¡PROTECCIÓN FORRO ABIERTA!

La protección del revestimiento se encuentra abierta. Cierre la protección del revestimiento.

7065 SOBRETENPERATURA EN BOMBA DE REFRIGERANTE

La bomba del refrigerante está sobrecalentada. Verifique el funcionamiento correcto y la limpieza de la bomba del refrigerante. Asegúrese de que haya suficiente líquido refrigerante en el sistema de refrigeración.

7066 ¡CONFIRMAR HERRAMIENTA!

Oprima la tecla T para confirmar el cambio de la herramienta.

7067 ACCIONAMIENTO MANUAL

El interruptor de llave de funcionamiento especial se encuentra en la posición Establecer. (manual).

7068 RUEDA MANUAL X EN ENGRANAJE

El volante manual de seguridad se encuentra encajado para un recorrido manual. El encaje del volante manual de seguridad es supervisado por interruptores sin contacto. Cuando el volante manual se encuentra encajado, el eje de avance no puede ser activado. Para realizar el proceso automático de un programa, deberá suprimirse la intervención del volante manual.

7069 RUEDA MANUAL Y EN ENGRANAJE
ver 7068**7070 RUEDA MANUAL Z EN ENGRANAJE**
ver 7068**7071 CAMBIO DE HERRAMIENTA VERTICAL!**

La cubierta para la sujeción manual del soporte de la herramienta es controlado por un interruptor. El interruptor informa de una llave no retirada o una cubierta abierta. Retire la llave y cierre la cubierta tras la sujeción de la herramienta.

7072 CAMBIO DE HERRAMIENTA HORIZONTAL!

La perilla para la sujeción manual de la herramienta sobre el husillo horizontal es controlado por un interruptor. El interruptor informa de una perilla apretada. El husillo se bloquea. Afloje la perilla tras la sujeción de la herramienta.

7073 DESBLOQUEAR INTERRUPTOR FINAL DEL EJE Y!

ver 7061

7074 CAMBIAR HERRAMIENTA

Sujeción de herramienta programada.

7076: ¡BLOQUEAR EL MECANISMO DE GIRO DEL CABEZAL DE FRESADO!

El cabezal de fresado no está completamente balanceado. Fijar el cabezal de fresado mecánicamente (se debe presionar el interruptor final).

7077: ¡CONFIGURAR LA TORRETA DE HERRAMIENTAS!

No se encuentran disponibles datos válidos de la máquina para el cambio de herramientas. Póngase en contacto con EMCO.

7078: ¡EL CARCAJ DE HERRAMIENTAS NO OSCILA!

Cancelar durante el cambio de herramientas. Oscilar el carcaj de herramientas en la configuración.

7079: ¡BRAZO DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS NO ESTÁ EN LA POSICIÓN BÁSICA!

ver 7079

7080: ¡LA HERRAMIENTA NO ESTÁ DEBIDAMENTE SUJETA!

El cuerpo de la herramienta se encuentra fuera de la tolerancia. La herramienta está sujeta torcida a 180°. El bero de la sujeción de la herramienta está bloqueado. Controlar herramienta y sujetar nuevamente. Si el problema persiste en otras herramientas, póngase en contacto con EMCO.

7082: ¡INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEL TRANSPORTADOR DE VIRUTAS LIBERADO!

El transportador de virutas está sobrecargado. Controlar la circulación de la cinta transportadora y eliminar las virutas atascadas.

7083: ¡ALMACENAMIENTO ACTIVO!

Una herramienta ha sido retirada del husillo principal durante la administración no caótica de las herramientas. Recargar la torreta de herramientas.

7084: ¡TORNO ABIERTO!

El torno no está sujeto. Sujetar el torno.

7085 ¡CONDUCIR EJE DE ROTACIÓN A A 0 GRADOS!

Causa: La desconexión del machine operating controllers (MOC) solo se puede efectuar cuando el eje de rotación está en 0°.

Debe realizarse cada vez antes de apagar la máquina con eje de rotación 4.5.

Reparación: Desplazar el eje de rotación A a 0°.

7088 SOBRETENPERATURA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN

Causa: Se ha activado la supervisión de la temperatura.

Reparación: Comprobar el filtro del armario de distribución y del ventilador, aumentar la temperatura de activación..

7089 PUERTA DEL ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN ABIERTA

Causa: Puerta del armario de distribución abierta.

Reparación: Cerrar la puerta del armario de distribución.

7091 ESPERANDO A USB-I2C PLC

Causa: Aún no se ha podido crear la comunicación con el SPS USB-I2C SPS.

Solución: Cuando el mensaje no se borra automáticamente, apagar y volver a encender la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si el mensaje aparece continuamente también después del apagado.

7092 PARADA DE PRUEBA ACTIVA

Causa: La prueba de seguridad para el control de las funciones de seguridad está activa.

Solución: Espere hasta que se haya cerrado la prueba de seguridad.

7093 MODO TOMA DE PUNTO DE REFERENCIA ACTIVO

Causa: El operario ha activado el modo de aceptación del punto de referencia.

7094 PUNTO DE REFERENCIA X ACEPTADO

Causa: El valor de referencia del eje X se ha aceptado en el archivo acc.msđ.

7095 PUNTO DE REFERENCIA Y ACEPTADO

Causa: El valor de referencia del eje Y se ha aceptado en el archivo acc.msđ.

7096 PUNTO DE REFERENCIA Z ACEPTADO

Causa: El valor de referencia del eje Z se ha aceptado en el archivo acc.msđ.

7097 REGULADOR DE AVANCE A 0

Causa: El operario ha ajustado el interruptor de anulación (influenciación en el avance) en el 0 %.

7098 FRENO DE CABEZAL 1 ACTIVO

Repercusión: Parada del husillo.

7099 MOVIMIENTO HACIA DELANTE DE LA CAÑA

Repercusión: Bloqueo de la lectura

Significado: M21 programado → Presostato del contrapunto delantero todavía no 1

Reparación: Se emite acuse de recibo automático con el presostato delante

7100 MOVIMIENTO HACIA ATRÁS DE LA CAÑA

Repercusión: Bloqueo de la lectura

Significado: M20 programado → Interruptor de fin de carrera del contrapunto trasero todavía no 1

Repercusión: Se emite acuse de recibo automático con el interruptor de fin de carrera detrás.

7101 PUNTO DE REFERENCIA DE LA TORRETA PERDIDO

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

Significado: Con NC-INICIO la torreta de herramientas todavía no está referenciada.

Solución: Referenciar la torreta de herramientas en el modo de operación JOG con la tecla de torreta.

7102 TORRETA REVOLVER EN MOVIMIENTO

Repercusión:

7103 INTERRUPTOR LÍMITE ELEMENTO DE AMARRE

Repercusión: Impedimento de NC-Inicio y de Inicio accionamiento principal, parada del husillo S1

Significado: El codificador analógico detecta la posición de sujeción como posición de fin de carrera

Solución: Modificar el área de sujeción del dispositivo de sujeción (véase más adelante en este capítulo)

7104 POSICION INDEFINIDA DE LA CAÑA

Repercusión: Parada del avance, bloqueo de la lectura

7105 PUNTO DE REFERENCIA DE LA TORRETA ACEPTADO

Repercusión:

7900 ¡INITIALIZE EMERGENCY STOP!

Causa: La tecla de apagado de emergencia tiene que ser inicializada.

Reparación: Pulsar la tecla y volver a sacar.

7901 ¡INICIAR PUERTA DE LA MÁQUINA!

Causa: La puerta de la máquina tiene que ser inicializada.

Reparación: Abrir la puerta de la máquina y volver a cerrarla.

7106 PUNTO DE REFERENCIA A ACEPTADO

Causa: El valor de referencia del eje A se ha aceptado en el archivo acc.msds.

Alarmas de equipos de indicación 1700 - 1899

Esas alarmas y mensajes son activados con el teclado del control.

1701 Error en RS232

Causa: Las configuraciones de la interfaz de serie no son válidas o se ha cancelado la unión con el teclado de serie.

Reparación: Revisar las configuraciones de la interfaz de serie o bien apagar/encender el teclado y controlar el cable.

1703 Teclado ext. no disponible

Causa: No se puede establecer la conexión con el teclado externo.

Reparación: Revisar las configuraciones del teclado externo o controlar el cable.

1704 Teclado ext. : error checksumm

Causa: Error en la transmisión

Reparación: La unión con el teclado se regenera de forma automática. Si fallase, apagar/encender el teclado.

1705 Teclado ext. : Error gen.

Causa: El teclado conectado emitió un error.

Reparación: Desconectar y volver a conectar el teclado. Si se reitera póngase en contacto con el servicio de atención al cliente EMCO.

1706 Error USB general

Causa: Error en la comunicación USB

Reparación: Desconectar y volver a conectar el teclado. Si se reitera póngase en contacto con el servicio de atención al cliente EMCO.

1707 Teclado ext. : sin LEDs

Causa: Se ha enviado al teclado un comando desconocido.

Reparación: Ponerse en contacto con el servicio de atención de EMCO.

1708 Teclado ext. : comando desconocido

Causa: Se ha enviado al teclado un comando desconocido.

Reparación: Ponerse en contacto con el servicio de atención de EMCO.

1710 ¡Easy2control no se ha instalado correctamente!

Causa: Instalación errónea de Easy2control

Reparación: Instalar de nuevo el software o contactar al servicio de atención de EMCO.

1711 ¡Inicialización errónea de Easy2control!

Causa: Falta el fichero de configuración onscreen.ini para Easy2control.

Reparación: Instalar de nuevo el software o contactar al servicio de atención de EMCO.

1712 ¡No se ha encontrado USB-Dongle para Easy2control!

Causa: El USB-Dongle para Easy2control no está conectado. Se muestra Easy2control, pero no se puede manipular.

Reparación: Conectar el USB-Dongle para Easy2control.

1801 Falta tab. de asignación de teclado

Causa: El fichero con la asignación de teclas no se ha encontrado.

Reparación: Instalar de nuevo el software o contactar al servicio de atención de EMCO.

1802 Perdida la conexión con el teclado

Causa: Se ha interrumpido la conexión con el teclado de serie.

Reparación: Apagar/encender el teclado y controlar el cable.

Alarmas del controlador de ejes 8000 - 9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000

8000 Error fatal AC

8100 Error fatal de inicialización AC

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8101 Error fatal de inicialización AC

ver 8101.

8102 Error fatal de inicialización AC

ver 8101.

8103 Error fatal de inicialización AC

ver 8101.

8104 Error fatal de sistema AC

ver 8101.

8105 Error fatal de inicialización AC

ver 8101.

8106 No se encuentra tarjeta PC-COM

Causa: No se puede tener acceso a la tarjeta PC-COM (quizá no instalada)

Solución: Instale la tarjeta, ajuste otras direcciones con los puentes

8107 La tarjeta PC-COM no funciona

ver 8106.

8108 Error fatal en tarjeta PC-COM

ver 8106.

8109 Error fatal en tarjeta PC-COM

ver 8106.

8110 Falta mensaje de inicialización en tarjeta PC-COM

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8111 Configuración errónea de PC-COM

ver 8110.

8113 Datos inválidos (pccom.hex)

ver 8110.

8114 Error de programación en PC-COM

ver 8110.

8115 Falta de aceptación del paquete PC-COM

ver 8110.

8116 Error de arranque PC-COM

ver 8110.

8117 Error fatal de datos de inicialización (pccom.hex)

ver 8110.

8118 Error fatal de inicialización AC

ver 8110, quizá insuficiente memoria RAM

8119 Número de interrupción del PC no válido

Causa: No se puede usar el número de interrupción del PC.

Solución: Busque un número de interrupción libre en el controlador del sistema Windows 95 (permitidos: 5, 7, 10, 11, 12, 3, 4 y 5) e introduzca este número en WinConfig.

8120 Número de interrupción del PC no enmascarable

ver 8119

8121 Comando inválido a PC-COM

Causa: Error interno o cable defectuoso

Solución: Compruebe los cables (rósquelos); Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8122 Arrastre buzón AC interno

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8123 Error de apertura en archivo registro

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8124 Error de escritura en archivo registro

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO.

8125 Memoria inválida para grabar memoria intermedia

Causa: RAMinsuficiente, tiempo de grabación excedido

Solución: Vuelva a arrancar el software, eventualmente elimine controladores, etc. para liberar más RAM, reducir el tiempo de grabación.

8126 Arrastre de interpolación AC

Causa: Quizá insuficiente rendimiento del ordenador.

Solución: Coloque un tiempo mayor en WinConfig. Esto puede dar lugar a una exactitud de ruta más baja

8127 Memoria insuficiente

Causa: RAM insuficiente

Solución: Cierre otros programas, vuelva a arrancar el software eventualmente elimine controladores para liberar más RAM.

8128 Mensaje inválido a AC

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8129 Datos MSD inválidos - config. eje

ver 8128.

8130 Error de inicialización interno AC

ver 8128.

8131 Error de inicialización interno AC

ver 8128.

8132 Eje accedido por múltiples canales

ver 8128.

8133 Memoria de secuencia CN insuficiente AC

ver 8128.

8134 Se programaron demasiados centros

ver 8128.

8135 No se programó ningún centro

ver 8128.

8136 Radio del círculo demasiado pequeño

ver 8128.

8137 Inválido para la Hélice especificada

Causa: Eje erróneo para la hélice. La combinación de ejes lineales y circulares no coincide.

Solución: Corrección del programa.

8140 Máquina (ACIF) no responde

Causa: Máquina apagada o no conectada

Solución: Encienda o conecte la máquina.

8141 Error interno PC-COM

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8142 Error de programa ACIF

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8143 Falta aceptación paquete ACIF

ver 8142.

8144 Error de arranque ACIF

ver 8142.

8145 Error fatal de datos de inicialización (acif.hex)

ver 8142.

8146 Petición múltiple para eje

ver 8142.

8147 Estado de PC-COM inválido (DPRAM)

ver 8142.

8148 Comando de PC-COM inválido (CNO)

ver 8142.

8149 Comando de PC-COM inválido (Len)

ver 8142.

8150 Error fatal ACIF

ver 8142.

8151 Error de inicialización AC (falta archivo RPG)

ver 8142.

8152 Error de inicialización AC (formato archivo RPG)

ver 8142.

8153 Tiempo excedido de programa FPGA en ACIF

ver 8142.

8154 Comando inválido a PC-COM

ver 8142.

8155 Aceptación de paquete FPGA inválida

ver 8142 o error de hardware en tarjeta ACIF (póngase en contacto con el servicio de EMCO).

8156 Sync within 1.5 revol. not found

ver 8142 o error de hardware Bero (póngase en contacto con el servicio de EMCO).

8157 Registro de datos hecho

ver 8142.

8158 Anchura de Bero demasiado grande (referencia)

ver 8142 o error de hardware Bero (póngase en contacto con el servicio de EMCO).

8159 Función no implantada

Causa: En operación normal no se puede ejecutar esta función

8160 Sincronización de eje perdida ejes 3..7

Causa: Está bloqueado el giro o desplazamiento del eje. se perdió la sincronización del eje

Solución: Acércamiento al punto de referencia

8161 Pérdida de la sincronización del eje X

Pérdida paso del motor de paso a paso. Causas:

- Eje bloqueado mecánicamente
- Correa eje defectuosa
- Distancia interruptor de proximidad demasiado grande (>0,3mm) o interrupt. de proximidad defectuoso
- Motor de paso a paso defectuoso.

8162 Pérdida de la sincronización del eje Y

ver 8161

8163 Pérdida de la sincronización del eje Z

ver 8161

8164 Máximo del final de carrera de software ejes 3..7

Causa: El eje está en el extremo del área de desplazamiento

Solución: Retroceda el eje

8168 Sobrecarrera del final de carrera ejes 3..7

Causa: El eje está en el extremo del área de desplazamiento

Solución: Retroceda el eje

8172 Error de comunicación a la máquina

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

Compruebe la conexión PC - máquina, eventualmente, elimine las fuentes de distorsión.

8173 INC mientras se está ejecutando el programa NC

Solución: Parar el programa mediante NC-Stop o Reset. Desplazar el eje.

8174 INC no permitido

Causa: Eje actualmente en movimiento

Solución: Esperar a que se detenga el eje y desplazar el eje luego.

8175 No se pudo abrir el archivo MSD

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar, si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8176 No se puedo abrir el archivo PLS

ver 8175.

8177 No se pudo acceder al archivo PLS

ver 8175.

8178 No se pudo escribir al archivo PLS

ver 8175.

8179 No se puedo abrir el archivo ACS

ver 8175.

8180 No se pudo acceder al archivo ACS

ver 8175.

8181 No se pudo escribir al archivo ACS

ver 8175.

8183 Reducción demasiado alta

Causa: El nivel seleccionado de velocidad en el engranaje de la máquina no está permitido.

8184 Comando de interpolación inválido**8185 Cambio de datos MSD prohibido**

ver 8175.

8186 No se puo abrir el archivo MSD

ver 8175.

8187 Error de programa PLC

ver 8175.

8188 Comando de reducción inválido

ver 8175.

8189 Asignación de canal inválida

ver 8175.

8190 Canal inválido dentro de mensaje

ver 8175.

8191 Unidad de avance jog inválida

Causa: La máquina no soporta el avance de rotación en la modalidad JOG.

Solución: Pedir la actualización del Software en EMCO.

8192 Eje inválido en comando

ver 8175.

8193 Error fatal de PLC

ver 8175.

8194 Rosca sin longitud

Causa: Las coordenadas de destinación son idénticas a las coordenadas de inicio.

Solución: Corregir las coordenadas de destinación.

8195 Sin pendiente de rosca en eje de avance

Solución: Programar paso de la rosca

8196 Demasiados ejes para roscar

Solución: Programe para roscar un máximo de dos ejes

8197 Rosca no suficientemente larga

Causa: Longitud de la rosca demasiado corta. Con la transición de una rosca a la otra, la longitud de la segunda rosca debe ser suficiente para producir una rosca correcta.

Solución: Alargue la segunda rosca o sustitúyala por una interpolación lineal (G1)

8198 Error interno (demasiadas roscas)

ver 8175.

8199 Error interno (estado de la rosca)

Causa: Error interno

Solución: Vuelva a arrancar el software o vuelva a instalar si es necesario, informe a EMCO, si es repetitiva.

8200 Rosca sin conectar cabezal

Solución: Conecte el cabezal

8201 Error interno de rosca (IPO)

ver 8199.

8201 Error interno de rosca (IPO)

ver 8199.

8203 Error fatal AC (0-ptr IPO)

ver 8199.

8204 Error fatal de inicialización: funcionamiento PLC/IPO

ver 8199.

8205 Tiempo de ejecución excedido del PLC

Causa: Rendimiento del ordenador insuficiente

8206 Inicialización del grupo M PLC inválida

ver 8199.

8207 Datos de máquina PLC inválidos

ver 8199.

8208 Mensaje de aplicación inválido

ver 8199.

8212 Eje de rotación no permitido

ver 8199.

8213 Círculo con eje de rotación no puede ser interpolado**8214 Rosca con interpolación del eje de rotación no permitido****8215 Estado no válido**

ver 8199.

8216 No eje de rotación se para cambio de eje de rotación

ver 8199.

8217 Tipo de eje no permitido!

Causa: Se efectuó una conmutación en operación de eje rotativo con el husillo conectado.

Solución: Para el husillo y efectuar la conmutación del eje rotativo.

8218 Referencia de eje de rotación sin eje de rotación elegido en el canal

ver 8199.

8219 No posible hacer la rosca sin el contador de giros!

Solución: Se permitirán operaciones de roscado o roscado con macho únicamente con husillos que tengan el codificador rotatorio

8220 Longitud del puffer para PC mensaje enviado demasiado grande

ver 8199.

8221 Comando erróneo, el eje no es eje de rotación!

ver 8199.

8222 El husillo principal nuevo no es válido!

Causa: El husillo maestro indicado no fue válido en conmutación a husillo maestro.

Solución: Corregir el número de husillo.

8224 Modo de stop inválido

ver 8199.

8225 Parámetro inválido para BC_MOVE_TO_IO!

Causa: La máquina no está configurada para el palpador de medición. No se permite el desplazamiento con eje rotativo en la operación con palpador de medición.

Solución: Retirar el movimiento de eje rotativo del movimiento de desplazamiento.

8226 Interruptor de eje rotativo inválido (MSD data)!

Causa: El husillo indicado no posee eje rotativo

8228 Interruptor de eje rotativo no permitido mientras los ejes se mueven!

Causa: El eje rotativo se ha movido al conmutar a la operación con husillo.

Solución: Parar el eje rotativo antes de la conmutación.

8229 Husillo encendido no permitido mientras el eje rotativo esté activo!**8230 Inicio de programa no permitido debido a activación de eje rotativo de husillo!****8231 Configuración de eje (MSD) para TRANSMIT inválido!**

Causa: No se permite TRANSMIT en esta máquina.

8232 Configuración de eje (MSD) para TRACYL inválido!

Causa: No se permite TRACYL en esta máquina.

8233 Eje no disponible mientras TRANSMIT/TRACYL esté activo!

Causa: No se permite la programación del eje rotativo durante el TRANSMIT/TRACYL.

8234 Permiso de control no activo asumido por el PLC mientras el eje interpola!

Causa: Fallo interior

Solución: Borrar el error mediante Reset y avisar a EMCO.

8235 ¡Interpolación sin permiso de control por SPS!

ver 8234.

8236 ¡TRANSMIT/TRACYL activado mientras el eje de husillo de mueve!

ver 8234.

8237 ¡Movimiento a través de polo en TRANSMIT!

Causa: No se permite traspasar las coordenadas X0 Y0 en operación con TRANSMIT.

Solución: Modificar el movimiento de desplazamiento.

8238 ¡Límite de velocidad en TRANSMIT excedido!

Causa: El movimiento de desplazamiento se aproxima demasiado a las coordenadas X0 Y0. A fin de cumplir con el avance programado debería excederse la velocidad máxima del eje rotativo.

Solución: Reducir la velocidad de avance en Win-Config en las configuraciones de MSD, en datos generales de MSD / eje C / limitación de avance, ajustar el valor a 0.2. La velocidad de avance será reducida automáticamente en proximidad de las coordenadas X0 Y0.

La distancia hasta el centro se calcula con la siguiente fórmula:

para CT155/CT325/CT450:

$F[\text{mm/min}] * 0,0016 = \text{distancia} [\text{mm}]$

para CT250:

$F[\text{mm/min}] * 0,00016 = \text{distancia} [\text{mm}]$

Para la marcha rápida en Transmit vale:

CT155/250/325: 4200 mm/min

CT450: 3500 mm/min

8239 ¡DAU excedió límite de 10V!

Causa: Fallo interior

Solución: Reiniciar el software o reinstalarlo. Avisar este fallo a EMCO.

8240 ¡Función no válida durante transformación activa (TRANSMIT/TRACYL)!

Causa: No se permite operación de Jog e INC mientras se efectúen TRANSMIT en X/C y TRACYL en el eje rotativo.

8241 TRANSMIT no habilitado (MSD)!

Causa: No se permite TRANSMIT en esta máquina.

8242 TRACYL no habilitado (MSD)!

Causa: No se permite TRACYL en esta máquina.

8243 ¡Eje rotativo no permitido durante transformación activa!

Causa: No se permite la programación del eje rotativo durante el TRANSMIT/TRACYL.

8245 ¡Radio TRACYL = 0!

Causa: Al seleccionar TRACYL se ha utilizado un radio de 0.

solución: Corregir el radio.

8246 ¡Alineación de la compensación no permitida en este estado!

ver 8239.

8247 ¡Alineación de la compensación: Archivo MSD protegido contra escritura!

8248 ¡Fallo en supervisión cíclica!

Causa: Fue interrumpida la comunicación con el teclado de la máquina.

Solución: Solución: Reiniciar el software o reinstalarlo. Avisar este fallo a EMCO.

8249 ¡Alarma de revisión de movimiento de eje!

ver 8239.

8250 ¡Husillo debe estar en eje rotativo!

ver 8239.

8251 ¡Falta guía para G331/G332!

Causa: Falta el paso de rosca o bien las coordenadas de inicio y destinación son idénticas.

Solución: Programar el paso de rosca.

Corregir los datos de la coordenada de destinación.

8252 ¡Eje múltiple o no lineal programado para G331/G332 !

Solución: Programar exactamente un eje lineal.

8253 ¡Falta valor de velocidad para G331/G332 y G96!

Causa: No se ha programado ninguna velocidad de corte.

Remedio: Programar la velocidad de corte.

8254 ¡Valor para desplazamiento de inicio de cuerda no válido!

Causa: Dislocamiento del punto de inicio no se encuentra dentro de la gama de 0 a 360°.

Solución: Corregir el dislocamiento del punto de inicio.

8255 ¡Referencia fuera de límites de software!

Causa: Se ha definido el punto de referencia fuera del área de los interruptores de software de fin de carrera.

Solución: Corregir los puntos de referencia en Win-Config.

8256 ¡Velocidad muy baja para G331!

Causa: Se han reducido las revoluciones del husillo durante el roscado con macho. O bien se ha empleado un paso erróneo o bien el taladrado de centrado es incorrecto.

Solución: corregir el paso de rosca. Adaptar el diámetro al taladrado de centrado.

8257 ¡Módulo de tiempo-real no activo o tarjeta PCI no instalada!

Causa: ACC no pudo iniciarse correctamente o bien no se ha reconocido la tarjeta PCI en el ACC.

Solución: Avisar este fallo a EMCO.

8258 Error manipulando datos Linux!

ver 8257.

8259 ¡Cuerda actual en secuencia no válida!

Causa: En una cadena de roscas se ha programado un bloque sin la rosca G33.

Solución: Corregir el programa.

8260 ¡Salida de rosca muy pequeña!

Causa: Se produce cuando el ciclo longitudinal de roscado de la salida de la rosca está configurado de manera que no es posible alcanzar el punto meta con la distancia de frenado necesaria.

Solución: La salida de la rosca debe ser al menos tan grande como el paso. Si el paso de la rosca de un roscado encadenado es demasiado grande al cambiar el eje delantero, se produce también este fallo.

8261 Falta cuerda en el proceso!

Causa: No se ha programado la rosca siguiente en una cadena de roscas. La cantidad debe coincidir con lo definido previamente en SETTHREADCOUNT().

Solución: Corregir la cantidad de roscas en la cadena de roscas, agregar rosca.

8262 Marcas de referencia no suficientemente cerca!

Causa: Las configuraciones de la escala lineal fueron modificadas o bien la escala lineal está defectuosa.

Solución: Corregir las configuraciones. Ponerse en contacto con EMCO.

8263 Marcas de referencia demasiado juntas! ver 8262.

8265 Eje faltante o incorrecto en la conmutación de ejes

Causa: Fallo interno.

Solución: Por favor avise al departamento de asistencia técnica de EMCO.

8266 Ha seleccionado una herramienta inválida

Causa: La herramienta programada no se encuentra en almacenamiento.

Solución: Corregir el número de herramienta o cargar la herramienta en el almacenamiento.

8267 Desvío de velocidad muy alto

Causa: La velocidad nominal y la real del eje difieren mucho una de otra.

Solución: Iniciar nuevamente el programa con un avance reducido. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con EMCO.

8269 N° RPM de USBSPS no coincida con el ACC.

Causa: USBSPS y ACC tienen almacenadas diferentes velocidades.

Solución: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase en contacto con EMCO.

8270 Interruptor de referencia defectuoso

Causa: El interruptor de referencia no conmuta dentro de un ámbito predeterminado.

Reparación: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Si el error persiste, póngase en contacto con EMCO.

8271 Cargar una hta. en una posición bloqueada no es posible

Causa: Se ha intentado desplazar una herramienta a una posición bloqueada del almacén.

Reparación: Seleccione una posición de almacén libre, no bloqueada, e introduzca la herramienta en el almacén.

8272 Versión del PLC antigua, necesita actualizar.

Causa: La versión del PLC es muy vieja para poder ayudar a la administración de herramientas caótica.

Reparación: Actualice el PLC.

8273 Sobrecarga del cabezal

Causa: Se ha sobrecargado el cabezal y la velocidad se ha reducido de repente durante el mecanizado (a menos de la mitad de la velocidad nominal para más de 500ms).

Reparación: Eliminar alarma con la tecla de REINICIO. Cambie los datos de corte (avance, velocidad, aproximación).

8274 Defina la hta. antes de cargarla

Causa: Para poder asumir una herramienta en el cabezal hay que definir primero la herramienta en la lista de herramientas.

Reparación: Crear la herramienta en la lista de herramientas, después cargar.

8275 Encoder absoluto no se ha podido leer

Causa: No se ha podido leer la posición de un codificador de valores absolutos.

Solución: Desconectar y a conectar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

8276 Eje absoluto fuera del área de movimiento

Causa: Hay un eje con codificador de valor absoluto fuera del área de desplazamiento válida.

Solución: Desconectar y a conectar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

8277 Error Sinamics

Causa: Error en los accionamientos Sinamics.

Reparación: Desconectar y volver a conectar la máquina. Si se repite el error, contactar con EMCO.

8278 Control no compatible con Acpn

Causa: El control de WinNC utilizado no es compatible con la máquina ACpn.

Solución: Instale un control WinNC compatible con ACpn.

8279 ¡Conexión al controlador perdida!

Causa: Se ha interrumpido la conexión entre Acpn y CU320.

Solución: Desconectar y a conectar la máquina. Informe al servicio de atención al cliente de EMCO si se repite ese error.

8280 Punto ref. en datos de ajuste no equiv. a datos de máquina, por favor compruebe!

Causa: El punto de referencia guardado en los datos de configuración AC de la máquina no coincide con el punto de referencia de los datos de la máquina (ACC_MSD).

Solución: Vuelva a medir el punto de referencia de todos los ejes e introdúzcalo en EMConfig.

8704 Falta el override del avance, REPOS no será ejecutado

Causa: El comando REPOS no será ejecutado, pues el feed-override está en 0%.

Reparación: Modifique el Feed-override e inicie de nuevo REPOS.

8705 Clasificación de herramientas activa

Causa: Las herramientas cambian de posición en la administración de herramientas caótica para permitir la operación no caótica (herramienta 1 en posición 1, herramienta 2 en posición 2, etc.).

Reparación: Esperar hasta que se termine de ordenar. El mensaje es activado por el control autónomamente.

8706 Nuevo control - Verificar tabla de herramientas

Causa: Se ha cambiado el control con la administración de herramientas caótica.

Reparación: Compruebe la tabla de herramientas o la tabla de posiciones para borrar la alarma.

8707 No es posible finalizar con accionamientos auxiliares activados

Causa: Se ha intentado finalizar el control aunque los accionamientos auxiliares todavía están conectados.

Reparación: Desconecte los accionamientos auxiliares y finalice después el control.

8710 Estableciendo la comunicación con los accionamientos Siemens Sinamics

Causa: La máquina Acpn crea la conexión con los accionamientos Sinamics.

Solución: Espere hasta que se haya creado la conexión.

8712 JOG EN X Y C DESACTIVADOS DURANTE TRANSMIT

Causa: Con una transformación activa de la superficie frontal, no es posible utilizar el modo JOG en el eje X y C.

22000 Cambio de reducción no permitido

Causa: Cambio de nivel de velocidad en el engranaje estando el husillo conectado.

Solución: Parar el husillo y efectuar el cambio del nivel de velocidad en el engranaje.

22270 Revoluciones/Avances muy grandes para la rosca

Causa: Paso de rosca demasiado grande / falta. Avance en rosca alcanza un 80% de la marcha rápida.

Solución: Corregir el programa, reducir paso o reducir las revoluciones al roscar.

200000 hasta 300000 son alarmas específicas del accionamiento y solo acontecen en combinación con la alarma "8277 Error Sinamics".

201699 - "(F) SI P1 (CU): Es necesario el test de las rutas de desconexión"

Causa: Es necesario un test de las rutas de desconexión. La máquina sigue en estado operativo.

Reparación: El test se efectuará automáticamente al reiniciar el mando WinNC.

235014 TM54F: parada de prueba necesaria

Causa: Es necesario realizar una parada de prueba.

Reparación: Finalizar y volver a iniciar WinNC. Al reiniciar WinNC se efectuará automáticamente el test.

Mensajes del controlador de ejes

8700 Antes de iniciar el programa ejectuar REPOS a todos los ejes

Causa: El eje fue procesado después de apagar el programa con la rueda de maniobra y/o con las teclas Jog y se trato de seguir con el programa.

Solución: Antes de iniciar de nuevo el programa con "REPOS", realizar un nuevo arranque del eje en el contorno.

8701 Ninguna parada NC durante ajuste offset

Causa: La maquina realiza en este momento una comparación tipo offset automática. Durante este tiempo la operación NC-Stop no es posible.

Solución: Espere que termine la comparación tipo offset y después pare el programa con el NC-Stop.

8702 Ninguna parada NC durante el posicionamiento después de búsqueda de secuen.

Causa: La maquina termina en este momento el inicio de bloque y va a la posición que fue programada de ultima. Durante esto no es posible ningún NC-Stop.

Solución: Espere que vaya a la posición y después pare el programa con el NC-Stop.

8703 Grabación de archivos terminada

La grabación de los datos se realizaron y el archivo record.acp se copio en el archivo de instalación.

8705 Vorschuboverride fehlt, REPOS wird nicht ausgeführt

Ursache: Das REPOS-Kommando wird nicht ausgeführt, da der Feed-Override auf 0% steht.

Abhilfe: Ändern Sie den Feed-Override und starten Sie REPOS erneut.

8706 Werkzeugsortierung aktiv

Ursache: Die Werkzeuge werden bei chaotischer Werkzeugverwaltung umsortiert um den nicht chaotischen Betrieb zu ermöglichen (Werkzeug 1 auf Platz 1, Werkzeug 2 auf Platz 2, usw.).

Abhilfe: Warten Sie bis das Sortieren abgeschlossen wurde. Die Meldung wird von der Steuerung selbstständig gelöscht.

8707 Neue Steuerung - Werkzeugtabelle überprüfen

Ursache: Die Steuerung wurde bei aktiver chaotischer Werkzeugverwaltung gewechselt.

Abhilfe: Überprüfen Sie die Werkzeug- bzw. Platztabelle um den Alarm zu löschen.

8708 Beenden mit eingeschalteten Hilfsantrieben nicht möglich

Ursache: Es wurde versucht die Steuerung zu beenden obwohl die Hilfsantriebe noch eingeschaltet sind.

Abhilfe: Schalten Sie die Hilfsantriebe ab und beenden Sie dann die Steuerung.

8709 Inserte la hta. en el cabezal para cargarla

Causa: Al cargar tiene que haber una herramienta física en el cabezal.

Reparación: Insertar la herramienta en el cabezal Se borra el mensaje.

Alarmas de control 2000 - 5999

Estas alarmas serán activadas por el software.

Fagor 8055 TC/MC
Heidenhain TNC 426
CAMConcept
EASY CYCLE
Fanuc 31i
Heidenhain TNC640

2000 Falta el movimiento de salida

Causa: No hay movimiento tras apagar la compensación del radio de filo en la superficie actual.

Solución: Agregar movimiento de salida en la superficie actual tras apagar la compensación del radio de filo.

2001 Falta la desección de SRK

Causa: La compensación del radio de filo no se ha apagado.

Solución: Apagar la compensación del radio de filo.

2002 menos de 3 movimientos para el SRK

Causa: La compensación del radio de filo precisa un mínimo de 3 movimientos en la superficie actual para computar la compensación del radio de filo (movimiento para aproximación, movimiento compensado y salida).

2010 Error del punto final del circuito

Causa: Intervalos de punto de partida-centro y punto final-centro difieren en más de 3 µm.

Solución: Corregir puntos del arco.

2200 Error de sintaxis en el renglón %s, columna %s

Causa: Error de sintaxis en el código del programa

2201 Error en el punto final del arco

Causa: Intervalos de punto de partida-centro y punto final-centro difieren en más de 3 µm.

Reparación: Corregir puntos del arco.

2300 Tracyl sin eje de rotación correspondiente no posible

Causa: La máquina supuestamente no tiene eje rotativo.

3000 Aproximar el eje de aproximación a la posición %s manualmente

Solución: Aproximar el eje manualmente a la posición requerida.

3001 ! Introduzca Hta. T%s !

Causa: En el programa NC se ha programado una herramienta nueva.

Reparación: Insertar la herramienta solicitada en la máquina.

4001 Ranura demasiado estrecha

Causa: El radio de herramienta es demasiado grande para la ranura a fresar.

4002 Ranura demasiado corta

Causa: La longitud de la ranura es demasiado corta para la ranura a fresar.

4003 Longitud menor o igual que cero

Causa: Longitud y ancho de escotaduras así como longitud y ancho de pivotes igual a cero.

4004 Ranura demasiado ancha

Causa: El ancho de ranura programado es mayor a la longitud de la ranura.

4005 La profundidad es cero

Causa: No se realiza mecanizado alguno ya que no fue definida una aproximación efectiva.

4006 Radio de ángulo demasiado grande

Causa: El radio de ángulo es demasiado grande para el tamaño de la escotadura.

4007 Diámetro demasiado grande

Causa: El material restante (diámetro nominal - diámetro del pretaladro)/2 es mayor al diámetro de la herramienta.

4008 Diámetro demasiado pequeño

Causa: El diámetro de la herramienta para el taladro planeado es demasiado grande.

Solución: Aumentar el diámetro nominal, emplear una fresa más pequeña.

4009 Longitud demasiado pequeña

Causa: Ancho y longitud deben ser mayores al doble del diámetro de la herramienta.

4010 Diámetro menor o igual que cero

Causa: El diámetro de escotadura, de pivote, etc. no debe ser igual a cero.

4011 Diám. p. bruta demasiado grande

Causa: El diámetro de la escotadura acabada debe ser mayor al diámetro de la escotadura premecanizada.

4012 Diám. p. bruta demasiado pequeño

Causa: El diámetro del pivote acabado debe ser menor al diámetro del pivote premecanizado.

4013 ángulo inicial = ángulo final

Causa: El ángulo inicial y el ángulo final para el modelo de taladros son idénticos.

4014 No se admite radio herram. = 0

Causa: Herramienta con radio igual a cero no se admite.

Solución: Seleccionar herramienta válida.

4015 Contorno externo no definido

Causa: El archivo de contorno indicado en el ciclo no fue encontrado.

4017 Radio herram. demasiado grande

Causa: Para el mecanizado programado se ha seleccionado una herramienta demasiado grande. No puede mecanizarse por lo tanto.

4018 Medida de acabado no puede ser 0

Causa: Se han programado mecanizados de acabado sin medida excedente de acabado.

4019 Demasiadas iteraciones

Causa: Las definiciones de contorno son demasiado complejas para el ciclo de vaciado.

Solución: Simplificar los contornos.

4020 Corrección de radio no válida

Causa: Hay un error en la programación de la corrección de radio.

Solución: Controlar los parámetros del ciclo.

4021 Imposible calcular cont.paral

Causa: La compensación del radio de filo no pudo ser computado por el control.

Solución: Verificar la plausibilidad del contorno programado. Eventualmente contactar a EMCO.

4022 Definición de contorno no válida

Causa: El contorno programado no es adecuado para para el mecanizado seleccionado.

Solución: Controlar el contorno programado.

4024 Falta definición de contorno

Causa: No fue encontrado el archivo de contorno indicado en el ciclo.

4025 Error de cálculo interno

Causa: En el cálculo del movimiento de los ciclos se ha producido un fallo inesperado.

Solución: Por favor conéctese con el depto. de asistencia técnica de EMCO.

4026 Medida alisado demasiado grande

Causa: La medida parcial excedente para acabado (para varios pases de acabado) es mayor a la medida excedente total para el acabado.

Solución: Corregir las medidas excedentes para acabado.

4028 No se admite paso 0

Causa: El paso de rosca fue programado con cero.

4029 Modo de mecanizado no válido

Causa: Fallo interno (tipo inválido de mecanizado para rosca).

4030 Función aún no admitida

Causa: El prevaciado con islotes aún no está implementado.

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4031 Valor no permitido

Causa: Se ha programado una dirección inválida de desplazamiento libre al tornear el interior.

4032 La aprox. debe ser definida

Causa: No se ha definido una aproximación para el ciclo programado.

4033 Radio/chaflán demasiado pequeño

Causa: El radio y el chaflán resp. no pueden ser introducidos en el contorno programado.

Solución: Reducir radio o chaflán respectivamente

4034 Diámetro demasiado grande.

Causa: El punto de inicio programado y el diámetro de mecanizado se contradicen.

4035 Diámetro demasiado pequeño.

Causa: El punto de inicio programado y el diámetro de mecanizado se contradicen.

4036 Dirección mecanizado no válida

Causa: Fallo interno

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4037 Tipo de mecanizado no válido

Causa: Fallo interno

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4038 Subciclo no válido

Causa: Fallo interno

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4039 Redondeo no válido

Causa: El radio programado se contradice con los demás parámetros del ciclo.

4042 Ancho de herramienta no válido

Causa: El ancho de la herramienta para el ciclo de separación debe estar definido.

4043 Ancho calado demasiado pequeño

Causa: Fallo interno

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4044 Distancia no definida

Causa: La distancia para tronzado múltiple no puede ser igual a cero.

4045 Tipo de medida no válido

Causa: Fallo interno

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4046 Revoluciones no válidas

Causa: Número de revoluciones no debe ser cero.

4047 Punto final no válido

Causa: El punto final programado se contradice con la definición restante del ciclo.

4048 Filo de hta. demasiado estrecho

Causa: El filo de la herramienta es demasiado estrecho para la aproximación programada.

4050 Distancia no válida

Causa: Los modelos de taladro no coinciden con la distancia seleccionada.

4052 Patrón de mecanizado no posible

Causa: Error en la definición del modelo de taladros. El número de taladros es contradictorio.

4053 Punto de inicio no válido

Causa: Fallo interno

Solución: Por favor avise al depto. de asistencia técnica de EMCO.

4055 Dirección mecanizado no válida

Causa: La dirección de mecanizado se contradice con la definición restante del ciclo.

4057 Ángulo inmersión menor o igual 0

Causa: El ángulo de inmersión debe ser de entre 0 y 90 grados.

4058 Chaflán demasiado grande

Causa: El chaflán programado es demasiado grande para el ciclo de escotadura.

4062 Radio/chaflán demasiado pequeño

Causa: El radio o el chaflán resp. no pueden ser mecanizados con el radio actual de herramienta.

4066 dislocamiento de fres.inválido

Causa: La distancia del paso debe ser mayor a cero.

4069 valor inválido de ángulo

Causa: ángulo de cero grados no admitido.

4072 Posicionamiento muy pequeño

Causa: Para el ciclo se ha seleccionado una aproximación que lleva a una duración excesiva de mecanizado.

4073 Ángulo libre no permitido

Causa: Con el ángulo libre indicado para la herramienta no puede trabajarse.

Solución: Corregir el ángulo libre para la herramienta.

4074 Archivo de contorno no encontrado

Causa: El archivo de contorno indicado en el ciclo no fue encontrado.

Solución: Seleccionar archivo de contorno para el ciclo.

4075 Herramienta demasiado ancha

Causa: La herramienta es demasiado ancha para el tronzado programado.

4076 No es posible la entrega oscilante

Causa: El primer movimiento del contorno es más corto que el doble radio de la herramienta y por lo tanto no puede ser utilizado para la entrega oscilante.

Solución: Alargar el primer movimiento del contorno.

4077 Tipo de hta. erróneo en ciclo de ranurado o tronzado

Causa: Se ha empleado el tipo de herramienta falso en el ciclo de tronzado.

Reparación: Utilice en los ciclos de tronzado únicamente herramientas de tronzado.

4078 Radio de la hélice muy pequeño

Causa: La inclinación de la hélice es 0 o inferior.

Reparación: Programe un radio superior a 0.

4079 Inclinación de la hélice muy pequeña

Causa: El radio de la hélice es 0 o inferior.

Reparación: Programe una inclinación superior a 0.

4080 Radio de la hélice o de la herramienta demasiado grande

Causa: El acercamiento espiral no se puede ejecutar con los datos seleccionados del radio actual de la herramienta y de la hélice sin dañar el contorno.

Reparación: Utilizar una herramienta con un radio menor o reducir el radio de la espiral.

4200 Falta movimiento de alejamiento

Causa: No hay movimiento tras haber apagado la compensación del radio de filo en la superficie actual.

Solución: Agregar el movimiento de salida en la superficie actual tras haber apagado la compensación del radio de filo.

4201 Falta la desección de SRK

Causa: No se ha apagado la compensación del radio de filo.

Solución: Apagar la compensación del radio de filo.

4202 La SCC necesita mínimo tres movimientos

Causa: La compensación del radio de filo precisa un mínimo de 3 movimientos en la superficie actual para computar la compensación del radio de filo.

4203 Movimiento de aproximación no posible

Causa: No se ha podido computar ningún movimiento de salida.

4205 Movimiento de alejamiento no posible

Causa: No se ha podido computar ningún movimiento de salida.

4208 No se ha podido calcular la curva de la CRH

Causa: La compensación del radio de corte no se pudo calcular para el contorno programado.

4209 No se ha podido calcular la curva SCC

Causa: La compensación del radio de filo no pudo computarse para el contorno programado.

4210 No se permite cambiar de nivel durante SCC conectada

Causa: La superficie programada no debe modificarse durante la compensación del radio de filo.

Solución: Quitar el cambio de superficies durante la compensación del radio de filo.

4211 Obstrucción detectada

Causa: En el cálculo de corrección del radio se han caído algunas piezas del contorno, pues se ha empleado una fresa muy grande.

Reparación: Utilice una fresa menor para acabar el contorno.

4212 La profundidad se programó dos veces durante la aproximación

Causa: Después del movimiento de acercamiento se programó una segunda aproximación sin recorrer antes el plano de trabajo.

Reparación: Programe primero un desplazamiento en el plano de trabajo antes de programar la segunda aproximación.

5000 Efectuar el taladro a mano ahora

5001 Contorno corregido respeto al ángulo libre

Causa: El contorno programado ha sido adaptado al ángulo libre programado. Es probable una sobra de material, el cual no se pueda mecanizar con esta herramienta.

5500 3D Simulación 3D: error interno

Causa: Error interno dentro de la simulación 3D.

Reparación: Vuelva a iniciar el software o si fuese necesario informe al servicio de atención al cliente de EMCO del fallo.

5502 3D Simulación 3D: puesto herramienta inválido

Causa: Ubicación de herramienta no disponible en la máquina empleada.

Reparación: Corregir la llamada de la herramienta.

5503 3D Simulación 3D: elemento de sujeción inválido por definición de pieza bruta

Causa: Distancia de la parte frontal de la pieza bruta a los mandriles es mayor que la longitud de la pieza bruta.

Reparación: Adaptar la distancia.

5505 Simulación 3D: Inválida la determinación de la pieza bruta

Causa: Inplausibilidad en la geometría de la pieza bruta (p.ej. expansión en un eje inferior a 0, diámetro interior mayor al diámetro exterior, contorno sin cerrar, ...)

Reparación: Corregir la geometría de la pieza bruta.

5506 Simulación 3D: Archivo STL del dispositivo de sujeción presenta autosolapaduras

Causa: Error en la descripción del tensor.

Reparación: Corregir los datos.

5507 Simulación 3D: ¡Movimiento a través de polo en TRANSMIT!

Causa: El desplazamiento se acerca demasiado a las coordenadas X0, Y0.

Reparación: Modificar el desplazamiento.

X: EMConfig

Advertencia:

Las opciones de configuración están disponibles en el EmConfig disponibles dependen de la máquina que se utiliza y el controlador.

**Generalidades**

EMConfig es un software auxiliar para el WinNC. Con EMConfig puede modificar las configuraciones del WinNC.

Las posibles configuraciones más importantes son:

- Idioma del control
- Sistema de medidas mm - pulgada
- Activación de los accesorios
- Selección de interfaces para el teclado de control


EMConfig también puede activar las funciones de diagnóstico para casos de servicio - para que pueda obtener ayuda rápida.

Algunas funciones están protegidas por una contraseña por cuestiones de seguridad y sólo pueden ser activadas por el servicio técnico de la primera puesta en servicio y de cliente.





Icono para el EMConfig

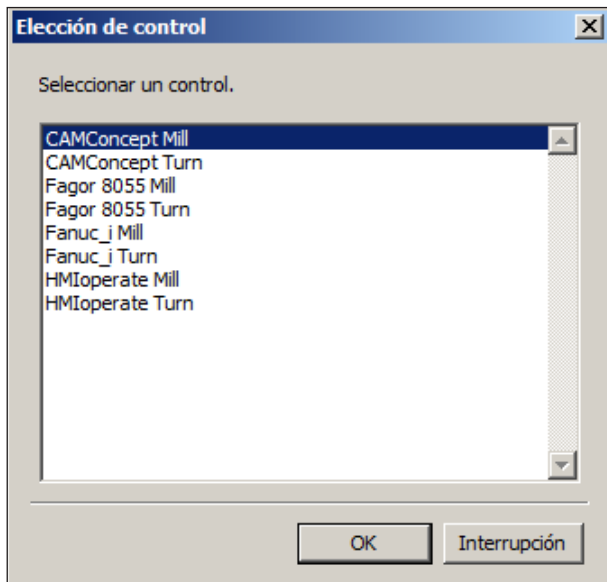

Cuadro de diálogo para tipos de control

Iniciar EMConfig


Abrir EMConfig.

Cuando varios tipos de controles están instalados, aparece en la pantalla un cuadro de diálogo de selección.

Hacer clic en el tipo requerido de control y en OK.

Las configuraciones siguientes sólo valen para el control aquí elegido.

En la pantalla aparece el cuadro de diálogo del EMConfig.

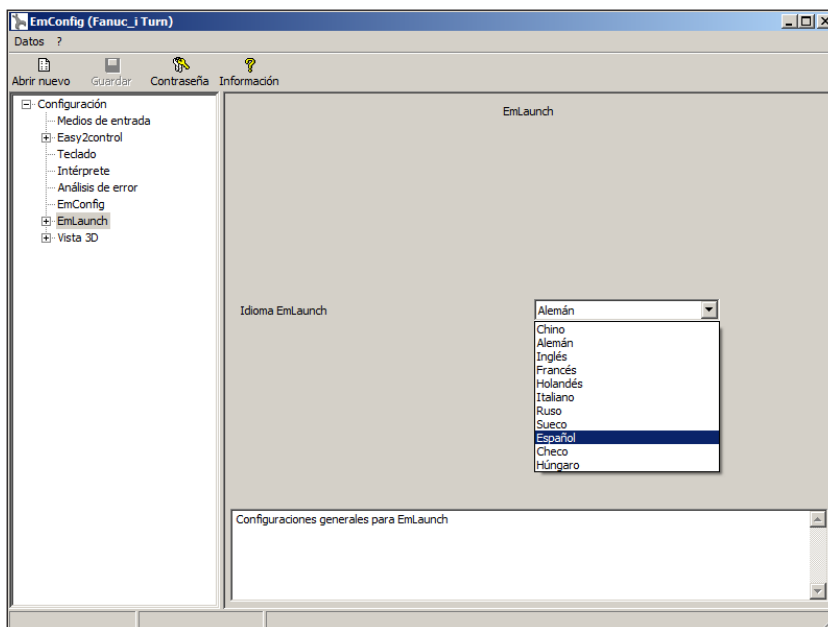

Cambiar el idioma del EMConfig

Aquí puede seleccionar el idioma del EMConfig. Para activar las configuraciones, el programa tiene que ser reiniciado.


Advertencia:

Seleccionar la opción de menú requerida. En el cuadro de diálogo se explica cada función.



Activar los accesorios


Después de instalar los accesorios en la máquina, tienen que ser activados aquí.

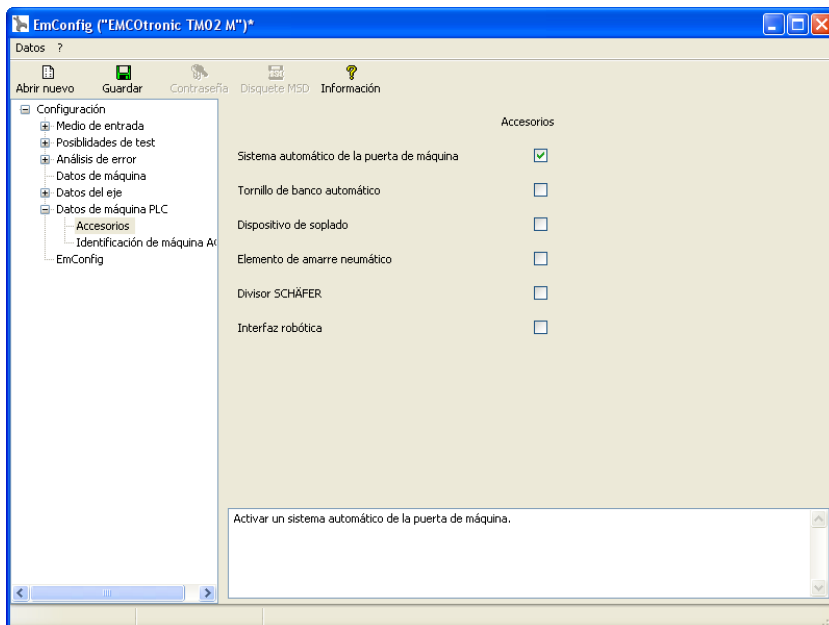

Activar los accesorios

Activar High Speed Cutting

Cuando activa esa casilla de verificación, se enciende High Speed Cutting (corte a alta velocidad) en la elaboración del programa.

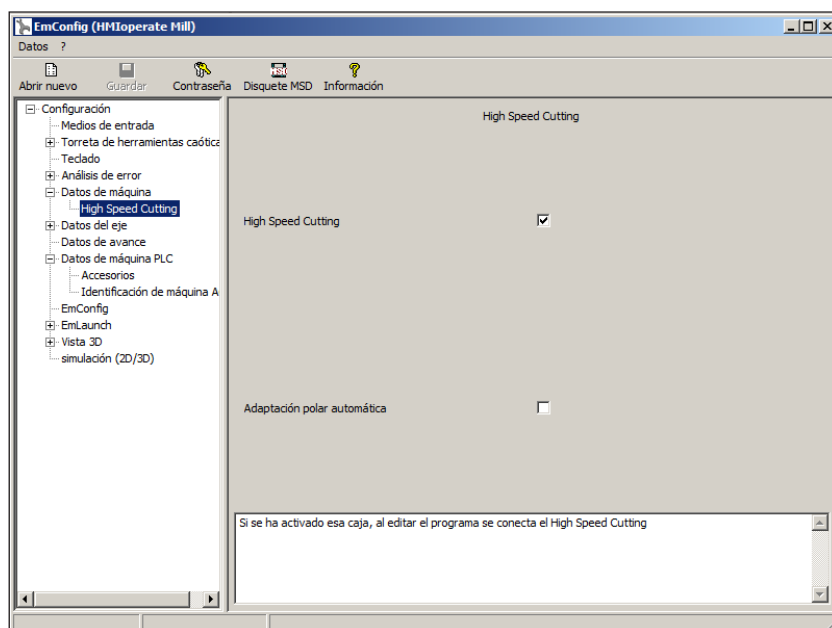

Activar High Speed Cutting

Utilizando High Speed Cutting se adapta el ajuste del regulador del eje.. Ese refuerzo solo surte efecto hasta un avance programado de 2500 mm/min y permite un alejamiento de la trayectoria de la herramienta siguiendo el contorno y la generación de aristas afiladas. Si se ajusta el avance más alto, se restaura automáticamente el modo de operación normal y las aristas se ensmerilan o redondean.


Nota:

Si se utiliza Easy2control sin dongle, los elementos de mando están desactivados y se emite la alarma respectiva con el mando. No obstante se muestra el teclado virtual íntegro.



Manejo de Easy2control On Screen

Instalación y activación ejemplarizadas en WinNC para Sinumerik Operate.

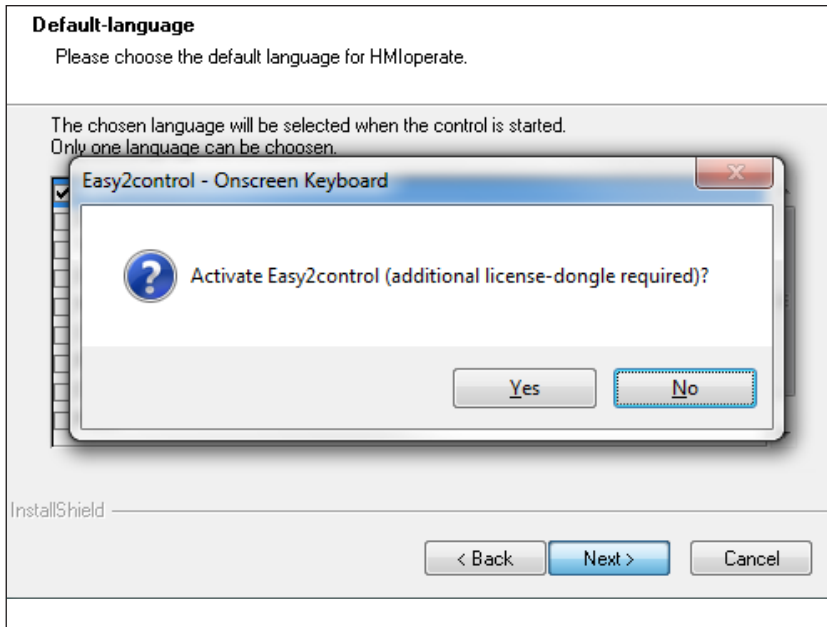


En el marco de la instalación del software WinNC para Sinumerik Operate se le solicita que active Easy2control. Para poder utilizar el software sin limitaciones, tiene que conectar el dongle de licencia adjunto a un puerto USB libre.

Activar Easy2control

Ajustes

Ahí puede activar o desactivar Easy2control y realizar los ajustes.

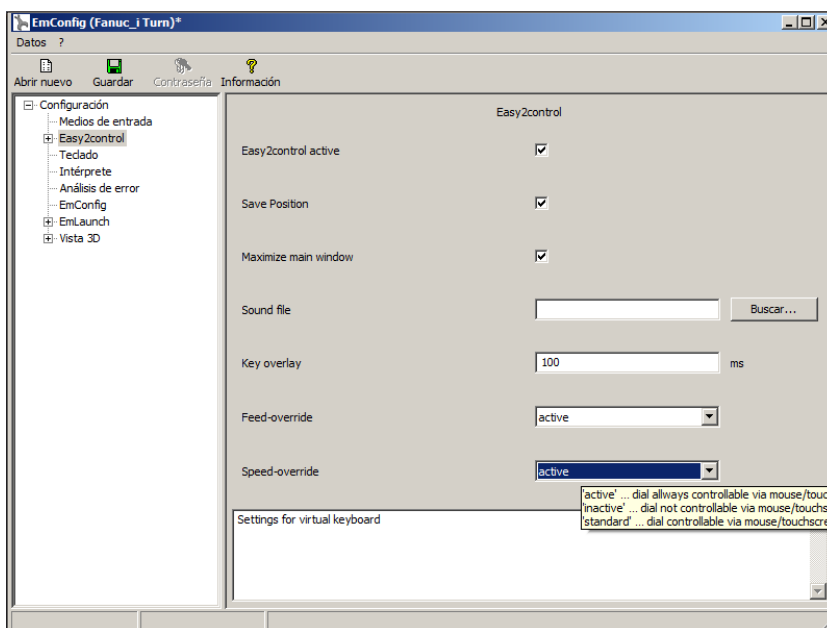


Regulador de giro Feed-Override y Regulador de giro Speed-Override:

- **Activo** Regulador de giro manejable vía ratón/pantalla táctil (también usando un teclado con ejecución mecánica de regulación).
- **Inactivo:** Regulador de giro no manejable vía ratón/pantalla táctil.
- **Estándar:** Regulador de giro manejable vía ratón/pantalla táctil solo cuando no hay ninguna variante de hardware activa.

Ajustes de Easy2control

Cámara de la zona de máquinas

La cámara de la zona de máquinas está disponible para todos los controles que apoyan Easy2control.

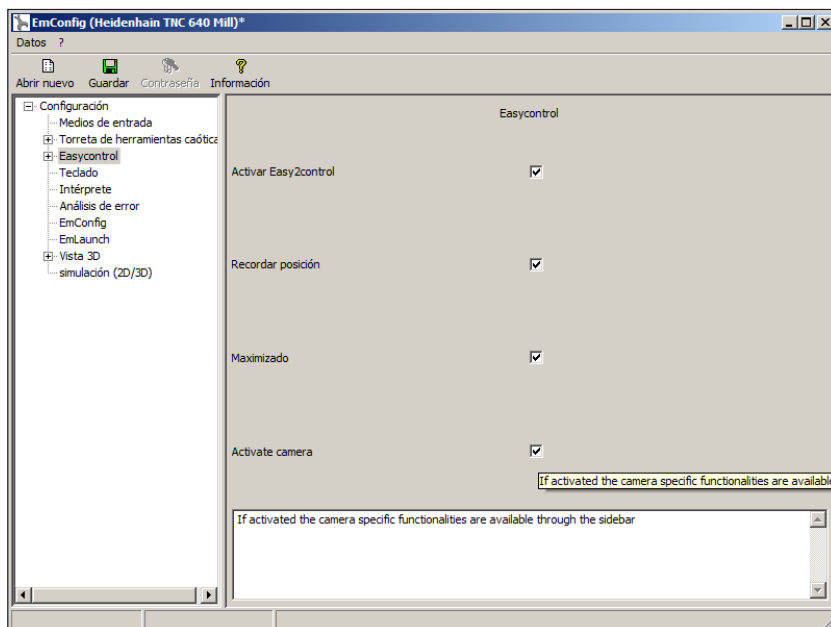

Activación de la cámara de la máquina

La descripción para la instalación de la cámara se encuentra en el capítulo Y, "Equipos externos de indicación"

Precaución:

La cámara no se puede manejar sin la carcasa impermeable suministrada.

 
Operar la cámara sin la carcasa impermeable puede ocasionar daños en la carcasa impermeable debido al tipo de refrigerante y provocar virutas.

Peligro:

La cámara de la zona de máquinas se debe posicionar en la zona de trabajo de tal manera que se eviten colisiones con la torreta de herramientas y los ejes.

Guardar modificaciones

Después de configurar las modificaciones tienen que ser guardadas.



Seleccionar "Guardar" o hacer clic en el símbolo.

Advertencia:

Campos de entradas rojos señala valores inadmisibles. Entradas de valores inadmisibles no se podrán guardar con EMConfig.

 


Después de guardar, crear el disquete de datos de máquina (MSD) o la llave de USD de los datos de máquina.

Crear disquete de datos de máquina o llave de datos de máquina

Después de haber guardado los datos de máquina, el disquete de datos de máquina o la llave de USB de datos de máquina tiene que estar en la unidad equivalente.

Al no ser así, no será posible guardar los datos y las modificaciones se perderán.



Z: Instalación del Software Windows

Requisitos del sistema

Máquinas con PC de control integrado:

- Todas las máquinas Concept
- Máquinas que se equiparon posteriormente a ACC
- MOC con Windows 7 o posterior (32 / 64 Bit)

Máquinas con PC de control adjunto y puestos de programación:

- Windows 7 o posterior (32 / 64 Bit)
- memoria libre en el disco duro 400 MB
- Puesto de programación: 1*USB, versión de máquina: 2*USB
- tarjeta de red compatible con TCP/IP (en la versión de máquina)

Requerimientos del sistema recomendados

- PC Dual Core
- memoria de trabajo 4 GB RAM
- memoria libre en el disco duro 2 GB

Instalación del software

- Inicie Windows
- Inicio del programa de instalación de la memoria USB o del descarga.
- Siga las instrucciones del asistente de instalación

Para obtener más información acerca de la instalación o actualización del software WinNC, consulte el documento "Guía de inicio rápido para la instalación de la actualización WinNC".

Nota:

TURN PC MILL y PC debe estar equipado con el kit de conversión de ACC para WinNC puede ser operado.



Alternativas del WinNC

El EMCO WinNC puede ser instalado para los siguientes tipos de control CNC:

- WinNC for SINUMERIK Operate T y M
- WinNC for FANUC 31i T y M
- HEIDENHAIN TNC 426
- FAGOR 8055 TC y MC
- CAMConcept T y M
- Emco WinNC for HEIDENHAIN TNC 640

Si varios tipos de controles están instalados, aparece al iniciar el EM Launch un menú, donde puede seleccionar el tipo requerido.

De cada alternativa del WinNC se puede instalar las siguientes versiones:

- Licencia de demostración: Una licencia de demostración es válida 30 días desde el primer uso. 5 días antes del vencimiento de la licencia de demostración se puede introducir otra clave de licencia válida. (Ver gestor de licencia)
- Puesto de programación: La programación y el control de cada uno de los tipos de control pueden ser simulados por WinNC.
- Versión de licencia individual: Sirve para crear programas para máquinas controladas por CNC en un PC.
- Versión de licencia múltiple: Sirve para crear programas para máquinas controladas por CNC. La licencia múltiple puede ser instalada en un número ilimitado de PCs del centro de formación inscrito por el licenciador o ser instalada en red.
- Versión de licencia para entidad educativa: Es una licencia temporal, especial para colegios, escuelas y entidades educativas.
- Licencia de máquina: Esta licencia posibilita el control directo de una máquina controlada por PC (PC TURN, Concept TURN, PC MILL, Concept MILL) por WinNC como con un control CNC convencional.




Peligro:

El montaje y/o desmontaje sólo se puede realizar si el ordenador está desconectado de la red (desenchufar la clavija).



Nota:

Con una instalación de máquina debe ser reservada una tarjeta de red únicamente para el control de la máquina.

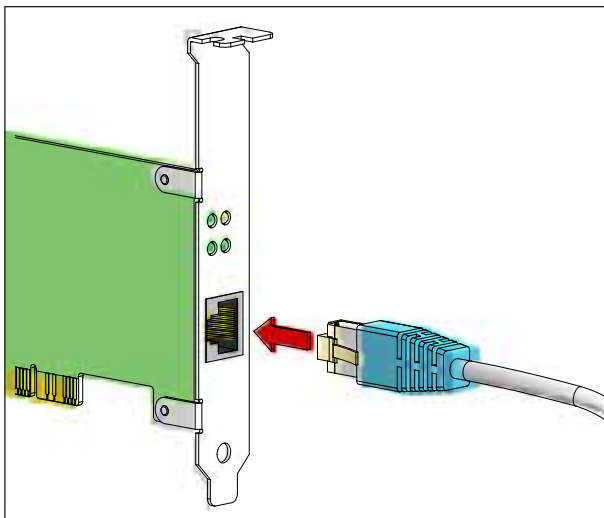

Conexión de la máquina al PC

Tarjeta de red (ACC)

para:

- Concept Turn 55
- Concept Mill 55
- Concept Turn 105
- Concept Mill 105
- Concept Turn 60

Sólo para máquinas con kit ACC:

- PC Turn 50
- PC Mill 50
- PC Turn 100
- PC Mill 120

Tipo de tarjeta de red: tarjeta de red compatible con TCP/IP

Ajuste de la tarjeta de red para la conexión local a la máquina:

Dirección IP: 192.168.10.10
Subnetmask 255.255.255.0

En caso de problemas consultar el manual de su sistema operativo (Ayuda Windows).



Nota:

Si no se puede establecer la conexión a la red de la máquina al iniciarla, hay que proceder como se indica anteriormente (ajustes).

Iniciar el WinNC

Si en la versión de máquina, en el programa de instalación ha seleccionado la entrada en el grupo AUTOSTART con "SI", WinNC arranca automáticamente tras iniciar el PC.

De otro modo proceda como sigue:

- 1 Conecte la máquina.
- 2 Espere 20 segundos, para asegurarse de que el sistema operativo de la máquina está en marcha, antes de conectar la con el PC. De otro modo podría tener problemas para establecer la conexión.
- 3 Arranque el PC e inicie Windows.
- 4 Pulse sobre el símbolo de inicio en la barra.
- 5 Seleccione programas e inicie WinNC Launch.
- 6 En el monitor se abre la imagen inicial. En la imagen inicial se indica el nombre del licenciador.
- 7 Si solo ha instalado un tipo de control CNC arranca inmediatamente.
- 8 Si ha instalado varios tipos de control CNC, aparece el menú de selección.
- 9 Seleccione el tipo de control CNC deseado (con las teclas de movimiento o con el ratón) y pulse INTRO, para abrirlo.
- 10 Si emplea el teclado de control, puede seleccionar el tipo de control CNC deseado con las teclas de movimiento o con el ratón y abrirlo con la tecla "NC-Start".



Menú de selección EMLaunch



Nota:

EMLaunch muestra todos los controles WinNC y CAMConcept, que se han instalado en el mismo directorio base.



Apagar el WinNC

- 1 Apagar las transmisiones auxiliares con AUX OFF.
Válido para puestos de máquinas, no para puestos de programación.
- 2 Pulsando simultáneamente esas teclas se finaliza el control WinNC. El control se puede finalizar pulsando las teclas multifuncionales (diferentes para el control respectivo) directo.

Revisiones EmLaunch

EmLaunch revisa en la versión de máquina ACC/ACpn, si hay una máquina disponible:

En el configurador de red no se ha configurado correctamente la dirección IP y DHCP para configurar automáticamente la dirección IP está desactivado. No es posible enlazar con la máquina.



DHCP desactivado



Configuración IP

Se intenta configurar la dirección IPI automáticamente vía DHCP.




Crear el enlace con la máquina

La configuración IP es correcta y se revisa el enlace con al máquina. Tan pronto esté disponible la máquina se muestran los controles disponibles.




Enlace con la máquina OK


La unión con la máquina está disponible y se pueden iniciar los controles respectivos.

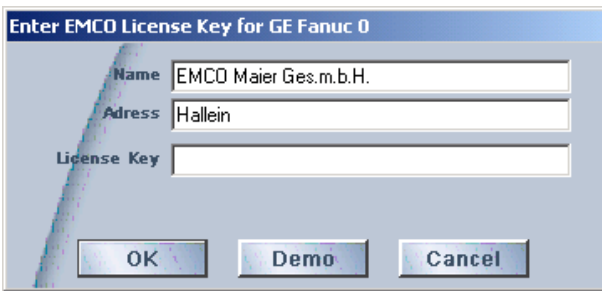

Ventana de entrada

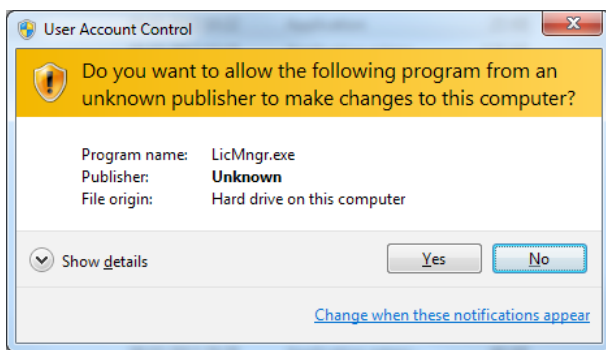

Ejecutar el administrador de licencias EMCO como administrador.

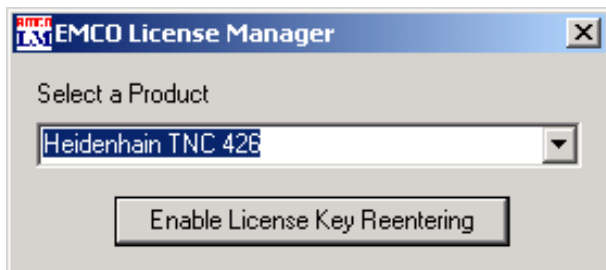

Administrador de licencias EMCOA

Indicación de licencia

Tras instalar con éxito el producto de software de EMCO se abre la ventana de entrada al iniciar por primera vez con la solicitud de indicar nombre, dirección y clave de licencia. La ventana de entrada se abre para cada producto instalado. Si desea una licencia de prueba (véase página Z1) seleccione "DEMO".

La ventana de entrada se abre después 5 días antes de que caduque la licencia de prueba. También puede indicar a posterior la clave de licencia con el administrador de licencias (véase abajo el Administrador de licencias).

Administrador de licencias

La consulta en el diálogo del control de las cuentas de usuario de si se debe ejecutar el administrador de licencias, tiene que ser confirmada con sí, para poder iniciarlo.

Para habilitar grupos de funciones adicionales de productos de software EMCO existentes es necesario indicar la nueva clave de licencia recibida (excepción: licencia de prueba).

El administrador de licencias EMCO (véase imagen abajo a la izquierda) permite indicar nuevas claves de licencia. Seleccione para ello el producto en la ventana de selección y confirme su entrada.

Al iniciar la próxima vez su software de control se abre la ventana de entrada con la solicitud de indicar nombre, dirección y clave de licencia (véase imagen arriba a la izquierda)

Preste atención a que se consulta para cada producto de software la licencia de forma individual. En la imagen a la izquierda se solicita, por ejemplo, la clave de licencia para el producto de software "Heidenhain TNC 426".

Para indicar la licencia:

Inicie el WinNC con la opción "Ejecutar el administrador de licencias EMCO como administrador" después de instalar o de ejecutar el administrador de licencias.